

Осциллографы смешанных сигналов серии MSO70000C
Цифровые анализаторы сигналов серии DSA70000C/D
Осциллографы с цифровым люминофором серии
DPO70000C/D
Осциллографы с цифровым люминофором серии DPO7000C
Осциллографы серий MSO5000 и DPO5000
Руководство по эксплуатации



071-2987-01

Tektronix

Осциллографы смешанных сигналов серии MSO70000C
Цифровые анализаторы сигналов серии DSA70000C/D
Осциллографы с цифровым люминофором серии
DPO70000C/D
Осциллографы с цифровым люминофором серии
DPO7000C
Осциллографы серий MSO5000 и DPO5000
Руководство по эксплуатации

Редакция А

Настоящий документ предназначен для использования с микропрограммным обеспечением версии 6.7.

www.tektronix.com

071-2987-01

Tektronix

Copyright © Tektronix. Все права защищены. Лицензированные программные продукты являются собственностью компании Tektronix, ее филиалов или ее поставщиков и защищены национальным законодательством по авторскому праву и международными соглашениями.

Изделия корпорации Tektronix защищены патентами и патентными заявками в США и других странах. Приведенные в данном руководстве сведения заменяют любые ранее опубликованные. Права на изменение спецификаций и цен сохранены.

TEKTRONIX и ТЕК являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc.

TekScope, TekConnect, Wave Inspector и TekLink являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc.

FastFrame, OpenChoice, iCapture, MyScope, MultiView Zoom, SignalVu, TekExpress, TriMode, TekSecure, TekProbe, TekVPI, TekVISA, MagniVu, DPX и PinPoint являются товарными знаками Tektronix, Inc.

Как связаться с корпорацией Tektronix

Tektronix, Inc.
14150 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

Сведения о продуктах, продажах, услугах и технической поддержке.

- В странах Северной Америки по телефону 1-800-833-9200.
- В других странах мира — см. сведения о контактах для соответствующих регионов на веб-узле www.tektronix.com.

Гарантия

Корпорация Tektronix гарантирует, что в данном продукте не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления в течение 1 (одного) года со дня поставки. Если в течение гарантийного срока в таком изделии будут обнаружены дефекты, корпорация Tektronix, по своему выбору, либо устранит неисправность в дефектном изделии без дополнительной оплаты за материалы и потраченное на ремонт рабочее время, либо произведет замену неисправного изделия на исправное. Компоненты, модули и заменяемые изделия, используемые корпорацией Tektronix для работ, выполняемых по гарантии, могут быть как новые, так и восстановленные с такими же эксплуатационными характеристиками, как у новых. Все замененные части, модули и изделия становятся собственностью корпорации Tektronix.

Для реализации своего права на обслуживание в соответствии с данной гарантией необходимо до истечения гарантийного срока уведомить корпорацию Tektronix об обнаружении дефекта и выполнить необходимые для проведения гарантийного обслуживания действия. Ответственность за упаковку и доставку неисправного изделия в центр гарантийного обслуживания корпорации Tektronix, а также предоплата транспортных услуг возлагается на владельца. Корпорация Tektronix оплачивает обратную доставку исправного изделия заказчику только в пределах страны, в которой расположен центр гарантийного обслуживания. Доставка исправного изделия по любому другому адресу должна быть оплачена владельцем изделия, включая все расходы по транспортировке, пошлины, налоги и любые другие расходы.

Данная гарантия перестает действовать в том случае, если дефект, отказ в работе или повреждение изделия вызваны неправильным использованием, хранением или обслуживанием изделия. В соответствии с данной гарантией корпорация Tektronix не обязана: а) исправлять повреждения, вызванные действиями каких-либо лиц (кроме сотрудников Tektronix) по установке, ремонту или обслуживанию изделия; б) исправлять повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией изделия или его подключением к несовместимому оборудованию; в) исправлять повреждения или неполадки, вызванные использованием расходных материалов, отличных от рекомендованных корпорацией Tektronix; а также г) обслуживать изделие, подвергшееся модификации или интегрированное с иным оборудованием таким образом, что это увеличило время или сложность обслуживания изделия.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТЕКТРОНИХ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НА УСЛОВИЯХ ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАВШИХСЯ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ ПО ДАННОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАКАЗЧИКАМ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

[W2 – 15AUG04]

Оглавление

Общие правила техники безопасности.....	v
Информация о соответствии.....	vii
Соответствие требованиям стандартов по электромагнитной совместимости.....	vii
Соответствие нормам безопасности.....	viii
Защита окружающей среды.....	x
Предисловие.....	xii
Основные характеристики.....	xii
Документация.....	xv
Правила оформления, используемые в данном руководстве.....	xv
Установка прибора.....	1
Стандартные принадлежности.....	1
Требования к работе.....	3
Предотвращение электростатических разрядов.....	5
Включение прибора.....	7
Выключение прибора.....	9
Обесточивание прибора.....	10
Защита осциллографа.....	11
Подключение к компьютерной сети.....	11
Добавление второго монитора.....	12
Восстановление операционной системы.....	15
Установка жесткого диска MSO5000 и DPO5000.....	16
Ознакомление с прибором.....	17
Передняя панель.....	17
Боковая и задняя панели.....	19
Интерфейс и экран.....	22
Панель управления.....	24
Работа с электронной справкой.....	28
Доступ к меню и окнам элементов управления.....	29
Проверка прибора.....	30
Проверка прохождения внутренней диагностики.....	30
Регистрация данных.....	31
Компенсация сигнального тракта.....	31
Установка входа аналогового сигнала.....	33
Настройка по умолчанию.....	35
Использование автоматической установки.....	36
Компенсация пробника и компенсация фазового сдвига.....	37
Основные понятия регистрации сигнала.....	37
Как работают режимы регистрации.....	41
Изменение режима регистрации.....	42
Запуск и остановка регистрации.....	43
Выбор горизонтального режима.....	43
Использование режима FastAcq.....	46

Использование функции расширения полосы	47
Установка напряжения согласованной нагрузки	50
Использование режима прокрутки	51
Настройка входа цифрового сигнала	52
Настройка цифровых каналов	53
Установка шины	54
Когда и зачем используется режим MagniVu	60
Использование режима MagniVu	60
Просмотр аналоговых характеристик цифровых осциллограмм	61
Использование режима быстрой записи кадров FastFrame	62
Использование средства поиска кадров Frame Finder в режиме быстрой записи FastFrame	66
Использование TekLink и MultiScope Trigger	68
Система синхронизации Pinpoint	73
Основные понятия синхронизации	73
Выбор типа синхронизации	75
Параметры синхронизации	77
Проверка состояния запуска	79
Использование запуска по событию «А» (основному) и запуска по событию «В» (с задержкой)	80
Синхронизация со сканированием события В	84
Синхронизация по параллельной шине	88
Синхронизация по последовательной шине	91
Синхронизация с помощью визуального запуска (визуальная синхронизация)	93
Настройка действия по событию	95
Отправка электронной почты по сигналу запуска	96
Настройка отправки сообщения о событии по электронной почте	97
Использование задержки по горизонтали	99
Отображение сигналов	100
Настройка стиля отображения	100
Настройка послесвечения экрана	101
Настройка Format (формат)	102
Выбор интерполяции сигналов	103
Добавление экранных сообщений	104
Настройка стиля масштабной сетки	105
Настройка маркеров уровня синхронизации	106
Вывод на экран даты и времени	106
Использование цветовых палитр	107
Настройка цветов для опорной осциллограммы	108
Настройка цветов для расчетной осциллограммы	109
Использование лупы MultiView Zoom	109
Увеличение на нескольких участках	111
Блокировка и прокрутка увеличенных участков осциллограмм	112
Скрытие осциллограмм в окне увеличенного изображения	114
Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины	115
Поиск и метки в осциллограммах	118
Использование визуального поиска	126

Анализ сигналов	128
Выполнение автоматических измерения	128
Выбор автоматических измерений	130
Настройка автоматических измерений	135
Выполнение курсорных измерений	139
Настройка гистограммы	141
Использование расчетных осциллограмм	143
Использование спектрального анализа	146
Использование детектора последовательных ошибок	149
Использование тестирования с маской	156
Использование предельного теста	160
MyScore	162
Создание окна управления MyScore	162
Использование окон управления MyScore	166
Сохранение и загрузка информации	169
Сохранение изображений с экрана	169
Сохранение осциллограмм	170
Загрузка осциллограмм	172
Сохранение цифровых осциллограмм	173
Сохранение настроек прибора	174
Загрузка настроек прибора	175
Сохранение результатов измерений	176
Сохранение масок пользователя	177
Сохранение данных гистограммы	178
Сохранение меток времени	179
Копирование результатов в буфер обмена	180
Настройка для печати	182
Запуск приложений	183
Примеры применения	186
Регистрация периодически возникающих аномалий	186
Использование расширенного рабочего стола и архитектуры OpenChoice для повышения эффективности документирования	190
Синхронизация по шинам	191
Синхронизация по видеосигналу	192
Сопоставление данных осциллографа и логического анализатора Tektronix	194
Приложение А	196
Чистка	196
Приложение В	197
Получение последнего приложения осциллографа и выпусков версий	197
Приложение С	198
Инструкции по эксплуатации пассивных пробников TPP0500 и TPP1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10X	198
Сведения по эксплуатации	198
Подсоединение пробника к осциллографу	198
Компенсация пробника	199
Стандартные принадлежности	199

Дополнительные принадлежности	201
Замена наконечника пробника	201
Технические характеристики	201
Графики рабочих характеристик	202
Общие положения о безопасности	203
Приложение D	206
Инструкции к логическому пробнику P6616 общего назначения	206
Описание прибора	206
Подсоединение пробника к осциллографу	207
Подсоединение пробника к контуру	208
Проверка работоспособности	209
Типичный способ применения	209
Принадлежности	210
Технические характеристики	211
Общие положения о безопасности	212
Условные обозначения и символы, относящиеся к безопасности, используемые в данном руководстве по эксплуатации	212
Как связаться с компанией Tektronix	213
Гарантийные обязательства	213
Предметный указатель	

Общие правила техники безопасности

Во избежание травм, а также повреждений данного изделия и подключаемого к нему оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности.

Используйте изделие в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска.

Процедуры по обслуживанию устройства могут выполняться только квалифицированным персоналом.

Во время работы с прибором может потребоваться доступ к другим компонентам системы. Прочтите разделы по технике безопасности в руководствах по работе с другими компонентами и ознакомьтесь с мерами предосторожности и предупреждениями, связанными с эксплуатацией системы.

Пожарная безопасность и предотвращение травм

Используйте соответствующий кабель питания. Подключение к электросети должно выполняться только кабелем, разрешенным к использованию с данным изделием и сертифицированным для страны, в которой будет производиться его эксплуатация.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Не подсоединяйте и не отсоединяйте пробники и провода, когда они подключены к источнику напряжения.

Используйте защитное заземление. Прибор заземляется через провод защитного заземления шнура питания. Во избежание поражения электрическим током соответствующий контакт кабеля питания должен быть заземлен. Проверьте наличие защитного заземления, прежде чем выполнять подсоединение к выходам и входам прибора.

Соблюдайте ограничения на параметры разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве к прибору.

Опорный вывод пробника следует подсоединять только к заземлению.

Отключение питания. Отсоедините шнур питания прибора от источника питания. Не следует перекрывать подход к шнуру питания; он должен всегда оставаться доступным для пользователя.

Не используйте прибор с открытым корпусом. Использование прибора со снятым кожухом или защитными панелями не допускается.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если имеется подозрение, что прибор поврежден, передайте его для осмотра специалисту по техническому обслуживанию.

Избегайте прикосновений к оголенным участкам проводки. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Дополнительные сведения по обеспечению надлежащей вентиляции при установке изделия содержатся в руководстве.

Условные обозначения в данном руководстве

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы и условные обозначения в данном руководстве

Ниже приводится список возможных обозначений на изделии.

- Обозначение DANGER (Опасно!) указывает на непосредственную опасность получения травмы.
- Обозначение WARNING (Внимание!) указывает на возможность получения травмы при отсутствии непосредственной опасности.
- Обозначение CAUTION (Осторожно!) указывает на возможность повреждения данного изделия и другого имущества.

Ниже приводится список символов на изделии.



ОСТОРОЖНО
См. руководство



ОСТОРОЖНО
Высокое напряжение



Контактный
вывод
защитного
заземления



Вывод
заземления



Заземление
шасси



Режим
ожидания

Информация о соответствии

В настоящем разделе приводятся стандарты электромагнитной совместимости, безопасности и природоохранные стандарты, которым удовлетворяет данный прибор.

Соответствие требованиям стандартов по электромагнитной совместимости

Заявление о соответствии стандартам ЕС — электромагнитная совместимость

Отвечает требованиям директивы 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости. Проверено на соответствие перечисленным ниже стандартам (как указано в Official Journal of the European Communities):

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006. Требования по электромагнитной совместимости электрооборудования для измерений, контроля и использования в лабораториях. ^{1 2 3}

- CISPR 11:2003. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А
- IEC 61000-4-2:2001. Защищенность от электростатических разрядов
- IEC 61000-4-3:2002. Защищенность от электромагнитных радиочастотных полей ⁴
- IEC 61000-4-4:2004. Защищенность от перепадов и всплесков напряжения
- IEC 61000-4-5:2001. Защищенность от скачков напряжения в сети питания
- IEC 61000-4-6:2003. Защищенность от наведенных высокочастотных помех ⁴
- IEC 61000-4-11:2004. Защищенность от понижения и пропадания напряжения в сети питания ⁵

EN 61000-3-2:2006. Гармонические излучения сети переменного тока

EN 61000-3-3:1995. Изменения напряжения, флуктуации и фликкер-шум

Контактный адрес в Европе.

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
United Kingdom

- ¹ Прибор предназначен для использования только в нежилых помещениях. При использовании в жилых помещениях могут возникнуть электромагнитные помехи.
- ² При подключении оборудования к тестируемому объекту могут появиться излучения, превышающие уровни, установленные данными стандартами.
- ³ Используемые соединительные кабели должны обладать низким электромагнитным излучением. Рекомендуется использовать кабели со следующими номерами по каталогу Tektronix или их аналоги: кабель GPIB012-0991-01, 012-0991-02 или 012-0991-03; кабель RS-232 012-1213-00 (или адаптер, номер по каталогу 0294-9); кабель Centronics 012-1214-00; кабель VGA LCOM, номер по каталогу CTL3VGAMM-5. Для разъема Ref Out используйте кабель 012-0482-00.
- ⁴ Критерий эффективности при воздействии на осциллограф непрерывных электромагнитных процессов: MSO70000C, DSA70000C/D, DPO70000C/D и DPO7000: от 10 мВ/деление до 1 В/деление: Сдвиг осциллограммы не более 0,4 деления или

увеличение размаха шумов не более 0,8 деления. MSO5000 и DPO5000: Сдвиг осциллограммы не более 4,0 деления или увеличение размаха шумов не более 8,0 деления.

- ⁵ Критерий эффективности С применялся для тестовых уровней понижения напряжения до 70 %/25 циклов и прерывания напряжения до 0 %/250 циклов (IEC 61000-4-11). Если прибор переходит в режим пониженного потребления энергии при понижении уровня напряжения или его прерывании, для его перезапуска потребуется более 10 с.

Заявление о соответствии стандартам для Австралии/Новой Зеландии — электромагнитная совместимость

Отвечает следующему стандарту электромагнитной совместимости для радиокommunikаций в соответствии с ACMA:

- CISPR 11:2003. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А, в соответствии с EN 61326-1:2006 и EN 61326-2-1:2006.

Контактный адрес в Австралии/Новой Зеландии.

Baker & McKenzie
Level 27, AMP Centre
50 Bridge Street
Sydney NSW 2000, Австралия

Соответствие нормам безопасности

Заявление о соответствии стандартам ЕС — низковольтное оборудование

Проверено на соответствие перечисленным ниже спецификациям (как указано в Official Journal of the European Communities):

Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию.

- EN 61010-1: 2001. Требования по безопасности электрооборудования для измерений, контроля и использования в лабораториях.

Номенклатура разрешенного в США тестового оборудования для применения в лабораториях

- UL 61010-1:2004, 2-я редакция. Стандарт на электрическое измерительное и испытательное оборудование.

Сертификат для Канады

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004. Требования по безопасности электрооборудования для измерений, контроля и использования в лабораториях. Часть 1.

Дополнительные стандарты

- IEC 61010-1: 2001. Требования по безопасности электрооборудования для измерений, контроля и использования в лабораториях.

Тип оборудования

Тестовое и измерительное оборудование.

Класс безопасности

Класс 1 — заземленный прибор.

Описание уровней загрязнения

Степень загрязнения, фиксируемого вблизи прибора и внутри него. Обычно считается, что параметры среды внутри прибора те же, что и снаружи. Прибор должен использоваться только в среде, параметры которой подходят для его эксплуатации.

- Уровень загрязнения 1. Загрязнение отсутствует, или встречается загрязнение только сухими непроводящими материалами. Приборы данной категории обычно эксплуатируются в герметичном опечатанном исполнении или устанавливаются в помещениях с очищенным воздухом.
- Уровень загрязнения 2. Обычно встречается загрязнение только сухими непроводящими материалами. Иногда может наблюдаться временная проводимость, вызванная конденсацией. Такие условия типичны для жилого или рабочего помещений. Временная конденсация наблюдается только в тех случаях, когда прибор не работает.
- Уровень загрязнения 3. Загрязнение проводящими материалами или сухими непроводящими материалами, которые становятся проводящими из-за конденсации. Это характерно для закрытых помещений, в которых не ведется контроль температуры и влажности. Место защищено от прямых солнечных лучей, дождя и ветра.
- Уровень загрязнения 4. Загрязнение, приводящее к постоянной проводимости из-за проводящей пыли, дождя или снега. Типичные условия вне помещения.

Уровень загрязнения

Уровень загрязнения 2 (в соответствии со стандартом IEC 61010-1). Примечание. Прибор предназначен только для использования в помещении.

Описание категорий установки (перенапряжения)

Подключаемые к прибору устройства могут принадлежать к различным категориям установки (перенапряжения). Существуют следующие категории установки:

- Категория измерения IV. Для измерений, выполняемых на низковольтном оборудовании.
- Категория измерений III. Для измерений, выполняемых на оборудовании в зданиях.
- Категория измерений II. Для измерений, выполняемых в цепях, непосредственно подключенных к низковольтному оборудованию.
- Категория измерений I. Для измерений, выполняемых в цепях, не подключенных непосредственно к сети питания.

Категория перенапряжения

Сети питания: Категория перенапряжения II

Измерительные входы:

Приборы MSO5000, DPO5000 и DPO7000C с нагрузкой 50 Ом, а также приборы MSO70000C, DSA70000C/D и DPO70000C/D соответствуют КАТ. 1, для которой недопустим импульсный режим.

Приборы DPO7000C соответствуют КАТ. 1 в режиме с нагрузкой 1 МОм.

Приборы MSO5000 и DPO5000 соответствуют Категории II в режиме с нагрузкой 1 МОм.

(В соответствии со стандартом IEC 61010-1)

Защита окружающей среды

В этом разделе содержатся сведения о влиянии прибора на окружающую среду.

Утилизация прибора по окончании срока службы

При утилизации прибора и его компонентов необходимо соблюдать следующие правила:

Утилизация оборудования. Для производства этого прибора потребовалось извлечение и использование природных ресурсов. Прибор может содержать вещества, опасные для окружающей среды и здоровья людей в случае его неправильной утилизации. Во избежание утечки подобных веществ в окружающую среду и для сокращения расхода природных ресурсов рекомендуется утилизировать данный прибор таким образом, чтобы обеспечить максимально полное повторное использование материалов.



Этот символ означает, что данный прибор соответствует требованиям Европейского союза, согласно директивам 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и элементов питания. Сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-сайте Tektronix (www.tektronix.com).

Предупреждение о наличии ртути¹. В приборе используется лампа подсветки жидкокристаллического экрана, содержащая ртуть. Его утилизация может регламентироваться законами об охране окружающей среды. За сведениями об утилизации и повторном использовании материалов обращайтесь в местные юридические органы; сведения, относящиеся к США, см. на веб-странице E-cycling Central (www.eiae.org).

¹ Это предупреждение не относится к приборам серий MSO5000 и DPO5000. Приборы MSO5000 и DPO5000 используют светодиодную подсветку, не содержащую ртути.

Материалы, содержащие перхлорат. Этот продукт содержит литиевые аккумуляторы типа CR. В соответствии с законодательством штата Калифорния литиевые аккумуляторы типа CR входят в список материалов, содержащих перхлорат, и требуют особого обращения. Дополнительные сведения см. на странице www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ограничение распространения опасных веществ

Этот продукт классифицирован как прибор для производственного мониторинга и управления и не требует соответствия правилам ограничения веществ директивы RoHS 2011/65/EC до 22 июля 2017 г.

Предисловие

В этом руководстве описана установка и эксплуатация приборов серии DSA/DPO7000D. Приборы серий MSO/DSA/DPO70000C, DPO7000C и MSO/DPO5000. В данном руководстве по эксплуатации описаны основные принципы работы и возможности прибора. За более подробной информацией обратитесь к интерактивной справке о вашем приборе. В данном руководстве по эксплуатации описываются приборы следующих серий:

- DPO73304D и DSA73304D
- DPO72504D и DSA72504D
- DPO72004C, DSA72004C и MSO72004C
- DPO71604C, DSA71604C и MSO71604C
- DPO71254C, DSA71254C и MSO71254C
- DPO70804C, DSA70804C и MSO70804C
- DPO70604C, DSA70604C и MSO70604C
- DPO70404C, DSA70404C и MSO70404C
- DPO7354C
- DPO7254C
- DPO7104C
- DPO7054C
- MSO5204 и DPO5204
- MSO5104 и DPO5104
- MSO5054 и DPO5054
- MSO5034 и DPO5034

Основные характеристики

Приборы серий DSA70000D, DPO70000D, MSO70000C, DSA70000C, DPO70000C, DPO7000C, MSO5000 и DPO5000 позволяют проверять и отлаживать электронные схемы, а также определять их характеристики. Основные функции:

- В моделях DSA73304D и DPO73304D полоса пропускания 33 ГГц, оцифровка в реальном времени 100 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам
- В моделях DSA72504D и DPO72504D полоса пропускания 25 ГГц, оцифровка в реальном времени 100 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам
- В моделях MSO72004C, DSA72004C и DPO72004C полоса пропускания 20 ГГц, оцифровка в реальном времени 100 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам
- В моделях MSO71604C, DSA71604C и DPO71604C полоса пропускания 16 ГГц, оцифровка в реальном времени 100 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам
- В моделях MSO71254C, DSA71254C и DPO71254C полоса пропускания 12,5 ГГц, оцифровка в реальном времени 100 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам

- В моделях DPO70804C, DSA70804C и MSO70804C полоса пропускания 8 ГГц, оцифровка в реальном времени 25 Гвыб/с по аналоговым каналам
- В моделях DPO70604C, DSA70604C и MSO70604C полоса пропускания 6 ГГц, оцифровка в реальном времени 25 Гвыб/с по аналоговым каналам
- В моделях DPO70404C, DSA70404C и MSO70404C полоса пропускания 4 ГГц, оцифровка в реальном времени 25 Гвыб/с по аналоговым каналам
- В модели DPO7354C полоса пропускания 3,5 ГГц, оцифровка в реальном времени 10 Гвыб/с по всем каналам, 40 Гвыб/с по одному каналу
- В модели DPO7254C полоса пропускания 2,5 ГГц, оцифровка в реальном времени 10 Гвыб/с по всем каналам, 40 Гвыб/с по одному каналу
- В модели DPO7104C полоса пропускания 1 ГГц, оцифровка в реальном времени 5 Гвыб/с (10 Гвыб/с дополнительно) по всем каналам, 20 Гвыб/с (40 Гвыб/с дополнительно) по одному каналу
- В модели DPO7054C полоса пропускания 500 МГц, оцифровка в реальном времени 5 Гвыб/с по всем каналам, 20 Гвыб/с по одному каналу
- В моделях MSO5204 и DPO5204 полоса пропускания 2 ГГц, оцифровка в реальном времени 10 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам
- В моделях MSO5104 и DPO5104 полоса пропускания 1 ГГц, оцифровка в реальном времени 10 Гвыб/с по 2 аналоговым каналам
- В моделях MSO5054 и DPO5054 полоса пропускания 500 МГц, оцифровка в реальном времени 5 Гвыб/с по всем аналоговым каналам
- В моделях MSO5034 и DPO5034 полоса пропускания 350 МГц, оцифровка в реальном времени 5 Гвыб/с по всем аналоговым каналам
- Функция расширения полосы пропускания, когда она включена, использует фильтры цифровой обработки сигналов, что позволяет увеличить полосу пропускания и сгладить частотную характеристику. Функция расширения полосы обеспечивает согласованный отклик по используемым каналам, когда они работают с максимальной частотой дискретизации. Чтобы оптимизировать отношение «сигнал-шум», можно ограничить ширину полосы пропускания значением 500 МГц. Функция расширения полосы пропускания распространяется на наконечник пробника для некоторых пробников и наконечников высокой производительности.
- Длина записи до 500 000 000 выборок в зависимости от модели и варианта поставки
- Погрешность коэффициента усиления по постоянному току по вертикали не более 1,0 % в зависимости от модели
- Четыре аналоговых входных канала (с разрешением 8 бит, если устройство не находится в режиме высокого разрешения), дополнительный вход и выход синхронизации
- В моделях прибора серий MSO70000C и MSO5000 имеется 16 цифровых каналов, а еще один дополнительный канал — канал синхронизации — имеется в модели серии MSO70000C
- iCapture позволяет осуществлять анализ аналоговых характеристик цифровых каналов на приборах серии MSO70000C
- Режимы регистрации FastAcq: выборка, огибающая, пиковая детекция, высокое разрешение, запись осциллограмм в базу данных и усреднение
- Полная программируемость с широким набором команд GPIB и интерфейсом на основе сообщений
- Синхронизация PinPoint с гибкими событиями синхронизации А и В и синхронизация с учетом логики предусмотрена в приборах серий DSA70000D, DPO70000D, MSO70000C, DSA70000C, DPO70000C и DPO7000C

- Полный набор вариантов запуска для приборов серий MSO5000 и DPO5000
- Коррекция выбранного положения запуска обеспечивает точность запуска и уменьшает джиттер.
- В некоторых моделях и вариантах предусмотрена последовательная синхронизация с промышленными стандартами, последовательная синхронизация по комбинации сигналов и синхронизация по комбинации сигналов с блокировкой.
- Цифровая синхронизация предусмотрена в приборах серий MSO70000C и MSO5000.
- Визуальная синхронизация
- Мощные интегрированные средства измерения, включая измерение по гистограммам, автоматическое измерение, измерение в режиме «глазковой» диаграммы и ведение статистики измерений.
- Математическая обработка сигналов с целью создания осциллограммы для анализа данных. Используйте произвольные фильтры в математических выражениях. Применяйте спектральный анализ для исследования осциллограммы в частотном домене.
- Большой цветной экран XGA высокого разрешения с диагональю 12,1 дюймов (307,3 мм) [10,4 дюйма (264 мм) для MSO5000 и DPO5000] с поддержкой цветовых оттенков осциллограммы для отображения плотности выборки. 10 делений по горизонтали и вертикали.
- Элементы управления Wave Inspector для работы с длинными записями с применением масштабирования и панорамирования, воспроизведения и паузы, поиска и меток на приборах серий MSO5000 and DPO5000
- Разрешение 60,6 пс MagniVu, высокая частота цифровой дискретизации на MSO5000
- Лупа MultiView Zoom позволяет просматривать и сравнивать до четырех увеличенных участков осциллограммы одновременно. Блокировка прокрутки и возможность прокручивать автоматически или вручную до четырех увеличенных участков. Можно регулировать видимость осциллограмм в окне увеличенного участка.
- Автоматический поиск и маркировка событий на осциллограмме, представляющих интерес
- Автоматический анализ DDR с использованием опции DDR Memory Technology Analysis.
- Настраиваемые окна управления MyScope
- Возможность контролировать частоту дискретизации и длину записи отдельно от масштаба по горизонтали.
- Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя со встроенной интерактивной справкой
- Встроенный сменный диск для хранения данных
- Широкий выбор различных пробников

Документация

Для нахождения различных сведений об описываемых продуктах обратитесь к следующей информационной таблице.

Предмет	Документы
Установка и функции (обзоры)	Руководство по эксплуатации. Содержит основные сведения об эксплуатации.
Подробные сведения об эксплуатации, справка по интерфейсу пользователя	Интерактивная справка. Содержит подробные инструкции по использованию функций прибора. Сведения об элементах управления и элементах на экране см. в интерактивной справке. (См. стр. 28, <i>Работа с электронной справкой.</i>)
Программные команды	Руководство программиста (система просмотра документации или Интернет — на сайте www.tektronix.com/manuals). Включает информацию о синтаксисе команд GPIB.
Сведения о сервисном обслуживании	Руководство по сервисному обслуживанию (система просмотра документации или Интернет — на сайте www.tektronix.com/manuals).

Правила оформления, используемые в данном руководстве

Используемые в настоящем руководстве пользователя значки.


Одно из последовательных действий




Выключатель питания на передней панели




Подключение электропитания




Сеть




PS2



SVGA



USB



Установка прибора

Распакуйте прибор и проверьте его комплектность по списку стандартных принадлежностей. Перечень рекомендуемых принадлежностей, пробников, дополнительных принадлежностей и обновлений приведен в интерактивной справке. Самую последнюю информацию вы найдете на веб-узле корпорации Tektronix (www.tektronix.com).

Стандартные принадлежности


Принадлежности	Номер по каталогу Tektronix
Руководство по эксплуатации осциллографов с цифровым люминофором серий DSA70000D, DPO70000D, MSO70000C, DSA70000C, DPO70000C, DPO7000C, MSO5000 и DPO5000	071-2980-xx
Руководство по использованию передового опыта при эксплуатации мощных осциллографов серий MSO70000C, DSA70000C/D, DPO70000C/D и DPO7000C	071-2989-xx
DVD-диск с программным обеспечением, приборы серий MSO70000C, DSA70000C/D, DPO70000C/D и DPO7000C	020-3079-xx
DVD-диск для восстановления операционной системы, приборы серий DSA70000D, DPO70000D:приборы серий MSO70000C, DSA70000C, DPO70000C и DPO7000C:	020-3111-xx 020-3110-xx
Интерактивная справка (часть прикладного программного обеспечения)	—
Проверка рабочих характеристик (система просмотра документации)	077-0063-xx
Интерактивное руководство программиста (система просмотра документации)	077-0010-xx
Сертификаты калибровки NIST, Z540-1 и ISO9000	—
Один адаптер TekConnect, только модели ≥ 4 ГГц	TCA-BNC
Четыре адаптера TekConnect, только для моделей MSO/DSA/DPO70000C	TCA-292 мм
Четыре адаптера TekConnect, только для моделей DSA/DPO73304D и DSA/DPO72504D	TCA-292D
Один 16-канальный цифровой пробник с набором вспомогательных устройств, только для модели MSO5000	P6616
Один пассивный пробник на канал, приборы серий MSO5204, MSO5104, DPO5204 и DPO5104	TPP1000
Один пассивный пробник на канал, приборы серий MSO5054, MSO5034, DPO5054 и DPO5034	TPP0500
Перо сенсорного экрана, приборы серий MSO5000 и DPO5000	119-6107-xx
Программное обеспечение NI SignalExpress, приборы серий MSO5000 и DPO5000	063-4253-xx
Клавиатура, только модели ≥ 4 ГГц	119-7083-xx
Оптическая мышь	119-7054-xx

Принадлежности		Номер по каталогу Tektronix		
Адаптер от DVI к VGA, приборы серий MSO70000C, DSA70000C/D, DPO70000C/D и DPO7000C		887-4187-00		
Передняя крышка, приборы моделей MSO5000 и DPO5000		200-5052-xx		
Все прочие модели		200-4963-xx		
Заземляющий браслет, только для моделей с полосой пропускания ≥ 4 ГГц		006-3415-05		
Сумка для принадлежностей				
Модели с полосой пропускания ≥ 4 ГГц		016-1441-xx		
Модели DPO7000C		016-1966-xx		
Модели MSO5000 и DPO5000		016-2029-xx		
Принадлежность		Номер по каталогу Tektronix		
Кабель питания	Один из следующих:	Модели MSO5000 и DPO5000	Модели DPO7000C	Модели с полосой пропускания ≥ 4 ГГц
	Северная Америка (вариант A0)	161-0348-00	161-0104-00	161-0213-00
	Европа (вариант A1)	161-0343-00	161-0104-06	161-0209-00
	Великобритания (вариант A2)	161-0344-00	161-0104-07	161-0210-00
	Австралия (вариант A3)	161-0346-00	161-0104-14	161-0211-01
	Северная Америка, 240 В (вариант A4)	—	161-0104-08	—
	Швейцария (вариант A5)	161-0347-00	161-0167-00	161-0212-00
	Япония (вариант A6)	161-0342-00	161-A005-00	161-0213-00
	Китай (вариант A10)	161-0341-00	161-0306-00	161-0352-00
	Индия (вариант поставки A11)	161-0349-00	161-0324-00	161-0325-00
	Бразилия (вариант A12)	161-0356-00	161-0356-00	161-0358-00
	Без кабеля питания и адаптера переменного тока (Вариант A99)	—	—	—

Требования к работе

DSA7000D, DPO7000D, MSO7000C, DSA7000C, DPO7000C и DPO7000C

1. Поместите прибор на тележку или рабочий стол. Прибор должен опираться о них дном или задними ножками. В наличии имеется дополнительный монтажный набор. Ниже приведены требования к зазорам и размеры:

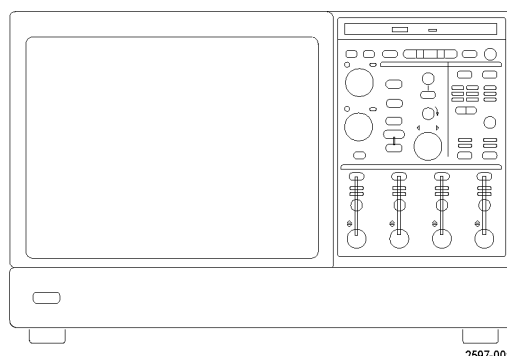

	Модели <4 ГГц	Модели ≥4 ГГц
<ul style="list-style-type: none"> ■ Сверху: ■ Слева и справа: ■ Снизу: ■ Сзади: 	<p>0 мм</p> <p>0 мм с правой стороны 76 мм с левой стороны</p> <p>0 мм при установке на ножки с откинутыми стойками</p> <p>0 мм (на задних ножках)</p>	<p>0 мм</p> <p>76 мм</p> <p>0 мм при установке на ножки с откинутыми стойками</p> <p>0 мм (на задних ножках)</p>
2. Ширина:	456 мм	451 мм
3. Высота:	277 мм	292 мм
4. Перед работой с прибором проверьте температуру окружающей среды.	От 5 °С до +45 °С.	От 5 °С до +45 °С.
5. Проверьте уровень влажности во время работы.	От 8 % до 80 % относительной влажности при температуре влажного термометра +29 °С, при температуре +45 °С (или ниже), без конденсата Верхний предел относительной влажности снижается до 30 % при +45 °С	От 8 % до 80 % относительной влажности при температуре до +32 °С Относительная влажность от 5 % до 45 % при температуре выше +32 °С (+90 °F) до +45 °С (+113 °F), без конденсата, ограничен температурой влажного термометра +29,4 °С (+85 °F) (снижение относительной влажности до 32 % при +45 °С (+113 °F))
6. Проверьте высоту над уровнем моря во время работы:	Модели <4 ГГц: 3000 м	Модели ≥4 ГГц: 3000 м, максимальная рабочая температура снижается на 1 °С каждые 300 м при высоте выше 1500 м.
7. Максимальное входное напряжение, модели <4 ГГц:		

50 Ом
1 МОм

5 $V_{эфф.}$, с пиками $\leq \pm 24$ В.

150 В, снижение при 20 дБ/декада до 9 В (среднеквадратичное значение) при частоте выше 200 кГц. Максимальное входное напряжение на разъеме BNC между центральным проводником и заземлением составляет 400 В. Среднеквадратичное значение напряжения составляет не более <150 В для произвольных форм сигнала, включая постоянный ток. Максимальная длительность импульсов с пиковым напряжением выше 150 В составляет 50 мкс. Пример. При пиковом значении от 0 В до 400 В волны, состоящей из последовательности прямоугольных импульсов, коэффициент заполнения составляет 14 %. Максимальное неустановившееся выдерживаемое напряжение составляет ± 800 В (пиковое значение).

Максимальное входное напряжение, модели от 4 до 20 ГГц:

50 Ом

<1 $V_{ср. кв.}$ для значений <1В/ФС и < 5,5 $V_{ср. кв.}$ для значений ≥ 1 В/ФС.

Максимальное входное напряжение, модели >20 ГГц:

50 Ом

с расположением среднего значения ± 600 мВ в диапазоне напряжения смещения (не более $\pm 4,6$ В), $\pm 1,5$ В относительно согласованной нагрузки со смещением (не более 30 мА).

Максимальное неразрушающее входное напряжение логических пробников, приборы серии MSO70000:


± 15 В



ОСТОРОЖНО. Для обеспечения надлежащего охлаждения не закрывайте нижнюю и боковые панели.

MSO5000 и DPO5000

1. Поместите прибор на тележку или рабочий стол. Прибор должен опираться о них дном или задними ножками. В наличии имеется дополнительный монтажный набор. Ниже приведены требования к зазорам и размерам:

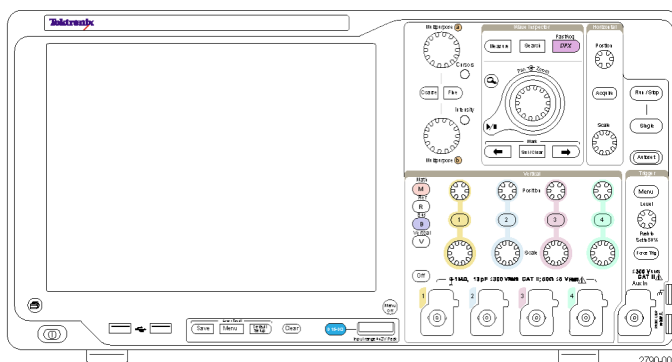

■ Сзади:

50,8 мм

■ Слева:

50,8 мм

2. Ширина

439 мм

3. Высота

233 мм с ножками

272 мм с вертикальной ручкой и ножками

- | | |
|---|---|
| 4. Перед эксплуатацией прибора определите температуру окружающей среды: | От 5 до 50 °С |
| 5. Определите рабочую влажность: | Верхнее значение: от 40 до 50 °С при относительной влажности от 10 до 60 %
Нижнее значение: от 0 до 40 °С при относительной влажности от 10 до 90% |
| 6. Определите рабочую высоту: | 3000 м |
| 7. Максимальное входное напряжение: | |
| Входное сопротивление 50 Ом | 5 В _{эфф.} , с пиковыми значениями не более ±20 В (скважность ≤6,25 %). |
| Входное сопротивление 1 МОм | 300 В _{эфф.} , с пиковыми значениями не более ±425 В на разъеме BNC.
Для <100 мВ/деление снижение на 20 дБ/декада при частотах выше 100 кГц до 30 В _{эфф.} при частоте 1 МГц, на 10 дБ/декада при частотах выше 1 МГц.
Для ≥100 мВ/деление снижение на 20 дБ/декада при частотах выше 3 МГц до 30 В _{эфф.} при частоте 30 МГц, на 10 дБ/декада при частотах выше 30 МГц. |
| Максимальное неразрушающее входное напряжение логических пробников: | ±42 В |



ОСТОРОЖНО. Для обеспечения надлежащего охлаждения не размещайте посторонние предметы возле нижней и левой панелей.


Предотвращение электростатических разрядов



ОСТОРОЖНО. Прямой электростатический разряд может привести к повреждению входа прибора. О том, как избежать этого повреждения, см. приведенную ниже информацию.


Электростатический разряд (ESD) является проблемой при обращении с любым электронным оборудованием. Прибор оборудован надежной защитой от электростатических разрядов, однако все же существует вероятность того, что большие разряды статического электричества, возникающие непосредственно на входе, могут привести к повреждению прибора. Во избежание повреждения прибора используйте следующие методы предотвращения в нем электростатических разрядов.

1. Снимайте статическое электричество со своего тела, надевая антистатический заземляющий браслет при выполнении работ по подсоединению и отсоединению кабелей и переходников TekConnect. Для этой цели на передней панели прибора предусмотрен соответствующий разъем.

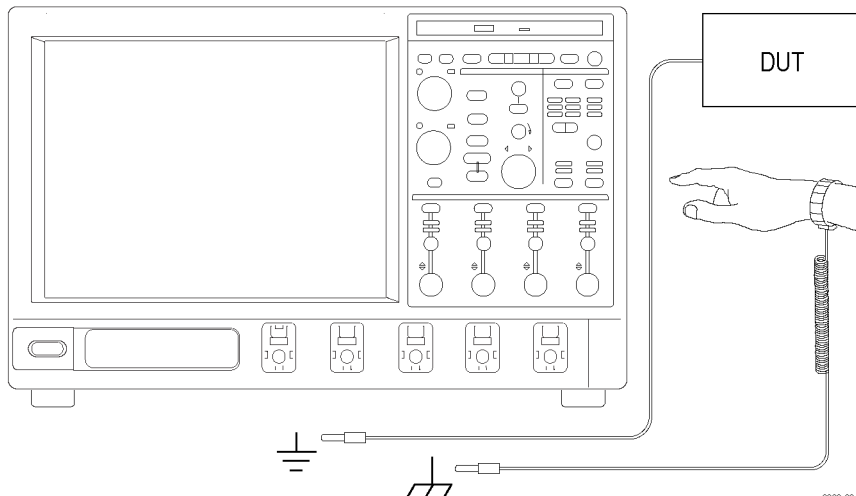

2980-001

2. Кабель, оставленный неподсоединенным на рабочем столе, может собрать на себя большой статический заряд. Прежде чем подсоединять кабель к испытываемому прибору или устройству, снимите с него статическое напряжение путем кратковременного заземления центрального провода кабеля или подсоединения нагрузки в 50 Ом к одному из его концов.


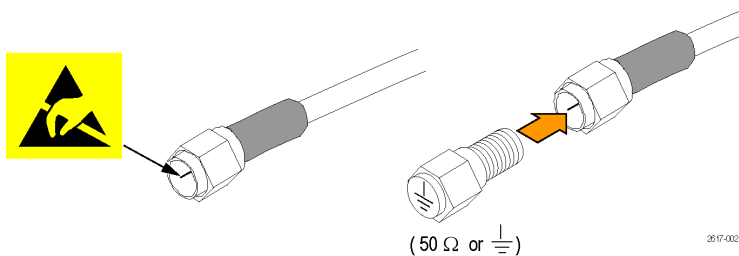


2917-002

Включение прибора



Требования к источнику питания

Напряжение и частота источника	Потребляемая мощность
Серии MSO70000C, DSA70000C/D и DPO70000C/D: 100–240 В _{ср. кв.} ±10 %, 50–60 Гц или 115 В _{ср. кв.} ±10 %, 400 Гц. Категория II	≤1200 ВА
Серия DPO7000C: 100–240 В _{эфф.} ±10 %, 47–63 Гц или 115 В _{эфф.} ±10 %, 400 Гц	Не более 550 Вт
Серии MSO5000 и DPO5000: 100–240 В _{эфф.} ±10 % 50–60 Гц 115 В, 440 Гц	Не более 275 Вт

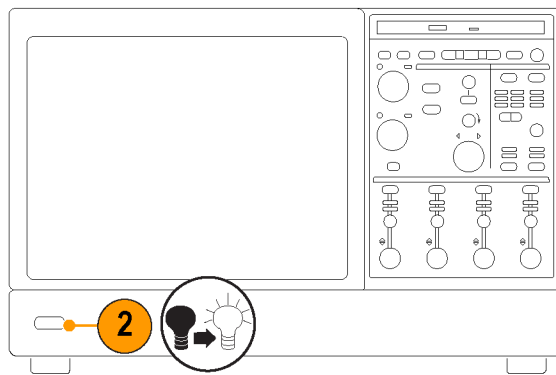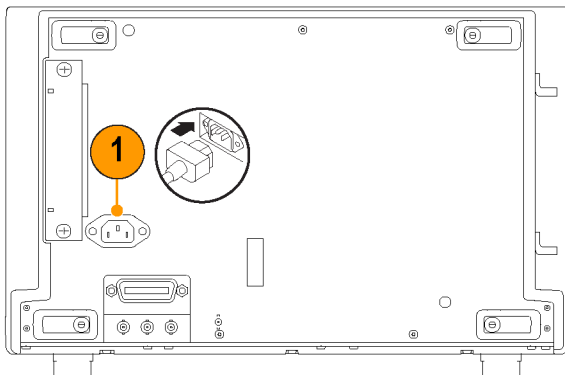



2790-002

Серия DPO7000C

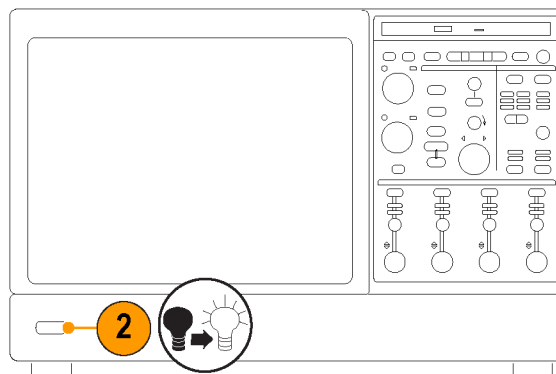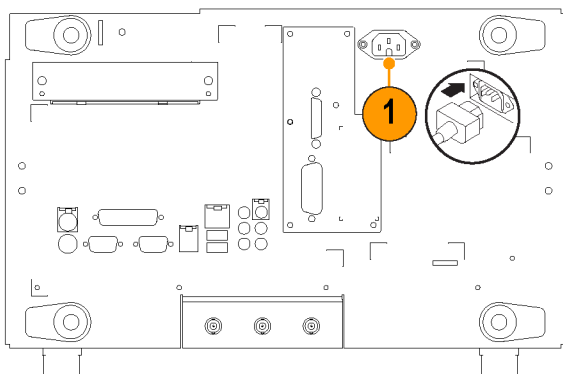

2790-009


Серии DSA/DPO7000D и MSO/DSA/DPO7000C

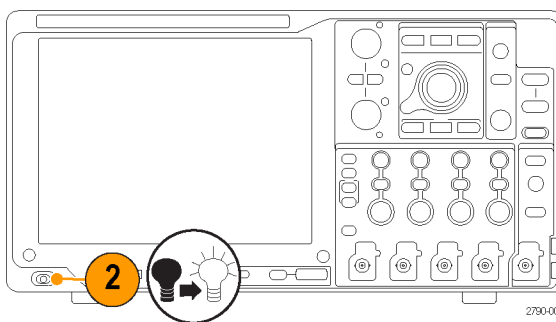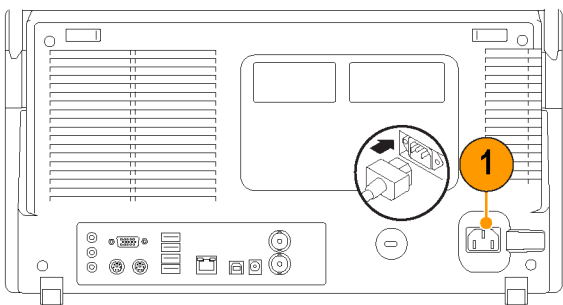


2790-004

Серии MSO5000 и DPO5000

Выключение прибора

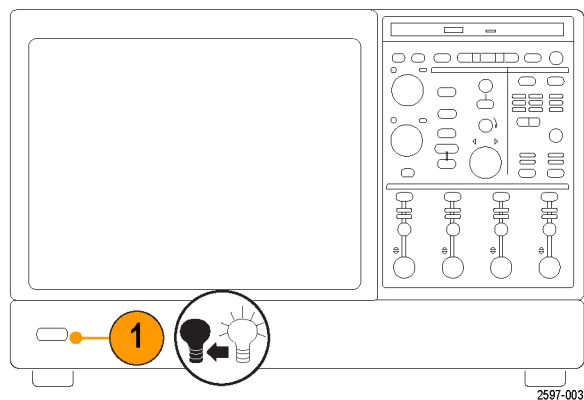


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

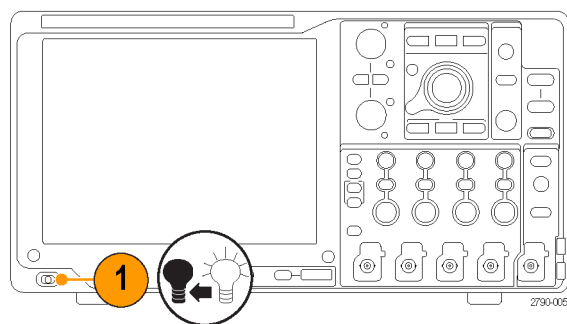


Серии MSO5000 и DPO5000


Обесточивание прибора

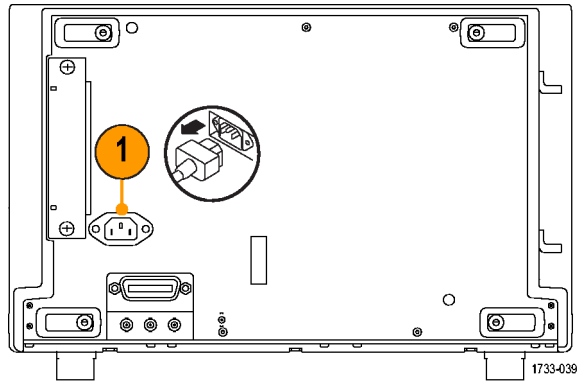

Серия DPO7000C

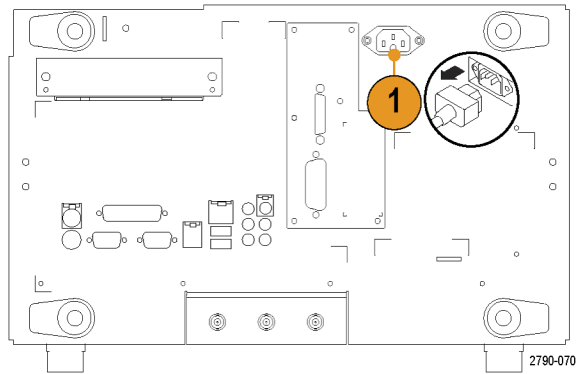


Серии DSA/DPO70000D и MSO/DSA/DPO70000C

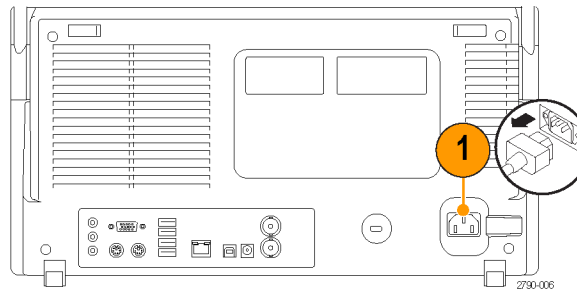

Серии MSO5000 и DPO5000

Защита осциллографа

1. Чтобы закрепить осциллограф на рабочем месте, используйте стандартный замок с тросиком для переносных компьютеров.

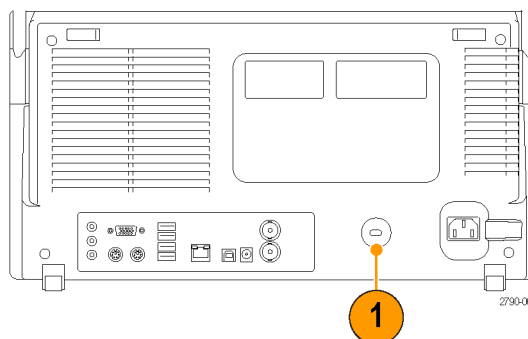


Серии MSO5000 и DPO5000

Подключение к компьютерной сети

Можно подключить осциллограф к компьютерной сети, чтобы обеспечить возможность печати, предоставления общего доступа к файлам, доступа в Интернет и выполнение других коммуникационных функций. Для настройки сетевой конфигурации прибора проконсультируйтесь со своим сетевым администратором и воспользуйтесь стандартными программами.

Для дистанционного управления и просмотра содержимого прибора используйте функцию Remote Desktop Connection (подключение удаленного компьютера) операционной системы Windows.

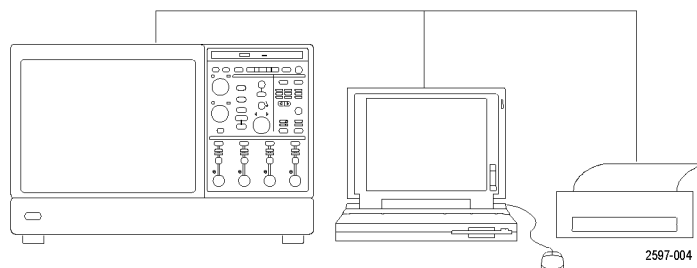


Добавление второго монитора


Можно эксплуатировать прибор при использовании операционной системы Windows и работать с установленными приложениями с помощью внешнего монитора. Чтобы настроить конфигурацию с двумя мониторами, выполните следующую процедуру.

Серии DSA/DPO70000D, MSO70000C, DSA70000C и DPO70000C


1. Отключите питание.
2. Подключите второй монитор. В случае монитора VGA используйте адаптер от DVI к VGA.

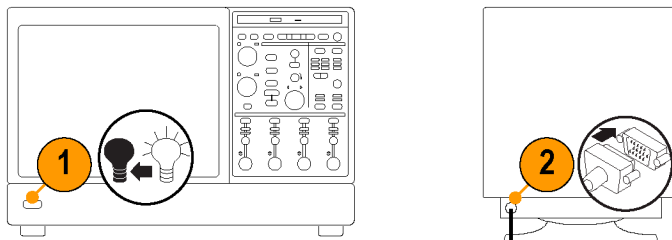

3. Подключите клавиатуру.
4. Подключите мышь.

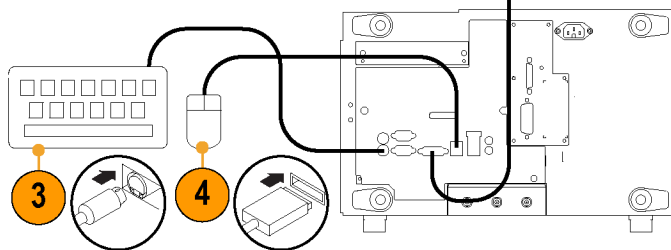

5. Включите питание прибора.
6. Включите питание монитора.

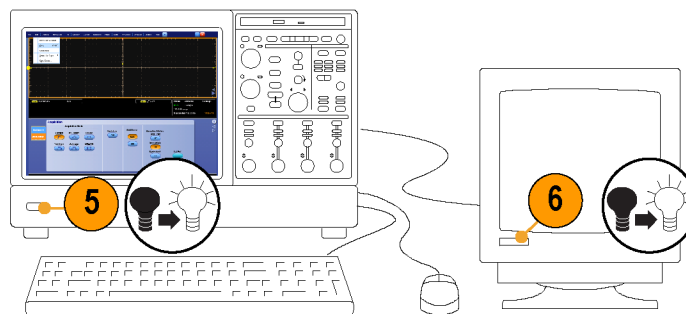


Серии MSO70000C, DSA70000C и DPO70000C

2817-067

Модели DPO7000C

1. Отключите питание.
2. Подключите второй монитор.
3. Подключите клавиатуру.
4. Подключите мышь.
5. Включите питание прибора.
6. Включите питание монитора.

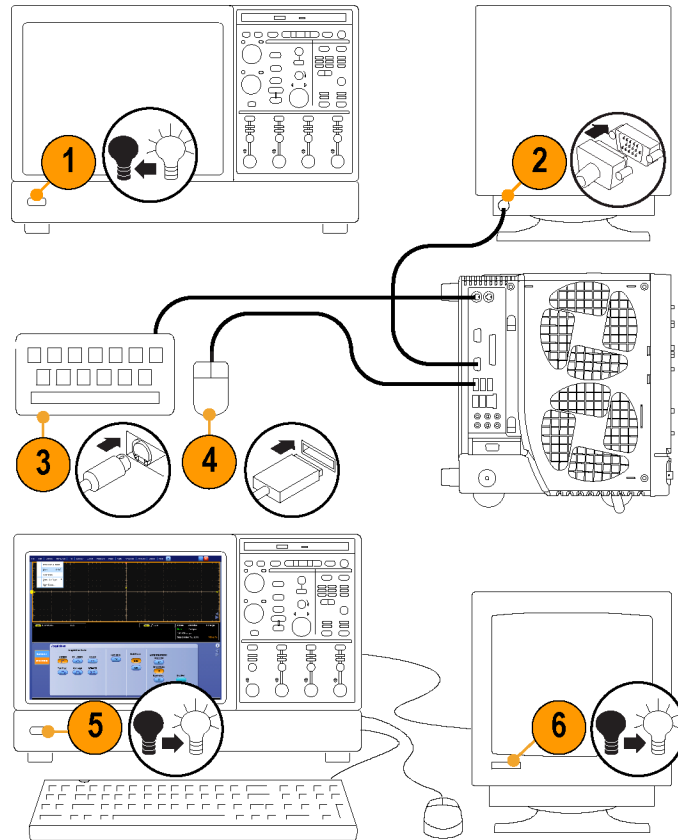


Серия DPO7000C


2517-008

Модели MSO5000 и DPO5000


1. Отключите питание.
2. Подключите второй монитор.

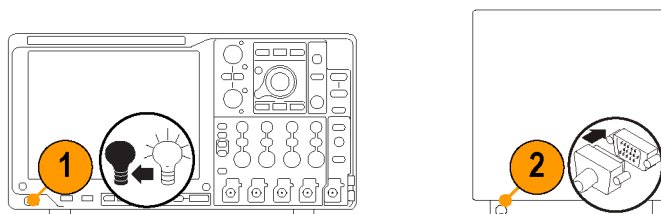

3. Подключите клавиатуру.
4. Подключите мышь.

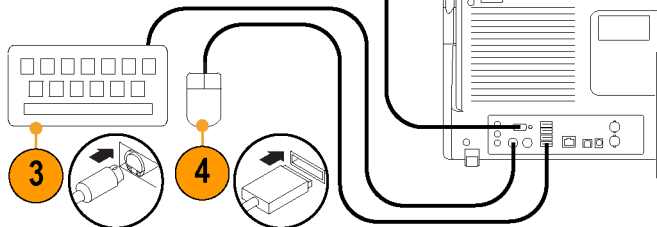

5. Включите питание прибора.
6. Включите питание монитора.

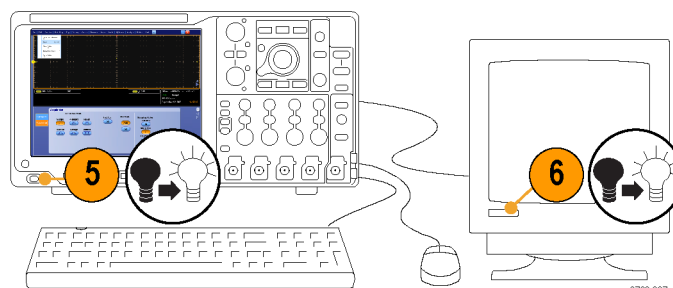

Модели MSO5000 и DPO5000

2790-007

Восстановление операционной системы

Если прибор поставляется вместе с DVD-диском для восстановления операционной системы, и при этом возникает необходимость восстановления операционной системы, можно воспользоваться процедурой, задаваемой DVD-диском.

Файл восстановления операционной системы хранится в приборе в отдельном разделе жесткого диска.

Предпочтительным методом восстановления операционной системы прибора является использование файла восстановления жесткого диска.



ОСТОРОЖНО. В процессе восстановления системы перереформируется жесткий диск и переустанавливается операционная система. Все сохраненные ранее данные теряются. До начала восстановления системы, по возможности, сохраните важные файлы на внешних носителях.

1. Перезапустите прибор. Во время процедуры перезагрузки в верхней части экрана появится следующее сообщение: Starting Acronis Loader... press F5 for Acronis Startup Recovery Manager (Запускается загрузчик Acronis Loader... для запуска диспетчера восстановления Acronis нажмите клавишу F5).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для успешного восстановления системы необходимо использовать версию ПО Acronis для ОС Windows. Использование многофункциональной клавиатуры MAC приводит к запуску ПО Acronis версии DOS. Не пользуйтесь клавиатурой MAC.


2. Несколько раз нажмите клавишу F5, пока не откроется программа Acronis True Image Tool. Обычно с момента появления этого сообщения до того момента, когда продолжится нормальный запуск прибора, проходит 15 секунд. Если прибор не открывает приложение Acronis, отключите питание прибора, затем снова включите питание и повторите попытку.
3. Нажмите кнопку Restore (восстановить).
4. В диалоговом окне Confirmation (подтверждение) щелкните кнопку Yes (да), чтобы восстановить операционную систему прибора, или No (нет), чтобы выйти из процесса восстановления. Процесс восстановления займет примерно 30 минут; фактическое время зависит от конфигурации прибора.

Установка жесткого диска MSO5000 и DPO5000



ОСТОРОЖНО. Установкой жесткого диска в сборе путем введения его сверху вниз можно повредить прибор.

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Вставьте жесткий диск в сборе в прибор, так чтобы лицевая сторона его шасси смотрела вверх.
3. Закрепите привода в сборе при помощи винта-барашка.
4. Установите крышку.

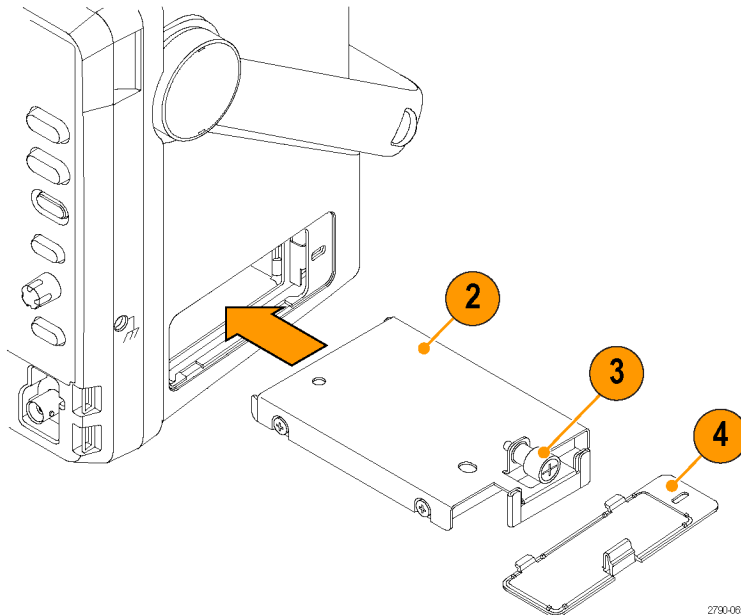


2730-065

Ознакомление с прибором


Передняя панель

DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C


1. Дисковод DVD/CD-RW
2. Элементы управления передней панели

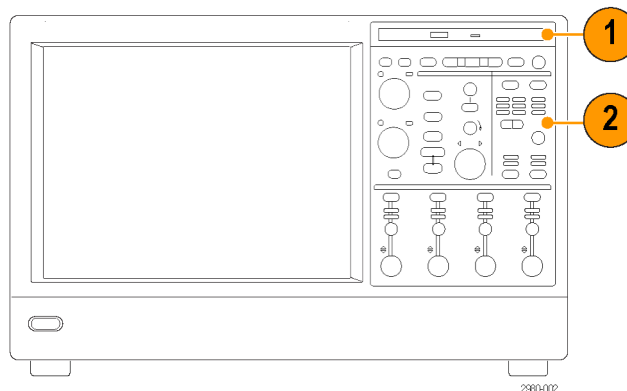


3. Порт USB
4. Зажим заземления
5. Выход восстановленных данных (отсутствует в приборах DPO7104 и DPO7054)
6. Выход восстановленного синхроимпульса (отсутствует в приборах DPO7104 и DPO7054)
7. Выход компенсации пробника
8. Выход калибровки пробника
9. Вход каналов 1-4
10. Дополнительный вход
11. Выход компенсатора пробника
12. Выход постоянного тока для калибровки пробника
13. Вход логического пробника
14. Вывод заземления через сопротивление 1 МОм

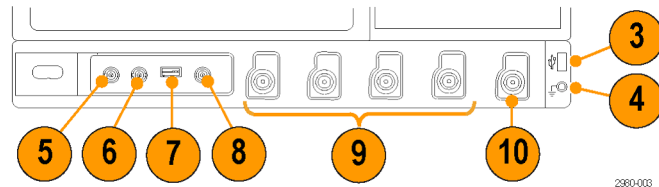


Серия DPO7000C

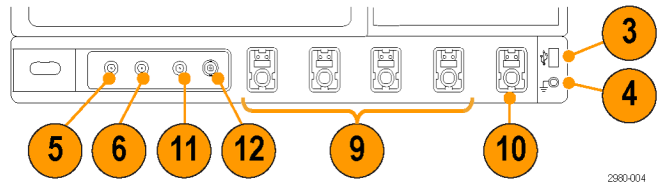

Серии DSA70000C и DPO70000C

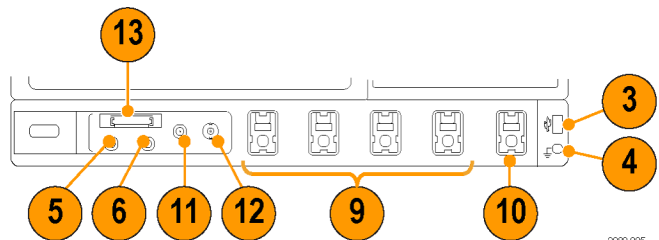


Серия MSO70000C

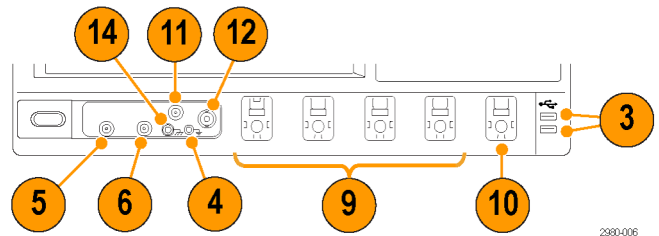

Серии DSA70000D и DPO70000D

Серии MSO5000 и DPO5000

1. Органы управления передней панели
2. Зажим заземления
3. Выход компенсации пробника
4. Дополнительный вход
5. Входы каналов 1–4
6. Вход логического пробника
7. Порты USB

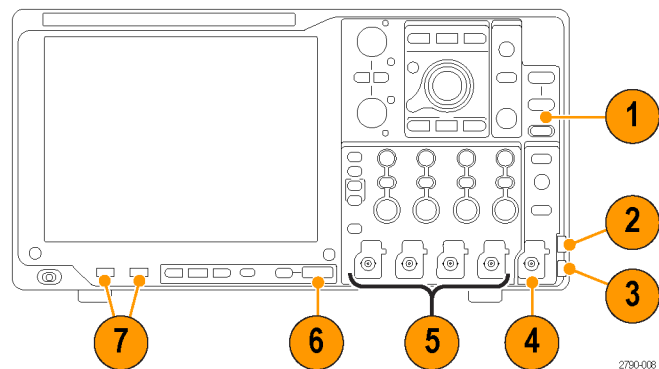


Серии MSO5000 и DPO5000

Боковая и задняя панели

DSA/DPO70000D и MSO/DSA/DPO70000C

1. Привод для съемных жестких дисков
2. Разъем PS-2 для мыши
3. Хост-порты USB
4. Пассивный порт eSATA
5. Разъем локальной сети RJ-45 для подключения к сети
6. Разъем TekLink
7. Порт GPIB для подключения к контроллеру
8. Разъем линейного выхода для динамика

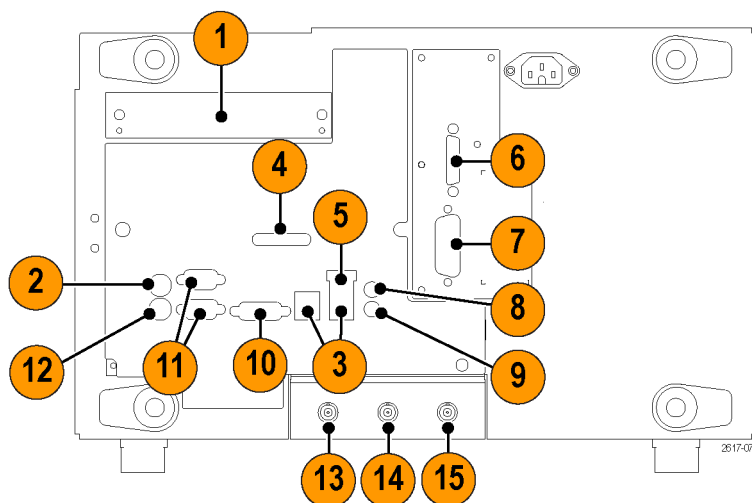




Серии DSA/DPO70000D и MSO/DSA/DPO70000C

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых приборах могут быть дополнительные аудиоразъемы.

9. Разъем для микрофона
10. Порт для видеосигнала DVI-I
11. Последовательные порты COM 1 и COM 2
12. Разъем PS-2 для клавиатуры
13. Дополнительный выход
14. Выход опорного сигнала
15. Вход внешнего опорного сигнала

DPO7000C


1. Разъем PS-2 для клавиатуры
2. Разъем PS-2 для мыши
3. Разъем локальной сети RJ-45 для подключения к сети
4. Разъем линейного выхода для динамика
5. Разъем для микрофона
6. Хост-порты USB
7. Видеопорт DVI-1
8. Последовательные порты COM 1 и COM 2
9. Разъем для принтера
10. Видеопорт только для осциллографа с поддержкой цветных оттенков для подключения монитора
11. Привод для съемных жестких дисков
12. Порт GPIB для подключения к контроллеру
13. Дополнительный выход
14. Выход канала 3
15. Вход внешнего опорного сигнала

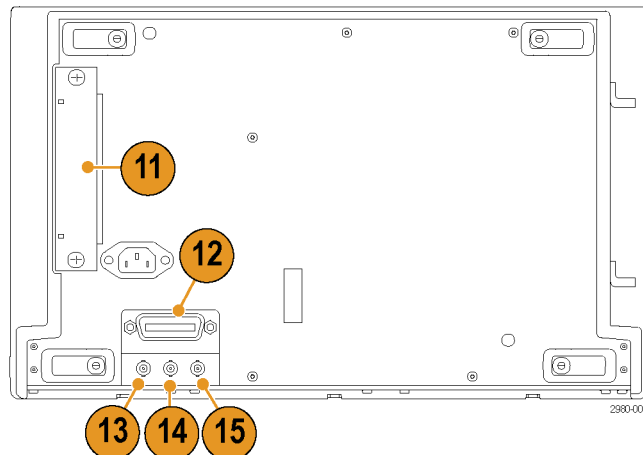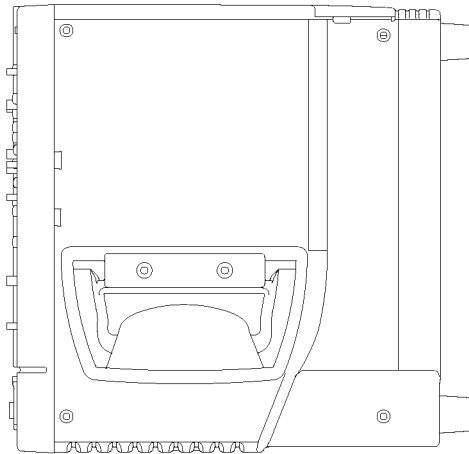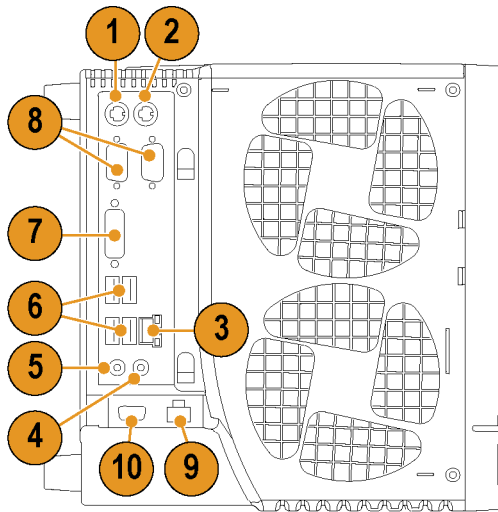

Серия DPO7000C

MSO5000 и DPO5000

1. Разъем линейного входа
2. Разъем линейного выхода для динамика
3. Разъем для микрофона
4. Видеопорт для подключения монитора
5. Разъем PS-2 для клавиатуры
6. Разъем PS-2 для мыши
7. Хост-порты USB
8. Разъем локальной сети RJ-45 для подключения к сети
9. Порт устройств USB
10. Вход источника питания пробника, используйте источник питания 119-7465-xx
11. Вход внешнего опорного сигнала
12. Дополнительный выход
13. Вход замка безопасности
14. Вход питания переменного тока
15. Крышка съемного жесткого диска
16. Заземление

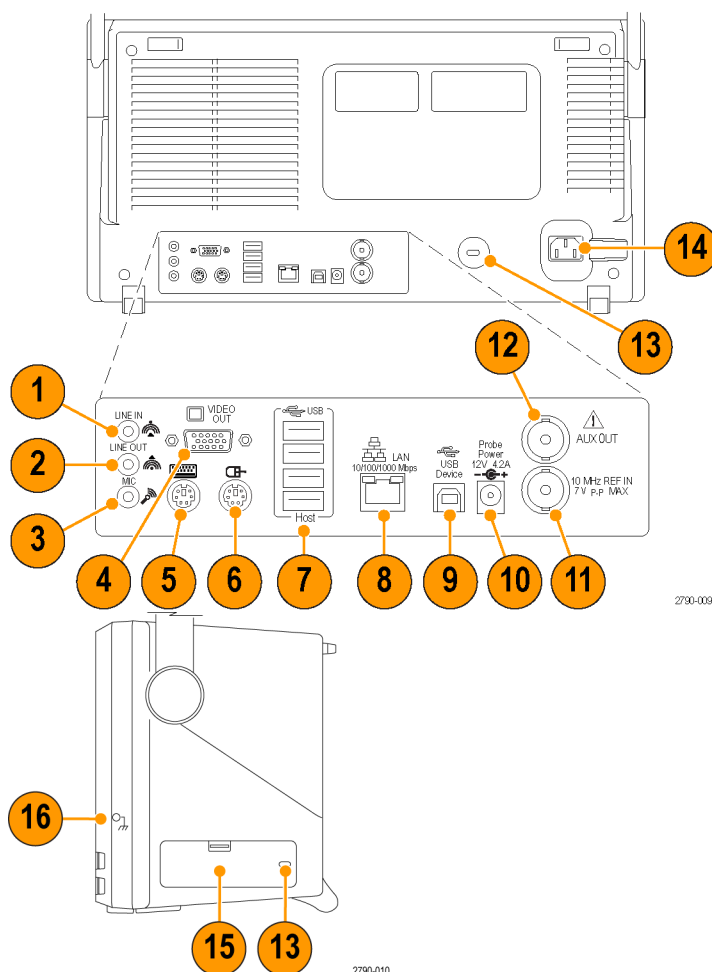


Серии MSO5000 и DPO5000


Устройства с интерфейсом PS/2 необходимо подключать к прибору до включения питания прибора. Устройства PS/2 не могут быть заменены непосредственно в процессе работы.

Интерфейс и экран

В режиме строки меню предоставляется доступ к командам управления всеми функциями прибора. В режиме панели инструментов предоставляется доступ к наиболее часто используемым функциям.


1. **Строка меню.** Доступ к данным ввода/вывода, печати, интерактивной справке и функциям прибора
2. **Кнопки/меню.** Эта кнопка позволяет переключаться между режимами панели инструментов и текстового меню и настраивать панель инструментов
3. **Функции универсальной ручки.** В этих полях можно точно указать значения параметров, управляемых многофункциональными ручками
4. **Экран.** Здесь отображаются входной, опорный, расчетный, цифровой сигналы, сигнал шины, а также курсоры
5. **Ручка перемещения осциллограммы.** Изменение вертикального положения осциллограммы или сигнала шины путем перетаскивания курсора. Щелкните курсор, а затем изменяйте положение и масштаб с помощью многофункциональных регуляторов.
6. **Кнопки состояния элементов управления.** Быстрый доступ к выбору значений по вертикали, масштаба, смещения и параметрам
7. **Экранные надписи.** В этой области отображаются показания курсоров и результаты измерений. Измерения можно выбрать в строке меню или на панели инструментов. Если отображается окно управления, некоторые экранные надписи перемещаются в область масштабной сетки.

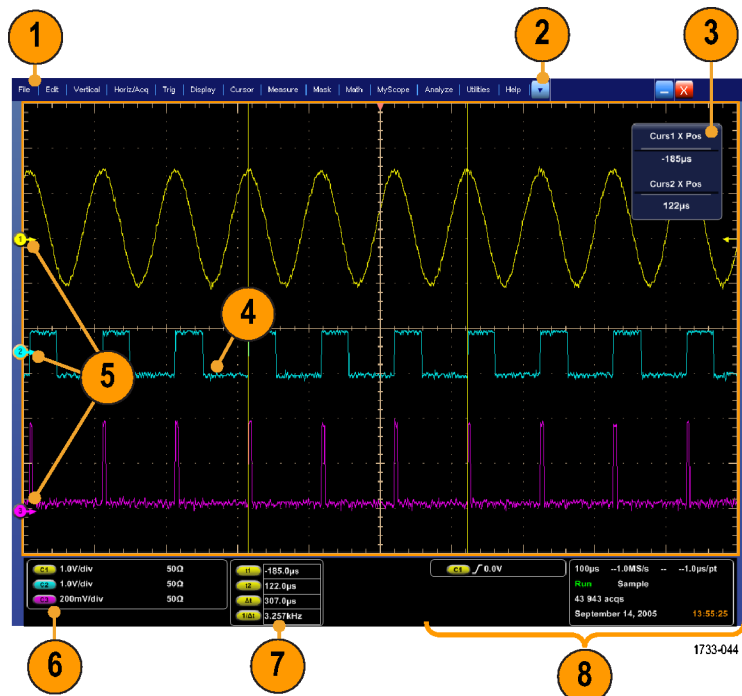

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ограничении по вертикали, возможно, напряжение на наконечнике пробника будет предельно высоким, хотя по показаниям будет зафиксировано низкое напряжение. Символ  в показаниях измерений появляется при наличии ограничения по вертикали. Если при выполнении автоматических амплитудных измерений сигнал ограничен по вертикали, результаты будут неточными. Ограничение также приводит к неточным амплитудным значениям сигналов, которые сохраняются или экспортируются для использования в других программах. Ограничение математического сигнала не влияет на результаты соответствующих амплитудных измерений.

8. **Состояние.** Отображение состояния регистрации, режима и количества регистраций; состояния запуска; даты; времени и быстрого доступа к записи длины и горизонтальных параметров


1. **Кнопки/меню.** Эта кнопка позволяет переключаться между режимами панели инструментов и текстового меню и настраивать панель инструментов
2. Измерение осциллограммы на экране с помощью перетаскивания курсоров
3. Перемещение осциллограммы с помощью перетаскивания значков положения
4. Этот значок позволяет назначать многофункциональные регуляторы вертикального положения и масштаба осциллограммы
5. Создание области для изменения масштаба, включения/выключения гистограмм, стробирования измерений, добавления визуальных областей синхронизации и управления ими с помощью перетаскивания указателя по осциллограмме
6. Изменение уровня синхронизации путем перетаскивания этого значка

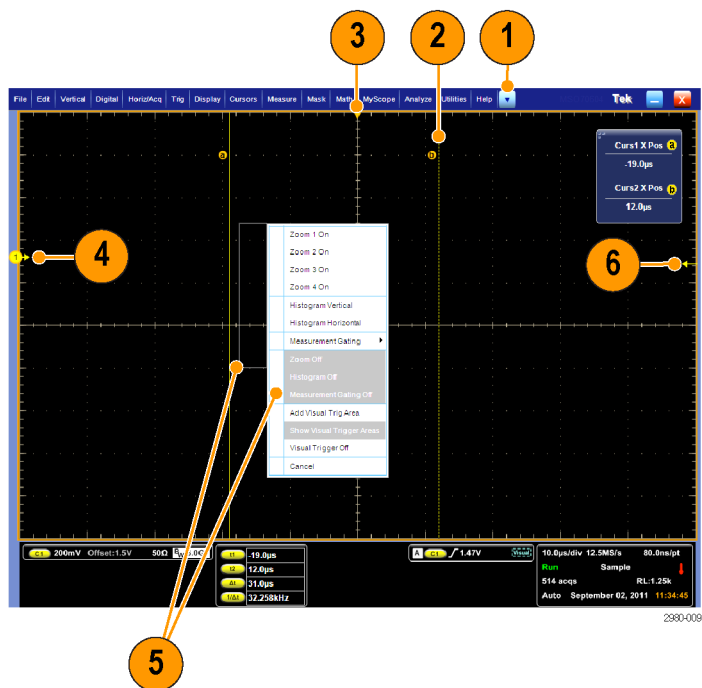

Панель управления

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

1. Кнопка автоматической установки параметров отображения по вертикали и горизонтали, а также синхронизации в зависимости от выбранных каналов.
2. Эта кнопка используется для возврата к настройкам по умолчанию.
3. Эта кнопка используется для создания печатной копии или сохранения изображения с экрана.
4. Эта кнопка служит для включения MultiView Zoom и вывода на экран увеличенной масштабной сетки.
5. Эти кнопки используются для установки масштаба, положения, задержки и заданной длины записи (разрешение) по горизонтали всех осциллограмм.
6. Эти кнопки используются для запуска и остановки регистрации, запуска одиночного цикла регистрации, удаления данных или запуска быстрой регистрации.
7. Эти кнопки используются для установки параметров синхронизации. Кнопка ADVANCED служит для отображения дополнительных функций синхронизации. Состояние регистрации отображается с помощью индикаторов ARM, READY и TRIG'D.
8. Регулятор настройки яркости сигнала.
9. Регуляторы для настройки выбранных на экране параметров. Эта кнопка служит для переключения между режимами обычной и точной настройки.
10. Кнопка включения и отключения курсоров.

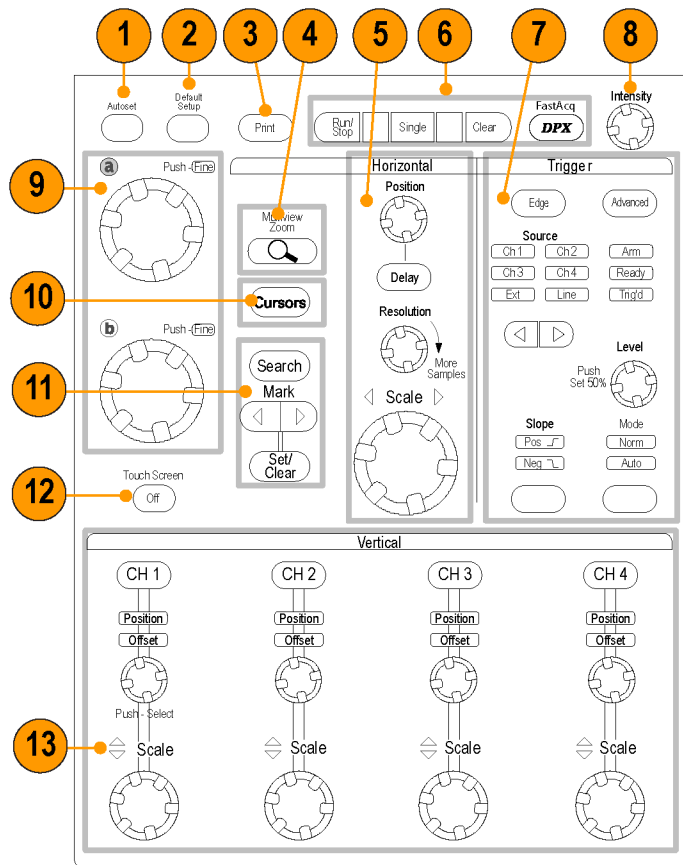


2597-006

11. Используйте для поиска и установки меток на осциллограммах.
12. Кнопка включения и отключения сенсорного экрана.
13. Кнопка включения и отключения отображений каналов. Настройка масштаба и положения по вертикали или смещения осциллограммы. Переключение между положением и смещением.
На приборах серии MSO70000 включайте цифровые каналы, используя пункты меню Digital > Digital Setup (цифровой сигнал > установка цифрового канала). (См. стр. 52, *Настройка входа цифрового сигнала*.)


MSO5000 и DPO5000

1. Регуляторы для настройки выбранных на экране параметров. Нажмите кнопку **Fine** (тонко), чтобы выбрать тонкую регулировку, и **Coarse** (грубо), чтобы выбрать грубую регулировку.
2. Кнопка включения и отключения курсоров.
3. Нажмите, чтобы настроить яркость осциллограммы при помощи ручки Multipurpose (универсальная ручка).
4. Эта кнопка служит для включения MultiView Zoom и вывода на экран увеличенной масштабной сетки.
5. Нажмите для проведения автоматизированных измерений, управления поиском в зарегистрированном сигнале по событиям или признакам, заданным пользователем, пуска или остановки быстрой регистрации данных.
6. Эти кнопки используются для установки масштаба, выбора положения и задания параметров горизонтальной шкалы и регистрации данных для всех осциллограмм.
7. Для управления коэффициентом масштабирования поворачивайте внутреннюю ручку масштабирования. При повороте внешнего переключателя окно масштабирования перемещается по записанной осциллограмме. Кнопка воспроизведения/паузы предназначена для запуска и остановки автоматического панорамирования осциллограммы. Управление скоростью и направлением панорамирования осуществляется с помощью переключателя.
8. Кнопки запуска и остановки регистрации, а также запуска одиночного цикла регистрации.
9. Эти кнопки используются для поиска и маркировки осциллограмм, для установки или удаления меток осциллограммы, для перехода к предыдущей или последующей метке осциллограммы.

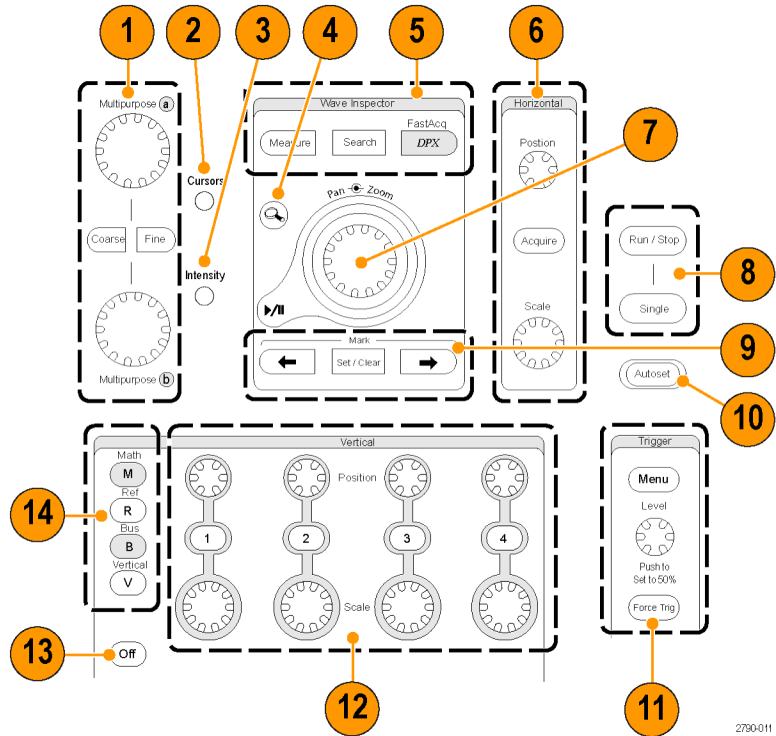

2700-011


10. Кнопка автоматической установки параметров отображения по вертикали и горизонтали, а также синхронизации в зависимости от выбранных каналов.
11. Эти кнопки используются для установки параметров синхронизации. Кнопка Menu (Меню) служит для отображения дополнительных функций синхронизации.
12. Кнопка включения и отключения отображений каналов. Вертикальное масштабирование и перемещение осциллограммы.
На приборах серии MSO5000 включайте цифровые каналы нажатием кнопки D15–D0, или используя пункты меню Digital > Digital Setup (цифровой сигнал > установка цифрового канала). (См. стр. 52, *Настройка входа цифрового сигнала*.)
13. Кнопка включения и отключения сенсорного экрана.
14. Кнопки для отображения меню настройки математических операций, опорных сигналов, шин и параметров вертикального масштабирования.
15. Выключение отображаемого меню.
16. Кнопка доступа к меню настройки цифрового сигнала (только для серии MSO5000).
17. Кнопка обнуления данных.
18. Эта кнопка используется для возврата к настройкам по умолчанию.
19. Кнопки сохранения и вызова настроек, осциллограмм и экранных изображений.
20. Эта кнопка используется для создания печатной копии или сохранения изображения с экрана.

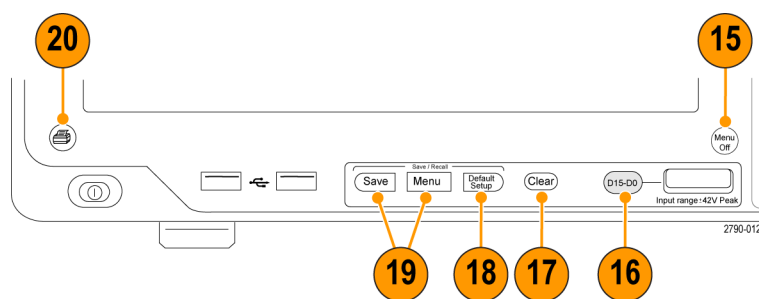

Работа с электронной справкой

В электронной справке приведены подробные сведения обо всех функциях прибора.


Для доступа к контекстной справке по активному окну выберите **Help > Help on Window...** или нажмите клавишу **F1**.

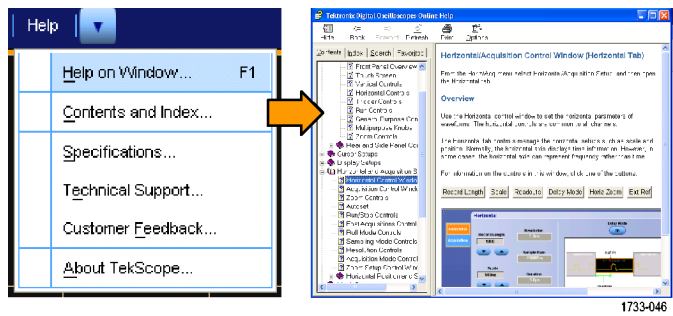

1733-046

1. Для доступа к любому разделу справочной системы выберите **Help > Contents and Index...**


2. Используйте вкладку Contents, Index, Search или Favorites для выбора раздела, а затем нажмите кнопку **Display**.

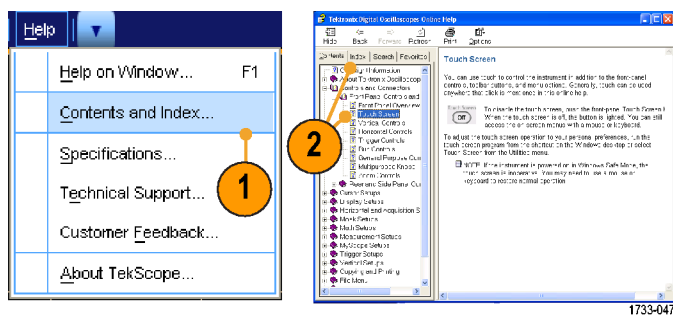

1733-047

Способы перехода между разделами справочной системы:

- Для перехода от общих сведений к более подробным используйте кнопки активного окна справки.
- Чтобы свернуть окно справки и вернуться к окнам работы с прибором, нажмите кнопку **Minimize**.
- Для повторного отображения последнего просмотренного раздела справки нажмите клавиши **Alt + Tab**.

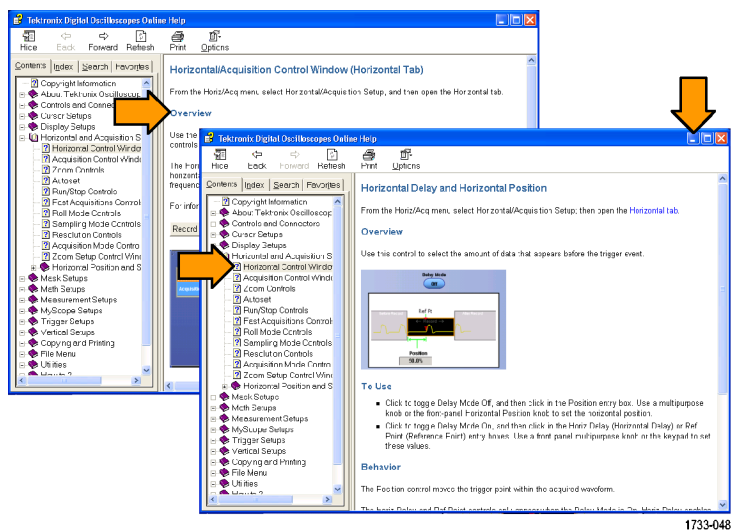


1733-048

Доступ к меню и окнам элементов управления


Для доступа к меню и окнам элементов управления можно использовать следующие способы:

- Щелкните меню, а затем выберите команду.

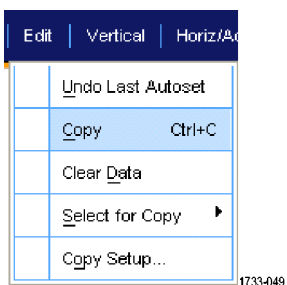

1733-049

- Чтобы вызвать контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте масштабной сетки или объекта. Меню является контекстно-зависимым, т.е. оно изменяется в зависимости от области или объекта, которые вы щелкнули правой кнопкой мыши. Некоторые примеры приведены на рисунке справа.

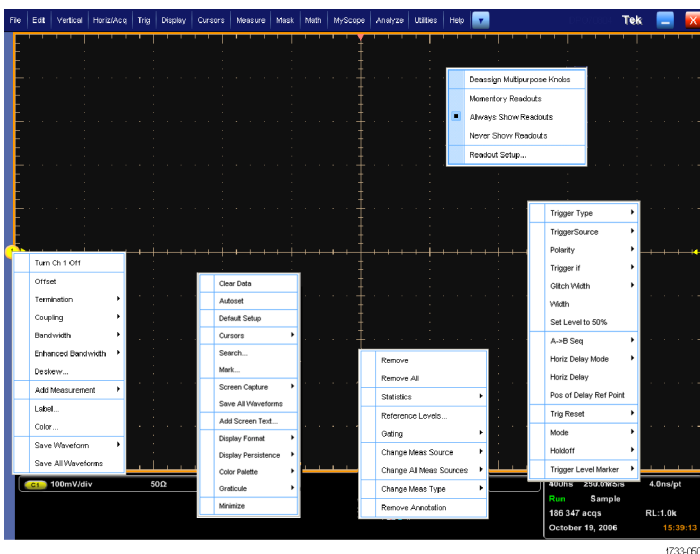

1733-050

- В режиме кнопочного меню нажмите соответствующую кнопку для быстрого доступа к окну настройки. (См. стр. 22.)




1733-052

Проверка прибора


Для проверки функциональных возможностей прибора воспользуйтесь следующими процедурами.

Проверка прохождения внутренней диагностики

1. Включите прибор.
2. Выберите пункт **Instrument Diagnostics...**

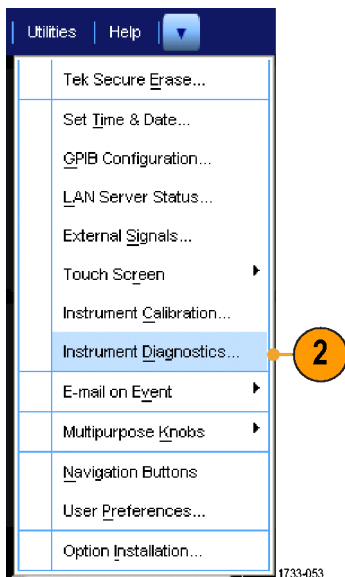

3. Нажмите кнопку **Run**. Результаты теста появятся в окне управления диагностикой прибора.
4. Убедитесь, что проведены все тесты. Если диагностика свидетельствует о неполадках, обратитесь в местное представительство компании Tektronix.

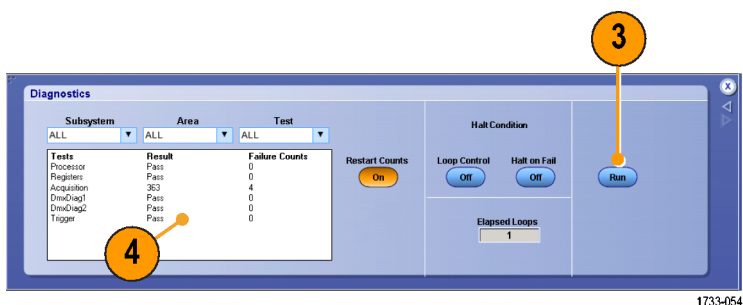


Регистрация данных

Настоящий раздел содержит описание основных понятий и процедур, связанных с использованием системы сбора данных.


Компенсация сигнального тракта

Данная процедура используется, если температура изменилась более чем на 5 °C с момента последней компенсации сигнального тракта. Регулярно выполняйте компенсацию сигнального тракта, чтобы гарантировать высочайшую точность измерений. Tektronix рекомендует запускать компенсацию сигнального тракта при использовании осциллографа для измерения сигналов с максимальными параметрами чувствительности (10 мВ/дел и менее) вне зависимости от температурного смещения или времени с момента последнего запуска. Невыполнение этого требования может привести к тому, что гарантированные уровни точности не будут достигнуты.

1. Подготовка: прибор включен в течение 20 минут, и все входные сигналы отключены.
2. Выберите пункт **Instrument Calibration**.

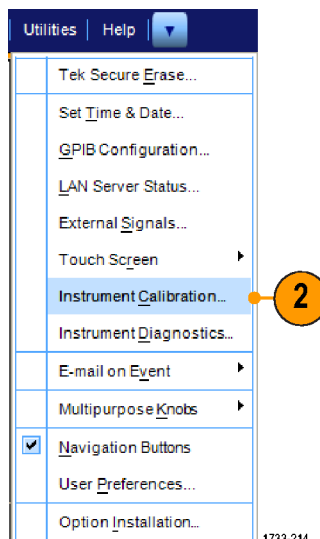


3. Когда Temperature Status (состояние температуры) изменится на Ready (готовность), нажмите кнопку Run SPC (запустить компенсацию) для начала калибровки. Процесс калибровки может занять от 10 до 15 минут.

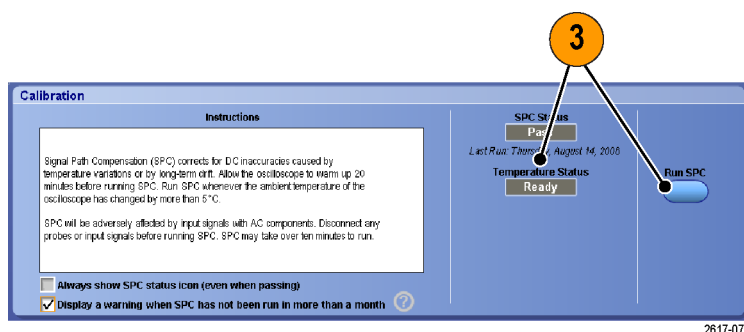


4. В случае неудачной калибровки прибора выполните ее еще раз или покажите прибор квалифицированному специалисту по обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы всегда отображалось состояние значка SPC или соответствующее предупреждение в случае, если SPC не использовалась более месяца, установите соответствующий флажок.

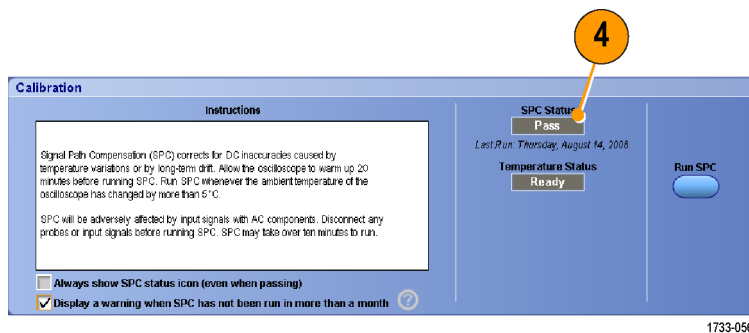

5. Если значок SPC приобретает красный цвет, выполните компенсацию сигнального тракта.

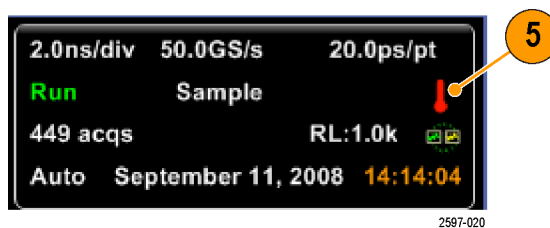


Установка входа аналогового сигнала

Используйте кнопки на передней панели, чтобы настроить прибор для регистрации сигнала.


1. Подсоедините пробник к источнику входного сигнала.




ОСТОРОЖНО. Подсоединяя прибор, с целью предотвращения повреждения прибора всегда надевайте антистатический заземляющий браслет и наблюдайте за максимальным номинальным входным напряжением на входных разъемах.

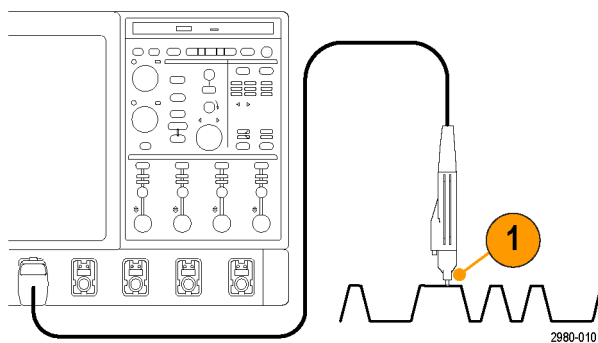

Серии DSA/DPO70000D и MSO/DSA/DPO70000C

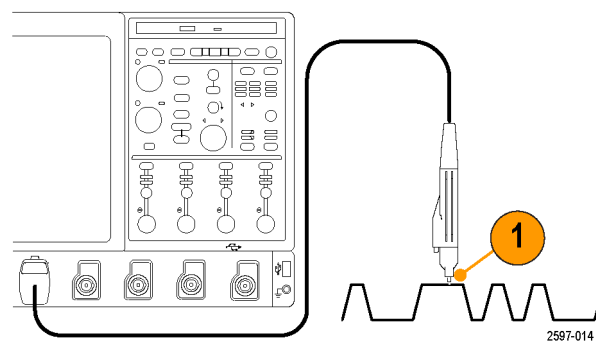


Серия DPO7000C

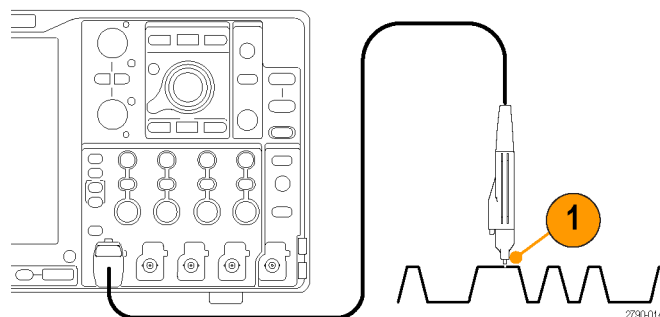


Серии MSO5000 и DPO5000

2. Выберите входной канал, нажимая кнопки на передней панели, которые также отвечают за включение и отключение каналов.

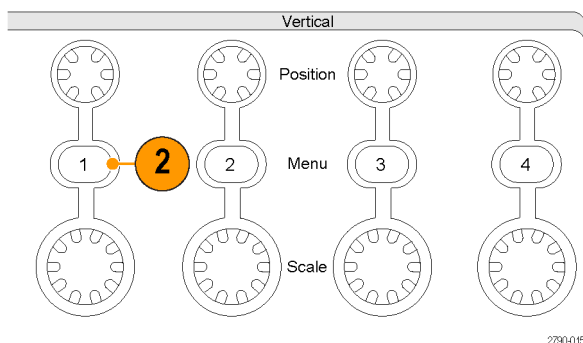


Серии MSO5000 и DPO5000

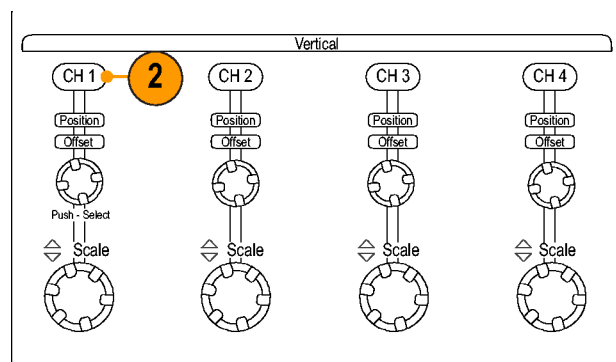


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

3. Нажмите клавишу **Autoset**.

4. Отрегулируйте положение по вертикали, масштаб и смещение, используя ручки на передней панели.

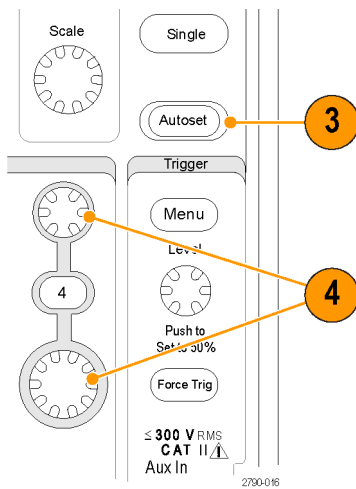


Серии MSO5000 и DPO5000

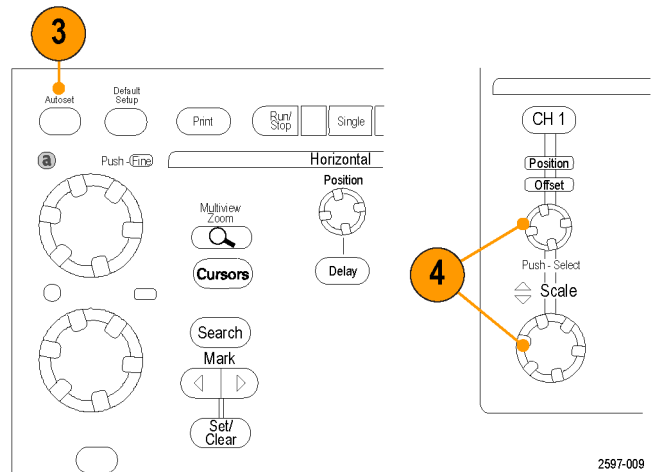


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

5. Отрегулируйте положение по горизонтали и масштаб, используя ручки на передней панели.

Положение по горизонтали определяет число элементов выборки до и после запуска.

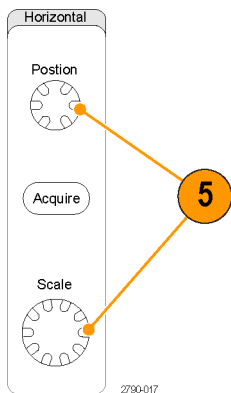


Серии MSO5000 и DPO5000

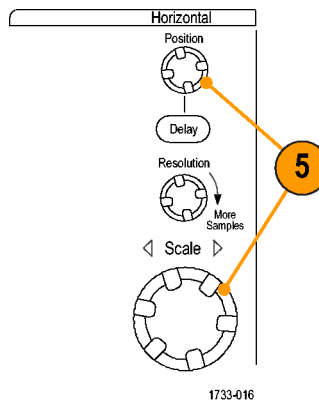


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

Настройка по умолчанию

1. Чтобы быстро вернуться к заводским настройкам по умолчанию, нажмите кнопку **DEFAULT SETUP**.

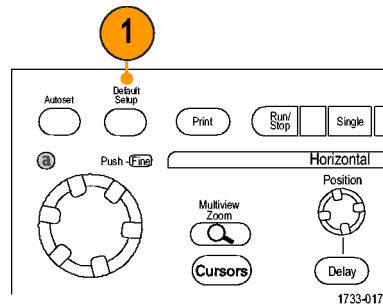

Серии DSA/DPO7000D, MSO/DSA/DPO7000C и DPO7000C

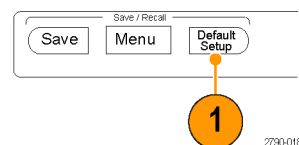


Серии MSO5000 и DPO5000


Использование автоматической установки

Используйте автоустановку, чтобы быстро в автоматическом режиме выполнить настройку прибора (регистрация сигнала, синхронизация и положение по горизонтали и вертикали), исходя из характеристик входного сигнала. Автоустановка осуществляет регулировку сигнала таким образом, чтобы обеспечивалось отображение двух или трех периодов с запуском вблизи среднего уровня.

1. Подсоедините пробник, а затем выберите входной канал. (См. стр. 33, *Установка входа аналогового сигнала*.)
2. Нажмите кнопку **AUTOSET**, для выполнения автоустановки.

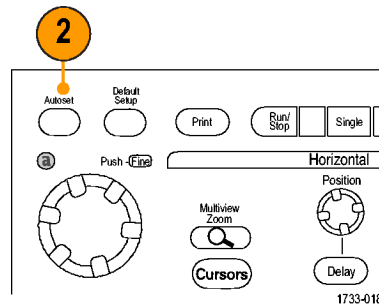


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

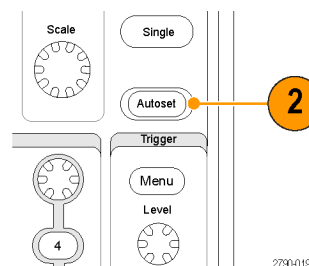

Серии MSO5000 и DPO5000

3. Нажмите **Undo** (отмена), если требуется отменить последнюю операцию автоустановки. Параметры, которые не затрагиваются автоустановкой, сохраняют свои значения.

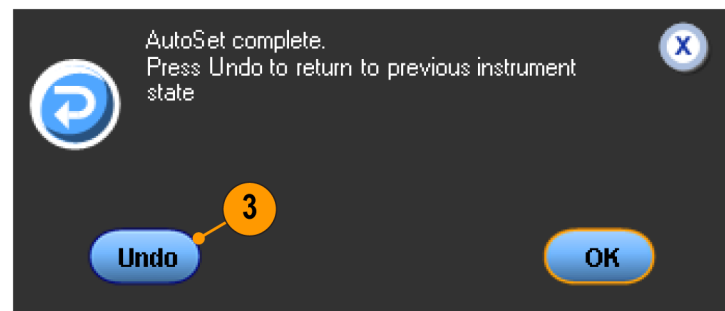

Советы

- Функция AutoSet (автоустановка) автоматически устанавливает аналоговые каналы.
- На приборах с системой iCapture функция автоустановки автоматически устанавливает каналы iCapture.

- С помощью средств автоустановки можно изменять положение осциллограммы по вертикали для наилучшего отображения. Эти средства также позволяют настройку смещения по вертикали.
- Если во время автоматической установки отображаются один или несколько каналов, то для установки масштаба и синхронизации по горизонтали прибор использует канал с наименьшим номером. Управлять масштабом по вертикали для каждого канала можно независимо.
- Если при автоматической установке каналы не отображаются, прибор включает первый канал (Ch 1) и устанавливает для него масштаб.
- Закройте окно управления отменой автоустановки, щелкнув X. После закрытия окна управления отменой автоустановки последнюю операцию автоустановки можно отменить, выбрав в меню Edit команду Undo Last Autoset.
- Можно отключить автоматическое открытие окна управления отменой автоустановки, изменив значение User Preferences в меню Utilities.

Компенсация пробника и компенсация фазового сдвига

Чтобы оптимизировать точность измерений, ознакомьтесь с выполнением следующих процедур в интерактивной справке прибора.

- Компенсация пассивных пробников
- Компенсация активных пробников
- Компенсация фазового сдвига по входным каналам


Основные понятия регистрации сигнала

Схема аналого-цифрового преобразования

Прежде чем сигнал будет отображен, он должен пройти через входной канал, в котором выполняется его масштабирование и преобразование в цифровую форму. Для каждого из каналов выделен свой входной усилитель и аналого-цифровой преобразователь. Каждый канал выдает поток цифровых данных, из которых прибор извлекает записи осциллограмм.


Процесс выборки

Регистацией называется процесс выборки данных из аналогового сигнала, их оцифровки и последующей сборки в запись сигнала, которая сохраняется в памяти.

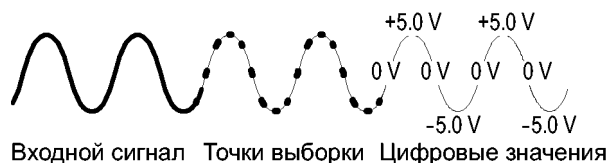

Оцифровка в реальном времени

При оцифровке в реальном времени прибор выполняет оцифровку всех точек, зарегистрированных при использовании одного события синхронизации. Режим оцифровки в реальном времени используется для регистрации одиночных импульсов или переходных процессов.

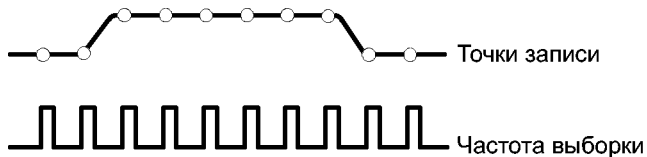


Интерполированная оцифровка в реальном времени

При интерполированной оцифровке в реальном времени прибор выполняет оцифровку всех точек, зарегистрированных при использовании одного события синхронизации. Если не удастся собрать достаточно выборок для полного построения сигнала при максимальной частоте дискретизации, выполняется интерполяция. Режим оцифровки с интерполяцией в реальном времени используется для регистрации одиночных импульсов или переходных процессов.

Оцифровка в эквивалентном времени

Оцифровка в эквивалентном времени (стробоскопическая) обеспечивает максимальную частоту выборки, превышающую значение, соответствующее режиму реального времени. Оцифровка в эквивалентном времени используется только в случае, если выбран параметр Equivalent Time (эквивалентное время) и масштаб времени устанавливает слишком высокую частоту выборки, при которой невозможно создание записи с использованием оцифровки в реальном времени.


Прибор выполняет многократную регистрацию повторяющегося сигнала и в результате получает плотность точек, достаточную для создания записи осциллограммы. Таким образом, оцифровку в эквивалентном времени следует использовать только для повторяющихся сигналов.

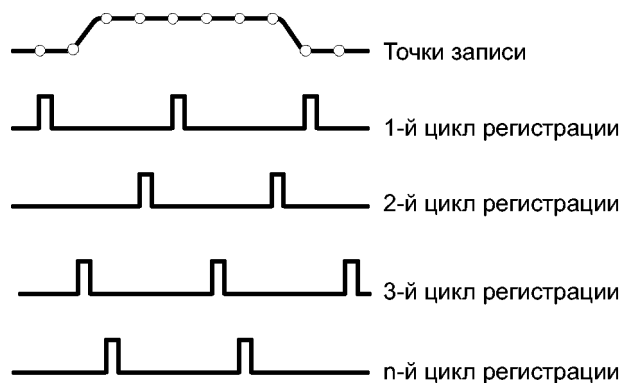

Запись сигнала

Прибор формирует запись сигнала с использованием следующих параметров:

- Интервал дискретизации: время между точками выборки.
- Длина записи: количество точек выборки, образующих полную запись сигнала.
- Точка запуска: нулевое опорное значение времени в записи сигнала.
- Положение по горизонтали: когда горизонтальная задержка отключена, положение по горизонтали представляет собой выраженное в процентах значение записи сигнала, заключенное между 0 и 99,9 %. Точка запуска и опорная точка по горизонтали соответствуют одному времени в записи осциллограммы. Например, если положение по горизонтали составляет 50 процентов, точка запуска находится в середине записи сигнала. Когда горизонтальная задержка включена, время от точки запуска до опорной точки по горизонтали представляет собой задержку по горизонтали.

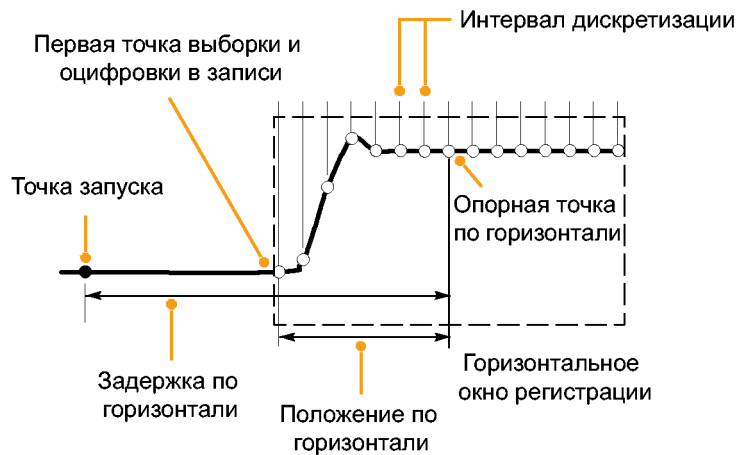


Интерполяция

Данный прибор может выполнять интерполяцию между имеющимися точками выборок. Это делается в том случае, когда фактических точек недостаточно для непрерывного отображения записи сигнала. При линейной интерполяции дополнительные точки записи располагаются на прямой линии, проходящей между реально зарегистрированными точками.

Интерполяция функцией $\sin(x)/x$: дополнительные точки записи рассчитываются с помощью графика функции, проходящего между реально зарегистрированными точками. Интерполяция на основе функции $\sin(x)/x$ осуществляется по умолчанию, поскольку в этом случае для точного представления сигнала требуется меньше выборок, чем при линейной интерполяции.


Как работают режимы регистрации

В режиме **Sample** сохраняются первые точки выборки из каждого интервала регистрации. Режим Sample (выборка) используется по умолчанию.

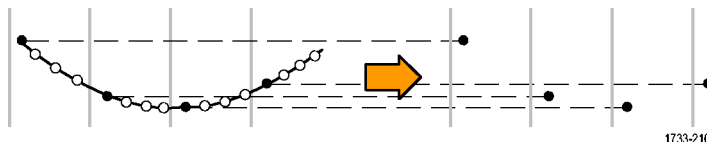


1733-210

В режиме **Peak Detect** используются максимальное и минимальное значения из всех выборок, содержащихся в двух последовательных интервалах регистрации. Этот режим применяется только для неинтерполируемой выборки в режиме реального времени. Он применяется для захвата высокочастотных выбросов.

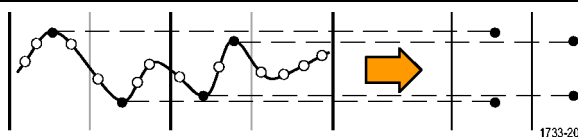

1733-207

В режиме **Hi Res** рассчитывается среднее значение по всем выборкам для каждого интервала регистрации. В режиме Hi Res (высокое разрешение) обеспечивается более высокое разрешение сигнала, но с меньшей шириной полосы пропускания.

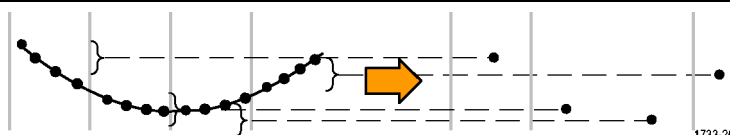


1733-208

В режиме **Envelope** отыскиваются самые верхние и самые нижние точки записи сигнала по большому числу циклов регистрации. При получении огибающей для каждого цикла регистрации данных используется режим пикового детектирования.



1733-209

В режиме **Average** рассчитывается среднее значение для каждой точки записи сигнала по большому числу циклов регистрации. При усреднении для каждого цикла регистрации используется режим выборки. Режим усреднения следует использовать для снижения уровня случайного шума.



1733-211

В режиме **Waveform Database** (база данных сигналов) осуществляется трехмерное накопление исходных данных сигналов по нескольким циклам регистрации. Кроме информации об амплитуде и временных характеристиках сигналов в базе данных содержатся сведения о том, сколько раз собирались данные для конкретной точки сигнала (время и амплитуда).




1733-212


Изменение режима регистрации

Для изменения режима регистрации необходимо выполнить следующие действия.

1. Выберите в меню **Horiz/Acq > Acquisition Mode**.
2. Чтобы выбрать режим регистрации, выполните одно из следующих действий.
 - Выберите режим регистрации непосредственно из меню. из меню.
 - Нажмите кнопку **Mode...**, и затем выберите нужный режим регистрации.

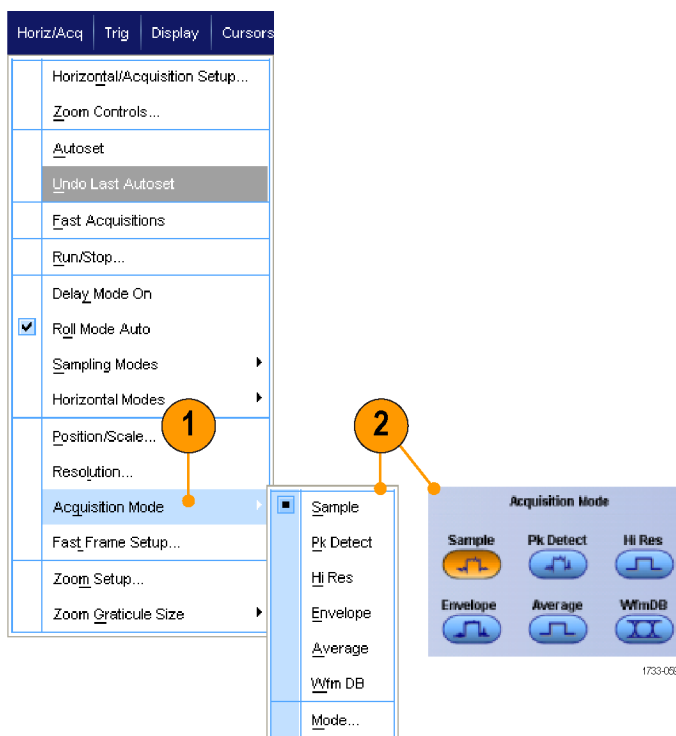

3. Для режимов регистрации Average или Envelope щелкните **# of Wfms**, а затем установите количество сигналов с помощью многофункционального регулятора. Для режима WfmDB щелкните **Samples**, а затем установите количество выборок с помощью многофункционального регулятора.

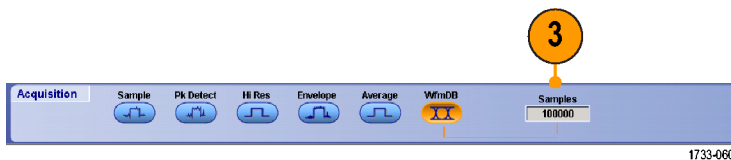


Совет

- Щелкните значок клавиатуры для установки количества сигналов и выборок.


Запуск и остановка регистрации

После выбора необходимых каналов выполните следующую процедуру.

1. Нажмите кнопку **RUN/STOP** на передней панели, чтобы запустить регистрацию.
2. Чтобы остановить регистрацию, нажмите кнопку **RUN/STOP** еще раз.
3. Чтобы выполнить одиночный цикл регистрации, нажмите кнопку **Single**.

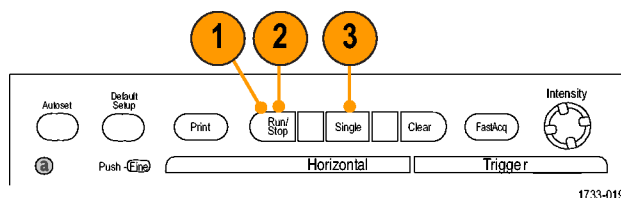

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

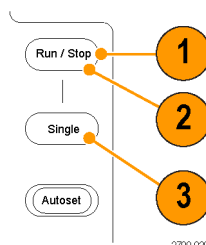

Серии MSO5000 и DPO5000

Выбор горизонтального режима


Прибор имеет три горизонтальных режима. По умолчанию используется автоматический режим. Выберите горизонтальный режим, который наилучшим образом подходит для настройки теста.

Чтобы установить горизонтальный режим, выберите **Horiz/Acq > Horizontal/Acquisition Setup**, чтобы отобразить окно управления по горизонтали. Выберите один из режимов, описанный далее.




В автоматическом режиме можно настроить масштаб и частоту выборки. Длина записи является независимой переменной. Если в результате изменения масштаба длина записи превысит значение Record Length Limit, то частота выборки уменьшится до следующего доступного значения.

Если используется режим выборки в реальном времени и частота выборки соответствует ограничению реального времени, то попытка увеличить частоту выборки не будет иметь эффекта.

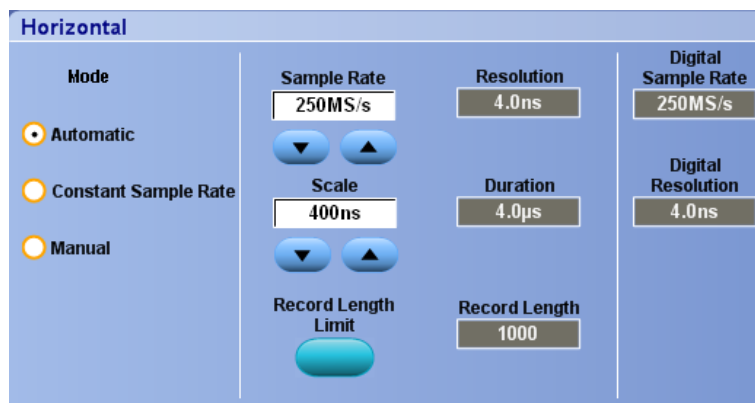


Чтобы задать значение ограничения длины записи, нажмите кнопку **Record Length Limit** и установите ограничение с помощью кнопок или клавиатуры. Максимальное ограничение по умолчанию зависит от модели прибора и параметра длины записи.

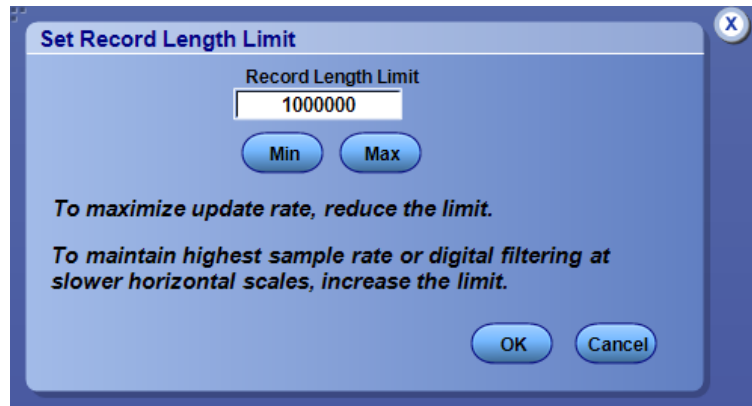


В режиме Constant Sample Rate можно настроить параметры Sample Rate и Scale. Частота выборки по умолчанию обеспечивает работу фильтра полосы пропускания. Длина записи является независимой переменной. Максимальная длина записи зависит от модели прибора и параметра длины записи.

Ручка регулировки разрешения на передней панели позволяет изменять частоту выборки как в автоматическом режиме, так и в режиме постоянной частоты выборки.

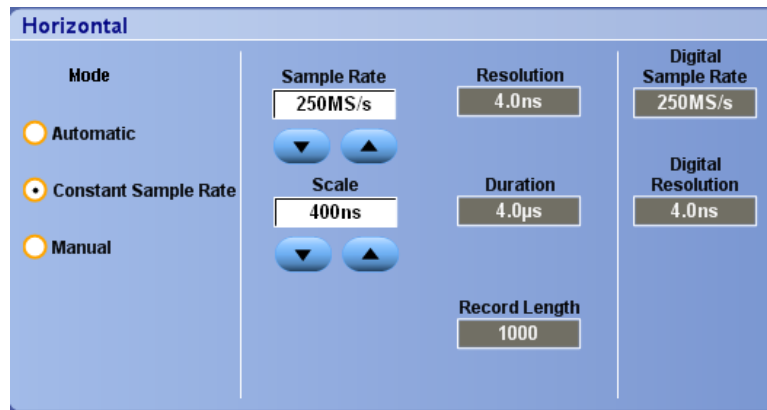


В ручном режиме можно настроить параметры Sample Rate и Record Length. Horizontal Scale является независимой переменной, которая вычисляется в зависимости от частоты выборки и длины записи.

Ручка Horizontal Scale изменяет длину записи в ручном режиме.

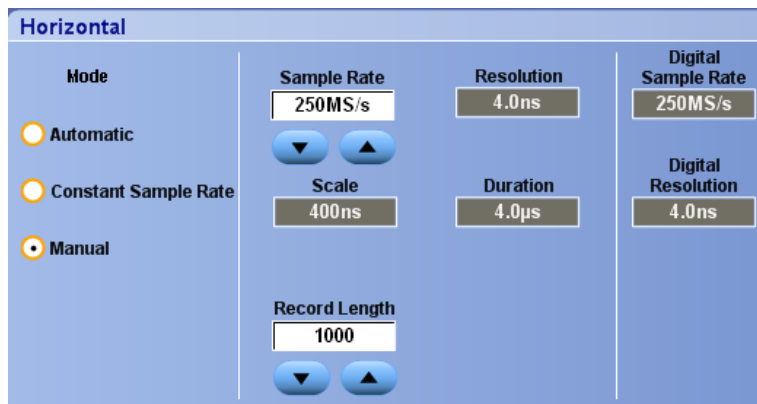

Взаимосвязь между частотой выборки, масштабом и длиной записи во всех трех режимах показана на следующем рисунке. Горизонтальная линия показывает максимальную частоту выборки в реальном времени. Каждая ступенька показывает, что по мере увеличения масштаба частота выборки должна уменьшаться, когда достигнута максимальная длина записи или установленное ограничение по длине записи. В ручном режиме используется максимальная длина записи.

Автоматический режим и режим с постоянной частотой выборки являются идентичными. Однако в режиме с постоянной частотой выборки частота выборки сохраняется постоянной, что гарантирует использование фильтров увеличения полосы пропускания.

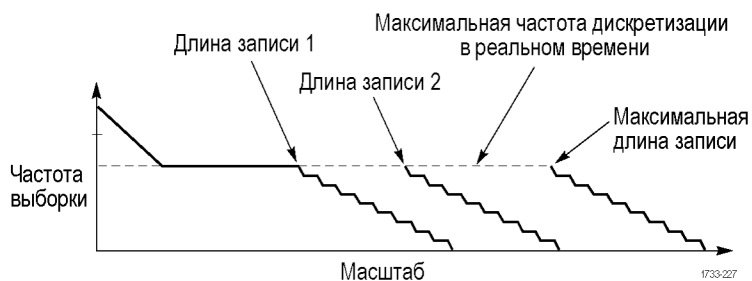


Советы

- Частота цифровой выборки и разрешение являются зависимыми переменными, и управление ими осуществляется путем выбора частоты выборки аналогового сигнала.

Использование режима FastAcq


В режиме быстрой регистрации снижается время паузы между циклами регистрации сигналов, при этом обеспечивается возможность фиксирования и отображения нестационарных сигналов, таких как выбросы и огибающие импульсы. В режиме быстрой регистрации возможно также отображение особенностей сигналов с яркостью, отражающей частоту их возникновения.

1. Нажмите кнопку **FastAcq**.

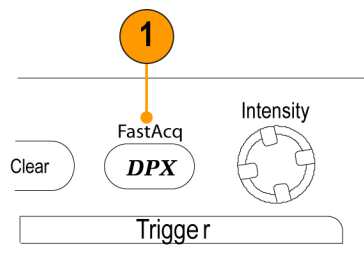

1733-216

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

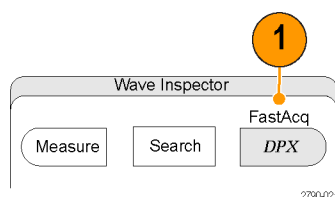


2700-021

Серии MSO5000 и DPO5000

2. Найдите выбросы, переходные процессы или другие случайные события.

После определения аномалии настройте ее поиск с помощью системы запуска. (См. стр. 186, *Регистрация периодически возникающих аномалий.*)

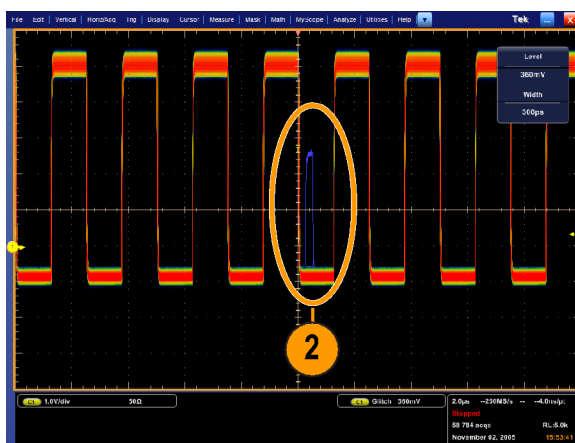

1733-218


Советы

- Цифровые каналы и шины недоступны в режиме FastAcq.
- Чтобы оптимизировать запись данных редких событий, выберите **Horiz/Acq > Horizontal/Acquisition Setup > Acquisition > Fast Acq**, а затем выберите **Optimize For Capturing Details** или **Capturing rare events**.


Использование функции расширения полосы

Если в приборе существует функция расширения полосы пропускания с помощью фильтров цифровой обработки сигналов, используйте ее для более точного измерения времени нарастания, чтобы увеличить полосу пропускания и сгладить частотную характеристику при максимальной частоте выборок. Функция расширения полосы обеспечивает согласованный отклик по используемым каналам, что позволяет выполнять сравнение сигналов в каналах и дифференциальные измерения.

1. Нажмите кнопку **AUTOSET** для установки горизонтальных, вертикальных и запускающих параметров или задайте эти параметры вручную.

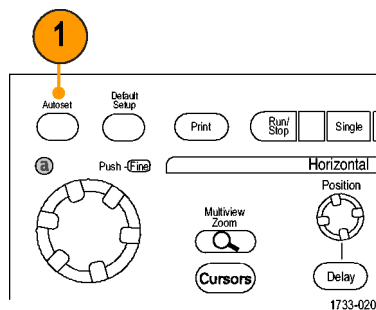


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

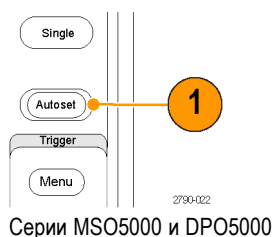


Серии MSO5000 и DPO5000

2. Выберите последовательно **Vertical** > **Bandwidth Enhanced...**

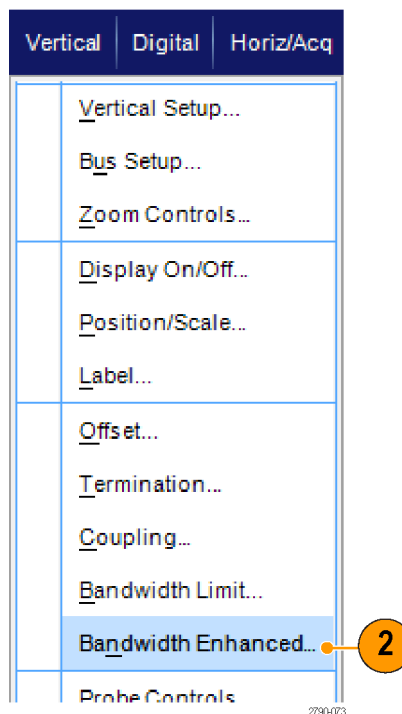

3. Щелкните **Digital Filters (DSP) Enabled** (включить цифровые фильтры (цифровую обработку)) чтобы включить функцию расширения полосы пропускания. Чтобы включить цифровую обработку, необходимо установить правильную частоту выборки.
4. Чтобы установить постоянную частоту выборки, позволяющую использовать фильтры цифровой обработки, выберите параметр **Force Constant Sample Rate**.

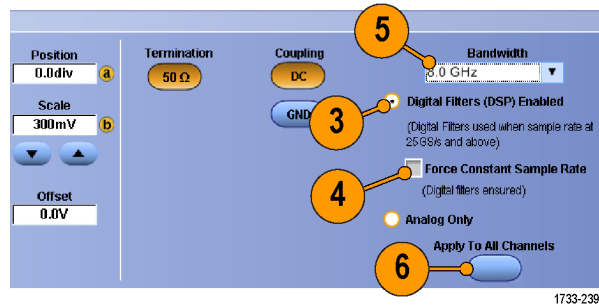

ПРИМЕЧАНИЕ. Если этот режим еще не установлен, то при выборе постоянной частоты выборки задается постоянная частота выборки для горизонтального режима, задается частота выборки, позволяющая использовать цифровую обработку, а также выбирается полоса пропускания DSP.

5. Выберите необходимую полосу пропускания в списке **Bandwidth**.
Доступные значения полосы пропускания зависят от прибора, пробника и его наконечника.
При выборе параметра Analog Only выбирается аппаратная полоса пропускания (HW).
6. Чтобы применить выбранные значения для всех каналов, выберите параметр **Apply To All Channels**.
Если при использовании другого пробника прибор не может установить одинаковые значения для всех каналов, то прибор устанавливает ближайшее возможное значение полосы пропускания для всех каналов.

Когда включена функция расширения полосы пропускания, на вертикальных показаниях отображается индикатор полосы пропускания.



Советы

- Щелкните правой кнопкой мыши маркер осциллограммы, чтобы отобразить меню, в котором можно выбрать пропускную способность канала и другие параметры расширенной полосы пропускания.
- Функция расширения полосы работает при максимальной скорости выборки.
- Используйте функцию расширения полосы пропускания с помощью фильтров цифровой обработки сигналов, если время нарастания сигналов составляет менее 50 пс.
- Выберите параметр Analog Only, чтобы повысить скорость обработки осциллограмм, при исследовании сигналов с перегрузкой, а также если предполагается использовать собственную программу последующей цифровой обработки.
- Можно ограничить полосу пропускания прибора, выбрав параметры Vertical > Bandwidth Limit, а затем выбрав полосу пропускания.

Установка напряжения согласованной нагрузки

Регулировка напряжения согласования доступна только на моделях DPO/DSA70000D.


Входы осциллографа традиционно заземлены. Измеряемые сигналы зачастую не измеряются относительно «земли». Связь сигналов с «землей» может исказить результаты измерения или повредить тестируемое устройство.

Прибор подает переменное напряжение согласованной нагрузки величиной до $\pm 3,4$ В на проверяемое устройство (DUT) и поддерживает большой диапазон смещения. Это позволяет настраивать осциллограф на отображение состояния и поведения проверяемого устройства и производить измерения высокоскоростных сигналов в условиях, приближенных к реальным.


Использование комбинации напряжения согласованной нагрузки и смещения для корректировки положения опорной точки осциллографа в рабочем диапазоне проверяемого устройства позволяет максимально увеличить доступный динамический диапазон и максимально снизить шумы измерительной системы.

Для установки напряжения согласованной нагрузки канала выполните следующие действия.

1. Выберите пункты **Vertical > Vertical Setup** (по вертикали > настройка по вертикали).

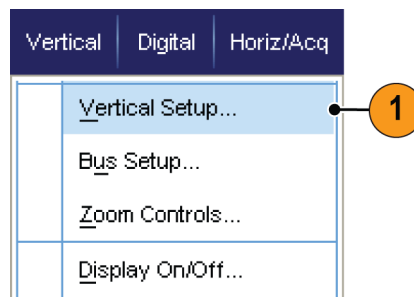

2. Щелкните поле **Termination Voltage** (напряжение согласованной нагрузки). Введите значение напряжения согласованной нагрузки с кнопочной панели или при помощи многофункциональных регуляторов.

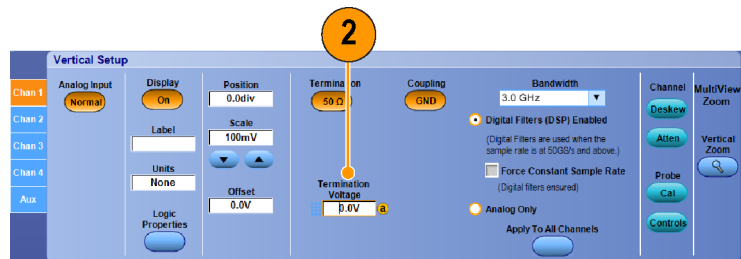


2060-024

Использование режима прокрутки


В режиме прокрутки изображение на экране перемещается аналогично регистрации низкочастотных сигналов на ленте самописца. Режим прокрутки позволяет видеть уже зарегистрированные точки сигнала, не дожидаясь полной записи осциллограммы.

1. Выберите в меню **Horiz/Acq > Horizontal/Acquisition Setup...**

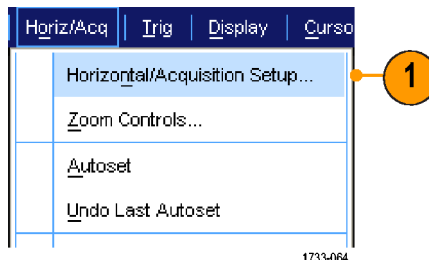


2. Если вкладка **Acquisition** еще не открыта, выберите ее. Нажмите кнопку **Auto**, чтобы включить режим прокрутки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для режима прокрутки требуется использовать режим регистрации *Sample* (выборка), *Peak Detect* (пиковое детектирование) или *Hi Res* (высокое разрешение).

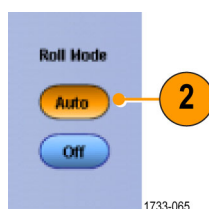


3. Чтобы отключить регистрацию в режиме прокрутки, выполните следующие действия:

- Если режим одиночного запуска не включен, нажмите кнопку **RUN/STOP** для остановки режима прокрутки.
- Если включен режим одиночного запуска, регистрация в режиме прокрутки останавливается автоматически по завершении записи.

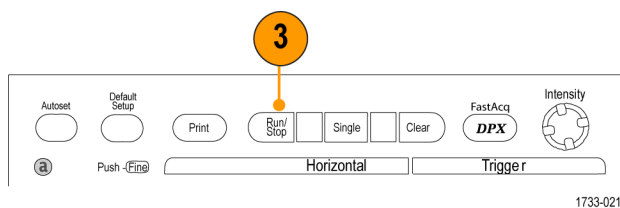

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

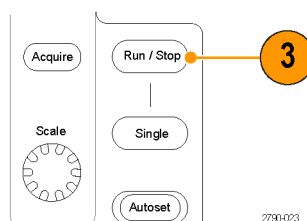

Серии MSO5000 и DPO5000

Советы

- Переключение в режим регистрации *Envelope* (оггибающая), *Average* (усреднение) или *WfmDB* (база данных сигналов) приводит к отключению режима прокрутки.
- Режим прокрутки отключается, когда устанавливается масштаб по горизонтали 50 мс на деление или более быстрый.


Настройка входа цифрового сигнала

Для установки цифровых каналов для регистрации сигналов используйте меню установки Digital (Цифровые каналы). Цифровые каналы имеются только на приборах серии MSO70000C, MSO5000, а также приборах серии DPO5000 с установленной опцией MSOE.


1. Подсоедините логический пробник к прибору.
2. Подсоедините пробник к источникам входных сигналов.



ОСТОРОЖНО. Подсоединяя прибор, с целью предотвращения его повреждения всегда надевайте антистатический заземляющий браслет и наблюдайте за максимальным номинальным входным напряжением на входных разъемах.

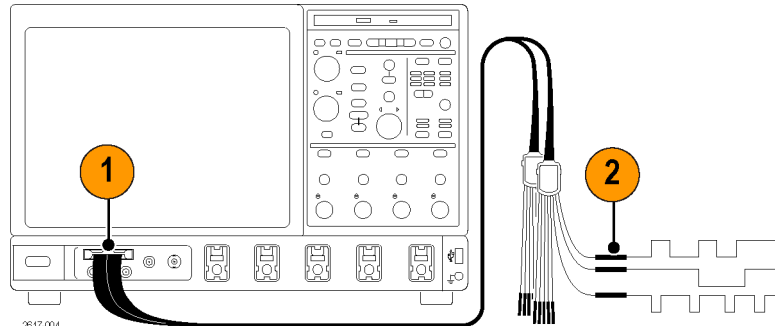


2617-004
Серия MSO70000C

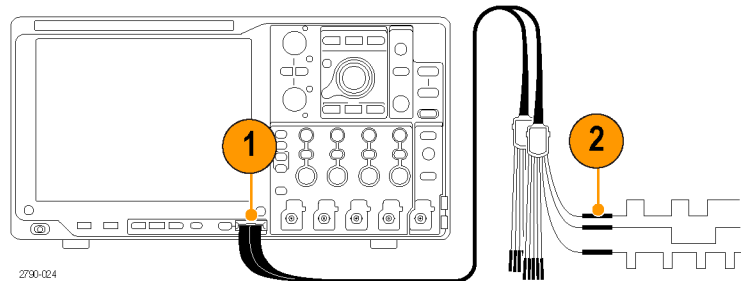

2790-024
Серии MSO5000 и DPO5000

3. Установите цифровые каналы и шины при помощи меню Digital (цифровые каналы).

(См. стр. 53, *Настройка цифровых каналов.*) и (См. стр. 54, *Установка шины.*)

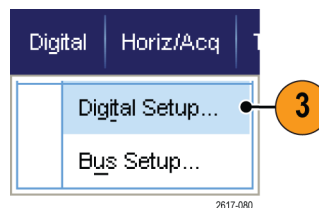


2617-080


Настройка цифровых каналов

На приборах серий MSO70000C и MSO5000, а также приборах серии DPO5000 с установленной опцией MSOE, можно устанавливать порог, размер, положение и метку цифрового канала.

1. Выберите **Digital > Digital Setup** (цифровой сигнал > установка цифрового канала).

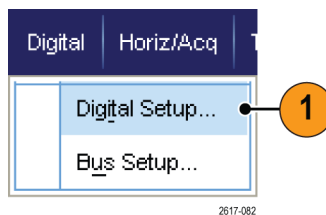


2. Выберите вкладку **D7 – D0** или **D15 – D8**, соответствующую тем цифровым каналам, которые нужно установить.

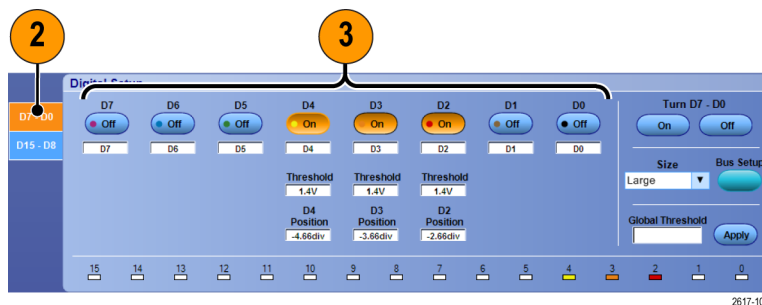


3. Щелкните кнопку цифрового канала, чтобы включить или выключить отображение соответствующего цифрового канала.


4. Щелкните **Threshold** (порог) или **Position** (положение) и установите их соответствующие значения при помощи клавиатуры или многофункциональных регуляторов. Или установите порог для всех 16 каналов, введя значение **Global Threshold** (общий порог) и нажав кнопку **Apply** (применить).

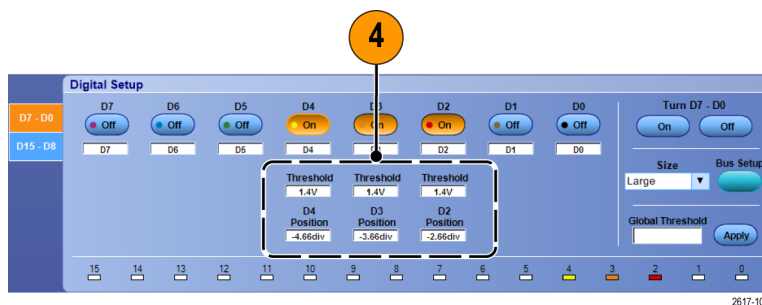

- Чтобы изменить отображаемый вертикальный размер всех цифровых каналов, щелкните Size (размер) и выберите из списка требуемый размер.

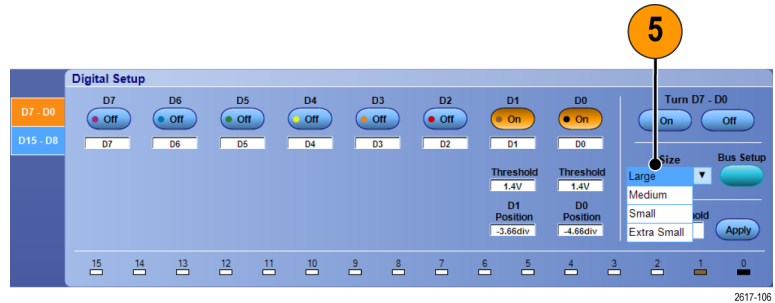


- Чтобы изменить метку цифрового канала, щелкните метку и введите при помощи клавиатуры ее новое значение.

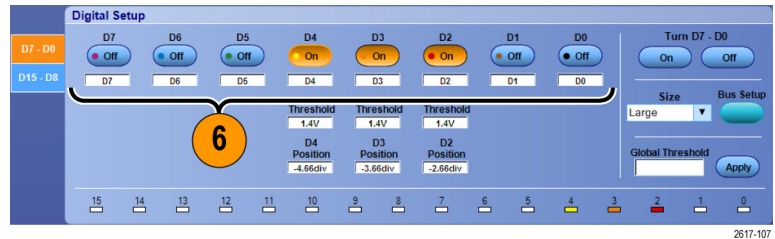


Установка шины

Можно устанавливать последовательные (опция) и параллельные шины.


- Выберите пункты **Vertical > Bus Setup** (по вертикали > настройка шины) или на некоторых приборах — **Digital > Bus Setup** (цифровой сигнал > настройка шины).

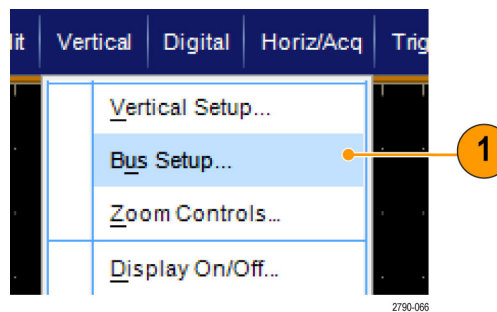


- Откройте вкладку **Config** (настроить).

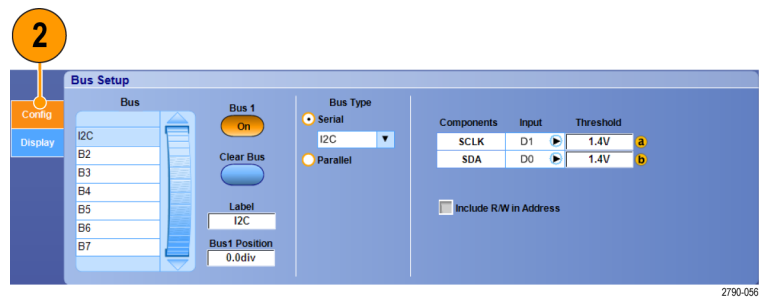

3. Прокрутите список шин и выберите требуемую.
4. Чтобы включить или выключить отображение шины, нажмите кнопку **Bus** (шина).

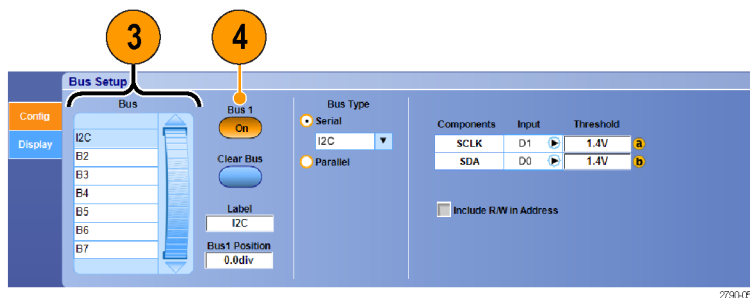


5. Чтобы изменить значение метки шины, присвоенное ей по умолчанию, щелкните **Label** (метка), после чего введите с клавиатуры ее новое значение.
6. Чтобы изменить отображаемое положение шины, щелкните **Bus Position** (положение шины) и с клавиатуры или при помощи многофункционального регулятора введите новое положение шины.

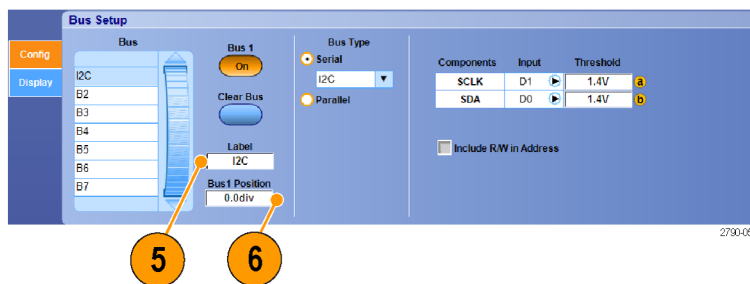

7. Чтобы выбрать тип шины, под заголовком Bus Type (тип шины) нажмите кнопку **Serial** (последовательная) или **Parallel** (параллельная).

Можно устанавливать любой тип шины. (См. стр. 55, *Настройка последовательной шины.*) или (См. стр. 57, *Настройка параллельной шины.*)

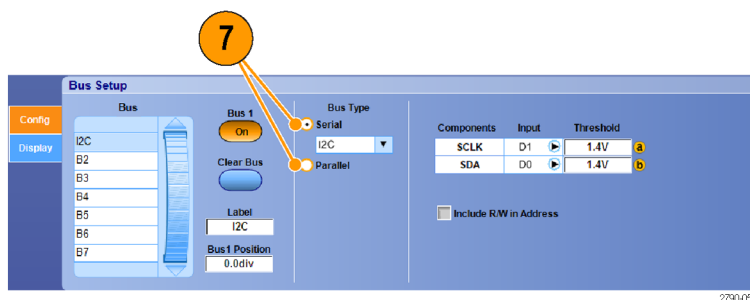


Советы

- Положение шины или осциллограммы можно установить, щелкнув по регулятору шины или осциллограммы и перетаскив его в требуемое положение.

Настройка последовательной шины


Можно установить параметры последовательной (опция) шины. Цифровые каналы при определении шин можно использовать только в приборах серии MSO.

1. Чтобы настроить последовательную шину, выберите под заголовком Bus Type (тип шины) кнопку **Serial** (последовательная), после чего из ниспадающего списка выберите тип последовательной шины. Каждый тип шины имеет свой собственный набор параметров, которые можно задать. Настраивайте другие типы шин в зависимости от выбранной шины.

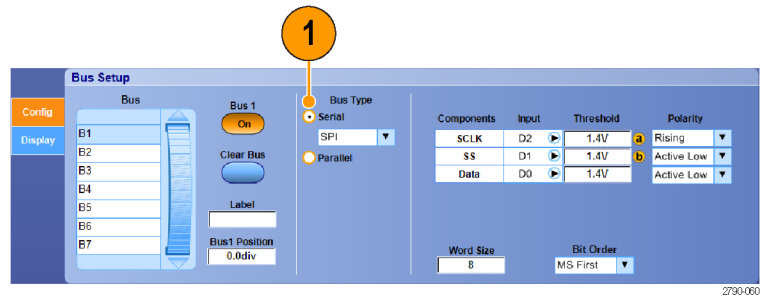


Дополнительные сведения по настройке шины см. в интерактивной справке.

2. Чтобы выбрать вход для отображаемых компонентов шины, щелкните поле **Input** (вход) для компонента и выберите требуемое значение из появившегося списка.

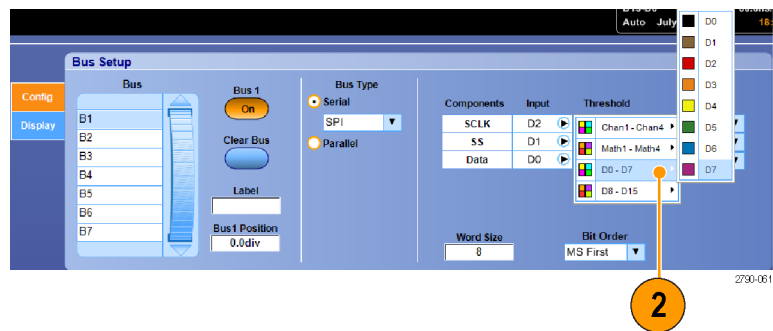


3. Чтобы установить порог входа, дважды щелкните Threshold (порог) и введите с кнопочной панели значение порога.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для независимой установки порогов, когда они используются совместно, перейдите к пунктам меню **Trig > A Event (Main) Trigger Setup** (синхронизация > настройка синхронизации по главному событию) и измените значение **Settings** (настройки) на **Independent** (независимый).

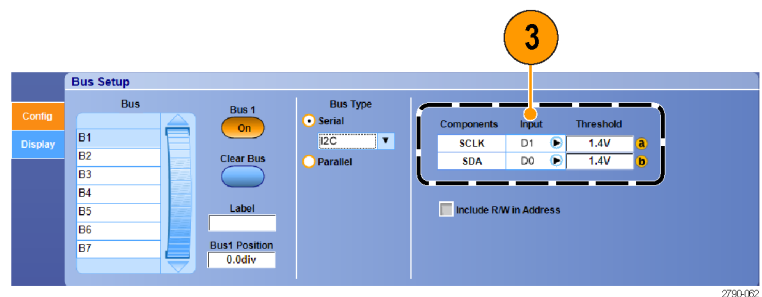

4. Чтобы выбрать полярность для отображаемых компонентов шины, щелкните поле **Polarity** (полярность) для компонента и выберите требуемое значение из появившегося списка.

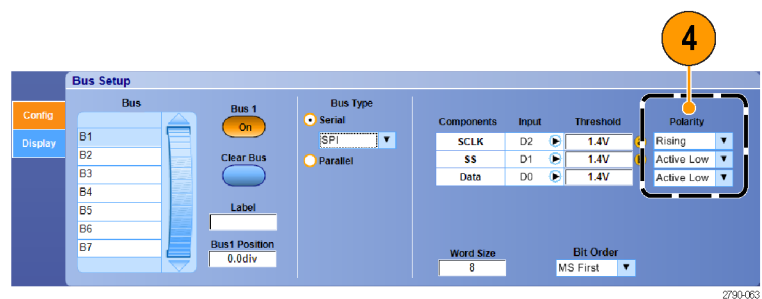



Советы

- Чтобы воспользоваться пользовательским последовательным декодером, обратитесь к интерактивной справочной системе.


Настройка параллельной шины

Можно установить параметры параллельной шины. Цифровые каналы при определении шин можно использовать только в приборах серии MSO.


1. Чтобы настроить параллельную шину, выберите под заголовком Bus Type (тип шины) кнопку **Parallel** (параллельная).
Дополнительные сведения по настройке шины см. в интерактивной справке.
2. Чтобы добавить к шине источники, нажмите под заголовком Add Sources (добавить источники) кнопку **Select** (выбрать).
3. Нажмите на кнопки всех каналов, которые должны входить в шину. Порядок параллельной шины определяется порядком выбора каналов. Цифровые каналы могут использоваться в качестве источников только на приборах серии MSO.
4. Нажмите кнопку **OK**.

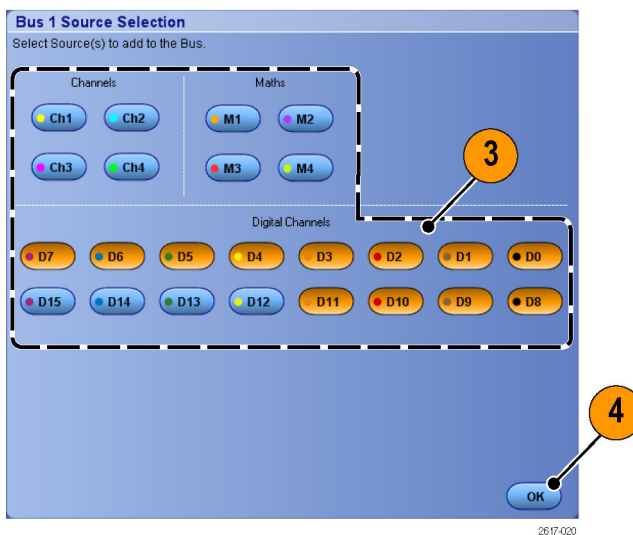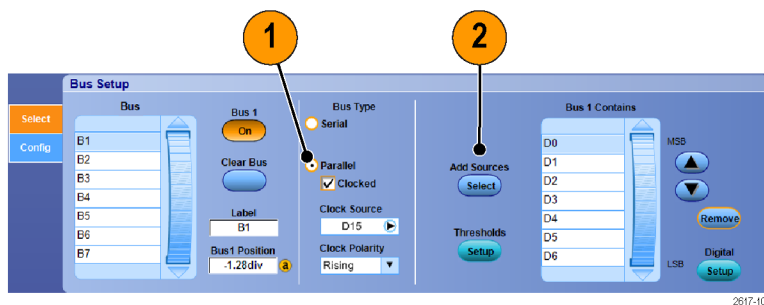

5. Чтобы переместить канал по шине, прокрутите и выберите нужный канал, после чего щелкните кнопку соответственно со стрелкой вверх или вниз.
6. Чтобы удалить канал в пределах данной шины, прокрутите и выберите соответствующий канал, после чего щелкните кнопку **Remove** (удалить).
7. Чтобы установить пороги, щелкните кнопку **Setup** (установить) под заголовком Thresholds (пороги).

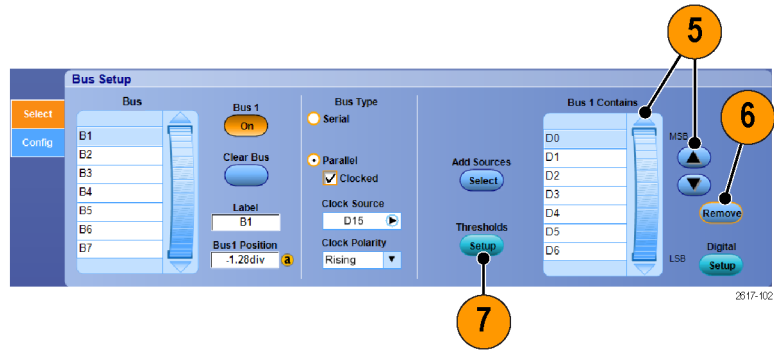

8. Для каждого устанавливаемого порога дважды щелкните Threshold (порог) соответствующего канала и введите значение порога с кнопочной панели или при помощи многофункциональных регуляторов.
9. После установки требуемых порогов щелкните кнопку **OK**.
10. Чтобы задать для всех каналов один и тот же порог, щелкните дважды **Digital Threshold** (цифровой порог) и введите с кнопочной панели значение порога. Затем нажмите кнопку **Apply** (применить).

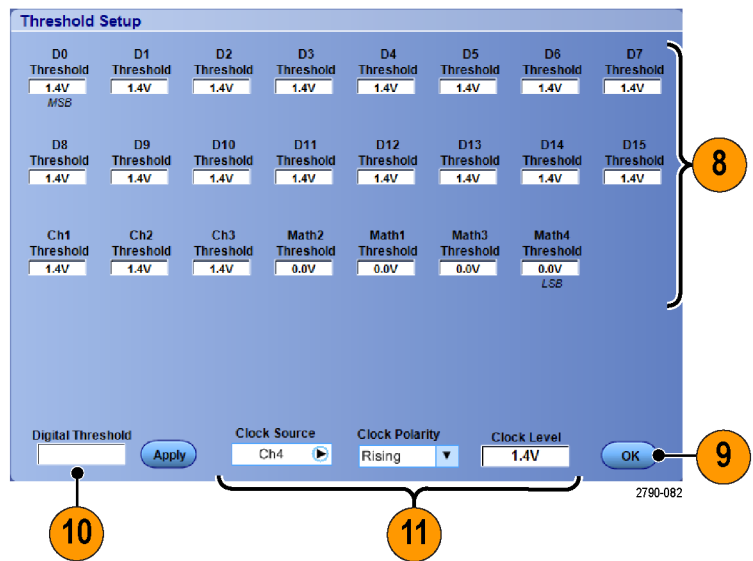


11. На приборах серии MSO70000/C для установки источника тактовых импульсов и полярности щелкните дважды элемент и выберите значения из появившегося списка. Чтобы установить уровень тактового импульса, щелкните дважды пункт Clock Level (уровень тактового импульса) и введите значение уровня с помощью клавиатуры или универсальных ручек.


Настройка отображения шины

Можно настроить стиль и декодирование шины. Цифровые каналы при определении шин можно использовать только в приборах серии MSO.


1. Выберите **Digital > Bus Setup** (цифровой сигнал > установка шины).

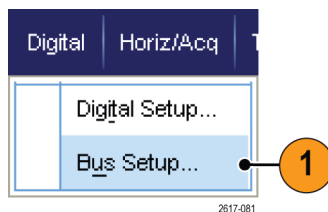

2. Откройте вкладку **Display** (отобразить).
3. Чтобы выбрать шину, прокрутите список шин и выберите ту, которую необходимо.
4. Чтобы выбрать стиль и декодирование шины, щелкните соответствующие кнопки стиля и декодирования.

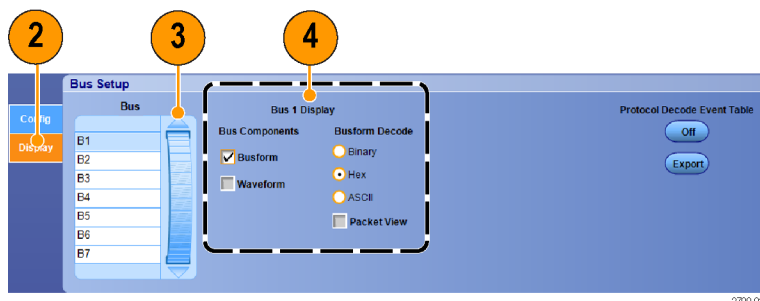

5. Если нужно использовать таблицу символов, установите флажок **Use Symbol** (использовать символ). Щелкните **Browse** (просмотреть) и перейдите к файлу таблицы символов. Для некоторых шин можно установить дополнительные параметры. Установите дополнительные параметры, подходящие для шины. Дополнительные сведения по настройке шины см. в интерактивной справке.

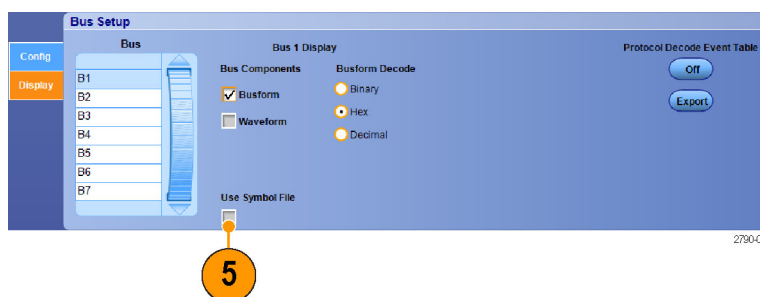

Когда и зачем используется режим MagniVu


Режим MagniVu в осциллографах серии MSO5000 позволяет получать более высокое разрешение, чтобы точно определять положение фронта. Это помогает выполнять точные временные измерения фронтов цифровых сигналов. По сравнению с обычной выборкой цифрового канала можно увидеть намного больше (до 32 раз) деталей фронта.

Запись в режиме MagniVu выполняется параллельно с основной цифровой регистрацией и доступна в любое время независимо от того, воспроизводится ли она или остановлена. Режим MagniVu обеспечивает просмотр зарегистрированных данных со сверхвысоким разрешением. Максимальное разрешение составляет 60,6 пс для 10 000 точек, расположенных симметрично относительно точки синхронизации.


ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме MagniVu данные выборки автоматически центрируются вокруг точки синхронизации. Если включить режим MagniVu при использовании записи большой длины и просматривать участок, расположенный не рядом с точкой синхронизации, то цифровой сигнал может выходить за пределы экрана. В большинстве таких случаев можно найти цифровой запись, просматривая цифровой сигнал в верхнем окне просмотра и соответствующим образом панорамируя его.

Использование режима MagniVu

1. Нажмите кнопку **D15-D0**.

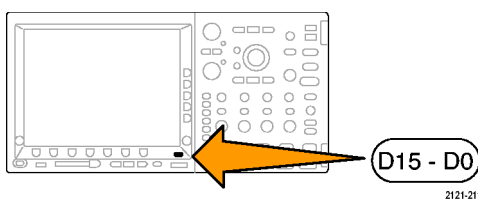

2. Выберите **Digital > MagniVu** (цифровой сигнал > MagniVu) и установите для режима MagniVu значение **On** (включить).

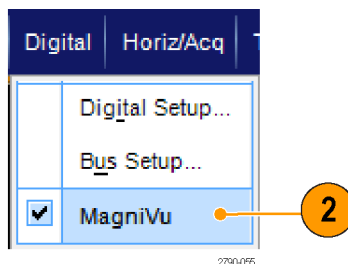


Советы

- Если необходимо повысить временное разрешение, включите режим MagniVu.
- Включить режим MagniVu можно в любое время. Если осциллограф находится в остановленном состоянии, включите режим MagniVu, и это позволит получить нужное разрешение без регистрации новых данных.


Просмотр аналоговых характеристик цифровых осциллограмм

Функция iCapture позволяет осуществлять просмотр аналоговых характеристик сигналов, передаваемых по цифровым каналам. При просмотре аналоговых характеристик осциллограммы существует возможность проведения дополнительных измерений. Функция iCapture доступна только в приборах серии MSO70000C.


1. Выберите пункты **Vertical > Vertical Setup** (по вертикали > настройка по вертикали).

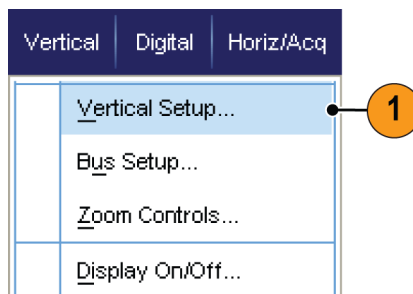


2. Под заголовком Digital input (цифровой вход) нажмите кнопку **iCapture**.

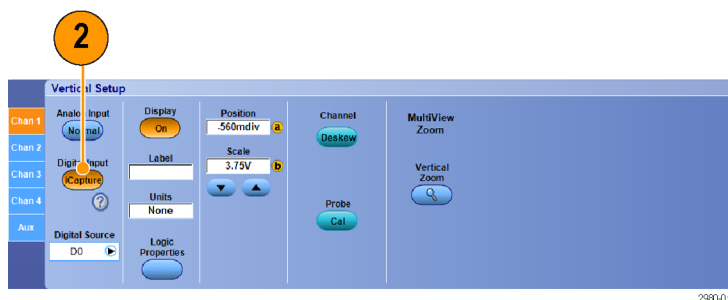


3. Щелкните **Digital Source** (источник цифрового сигнала) и выберите цифровой канал, который нужно направить на аналоговый выход.

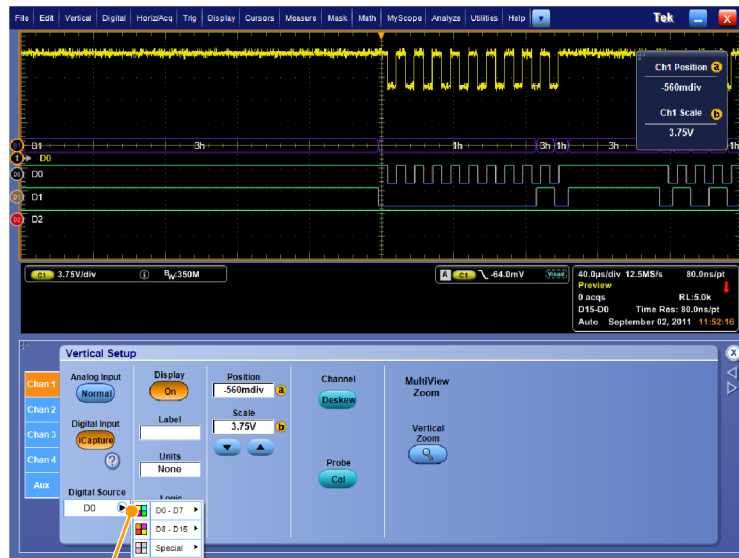

4. Чтобы установить пороговые значения, используемые при преобразовании аналоговой осциллограммы в цифровой формат для подключения к шине, нажмите кнопку **Logic Properties** (свойства логического сигнала).

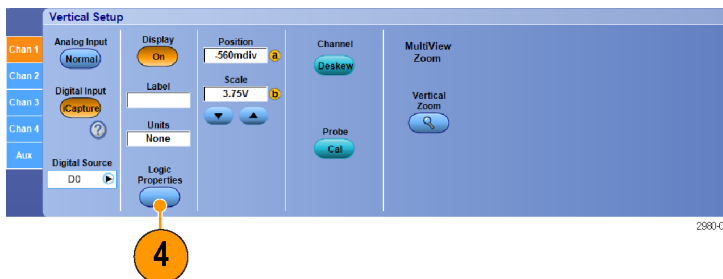


5. Чтобы выбрать, каким должен быть порог, общим или независимым, щелкните **Channel Settings** (параметры канала) и выберите из списка параметр **Shared** (общий) или **Independent** (независимый).
6. Для каждого устанавливаемого порога необходимо щелкнуть порог канала. Введите значение порога с кнопочной панели или при помощи multifunctional regulators.
7. После установки требуемых порогов щелкните кнопку **OK**.

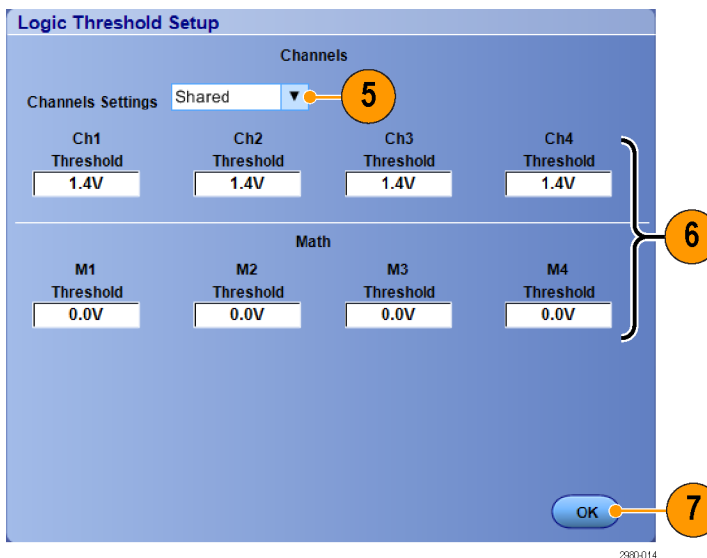


Использование режима быстрой записи кадров FastFrame

Режим FastFrame позволяет записывать большое количество событий синхронизации в виде одиночных записей в рамках большей записи, а затем просматривать каждую запись и выполнять ее измерения индивидуально. Метки времени отображают абсолютное время запуска для конкретного кадра и относительное время между запусками двух конкретных кадров.

1. Нажмите кнопку **AUTOSET** для установки горизонтальных, вертикальных и запускающих параметров или задайте эти параметры вручную.

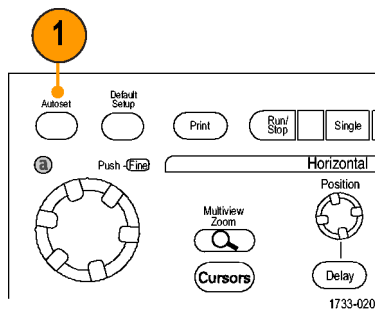


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

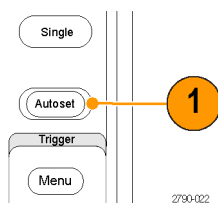


Серии MSO5000 и DPO5000

2. Выберите последовательно **Horiz/Acq** > **FastFrame Setup...**

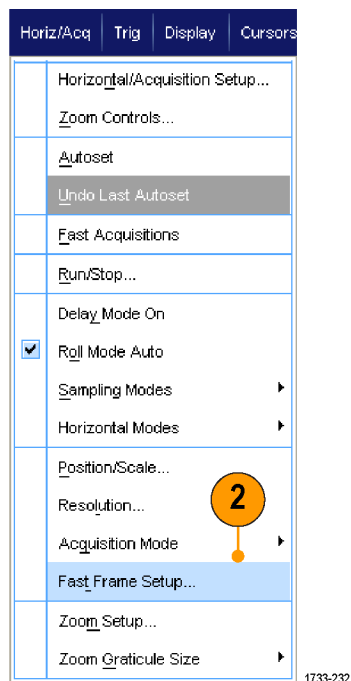


3. Нажмите FastFrame (быстрая запись кадров), чтобы установить для него значение On (включить).

4. Выберите **Frame Size** (размер кадра) и **# of Events/Frames** (число событий/кадров). Затем воспользуйтесь многофункциональными регуляторами, чтобы настроить каждый из указанных выше параметров. Число кадров представляет собой число записываемых событий синхронизации. Размер кадра указывает число выборок, сохраняемых с каждым событием синхронизации (или кадром). Число кадров уменьшается при недостатке памяти, необходимой для сохранения всех записей. Чем меньше длина кадра, тем больше кадров можно зарегистрировать.

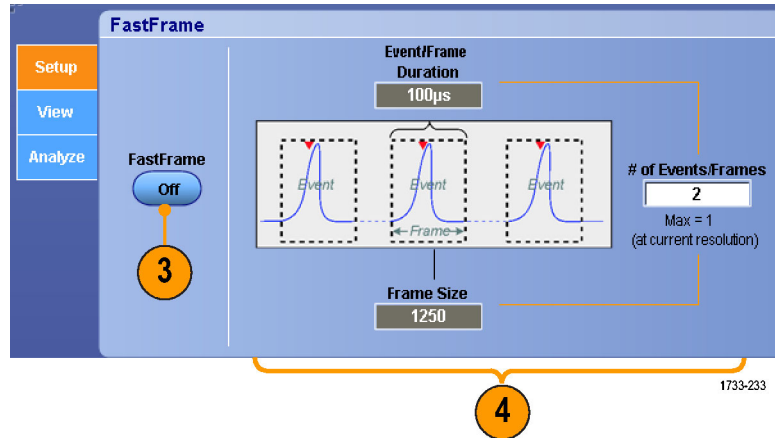


5. Используйте элементы управления диалогового окна просмотра кадров Frame Viewing для выбора кадров, которые требуется просмотреть.

6. Чтобы просмотреть несколько кадров, наложенных друг на друга, выберите параметр наложения Overlay.

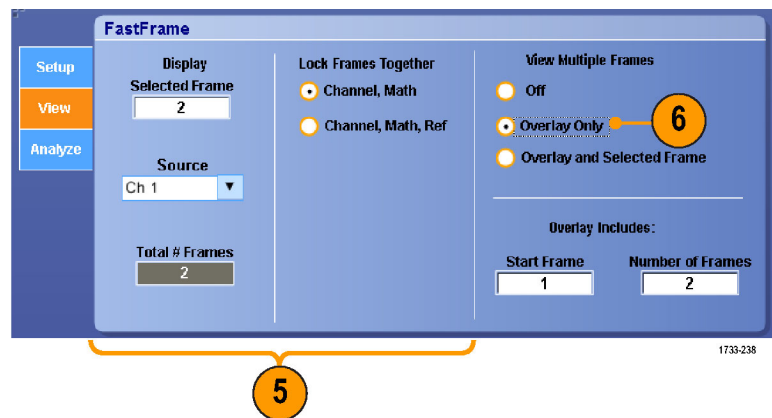


7. Используйте параметры меток времени Time Stamps для выбора источника и номера для опорного кадра. Опорный кадр представляет собой начальную точку, используемую для измерения относительного времени между двумя кадрами.

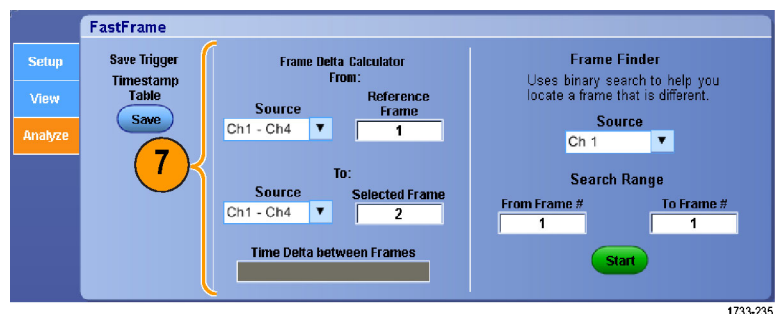

Советы


- Цифровые каналы и шины недоступны в режиме FastFrame.
- Используйте режим быстрой записи кадров FastFrame, если требуется сохранить данные, связанные с каждым событием синхронизации, для проведения дальнейшего анализа и проверки.
- Используйте режим быстрой записи кадров FastFrame, когда требуется записать несколько событий, между которыми имеется длительное время простоя, в течение которого они не представляли для вас какого-либо интереса.
- Просмотр нескольких кадров лучше всего проводить с использованием цветовых палитр Normal (Обычная), Green (Зеленая) или Gray (Серая), поскольку при выборе темно-синего кадра его может быть трудно отличить при использовании палитры Temp (Температурная) или Spectral (Спектральная).
- При выборе Average Summary Frame (Средний сводный кадр) Math functions (Математические функции) (Усреднение) можно настроить для применения ко всем кадрам (All Frames) или только к сводному кадру (Only the Summary Frame). Если сводные данные представляют первостепенный интерес, выбор опции Summary Frame Only (Только сводный кадр) может существенно увеличить производительность системы.

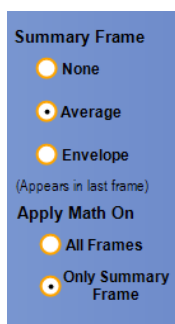


Использование средства поиска кадров Frame Finder в режиме быстрой записи FastFrame

С помощью средства поиска кадров можно найти кадр FastFrame, отличающийся от других кадров.


1. Выберите источник кадров FastFrame.
2. Настройте параметр Search Range. Для этого введите значения в полях From Frame # и To Frame #.

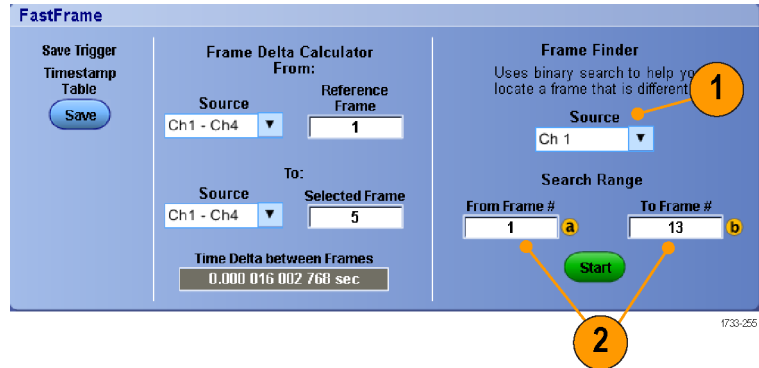

3. Нажмите кнопку Run/Stop для остановки регистрации данных.

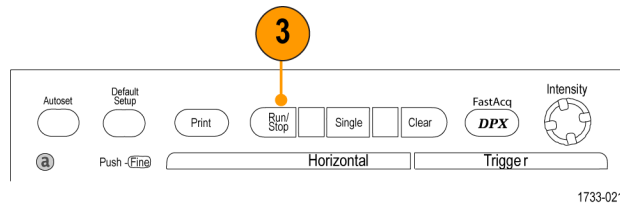


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

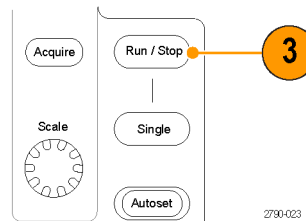



Серии MSO5000 и DPO5000

4. Нажмите кнопку Start, чтобы начать поиск.

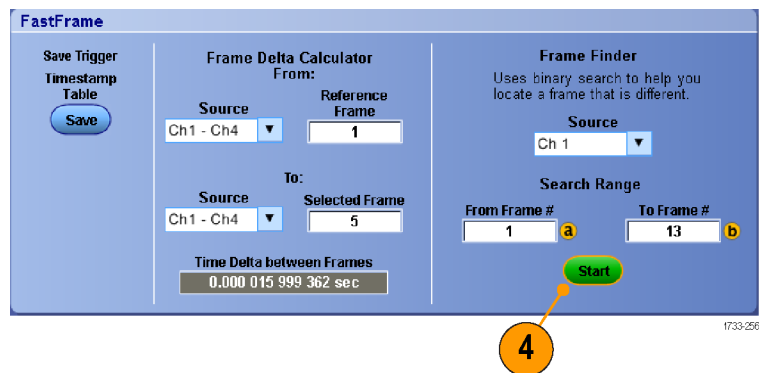


С помощью средства Frame Finder выполняется поиск кадра, отличающегося от других.

5. Если в отображаемом кадре отсутствует искомая аномалия, нажмите кнопку **No**. Средство Frame Finder будет искать другой кадр.
6. При наличии искомой аномалии в отображаемом кадре, нажмите кнопку **Yes**.
7. По завершении поиска нажмите кнопку **Stop**.
8. Нажмите кнопку Run/Stop для перезапуска регистрации данных.

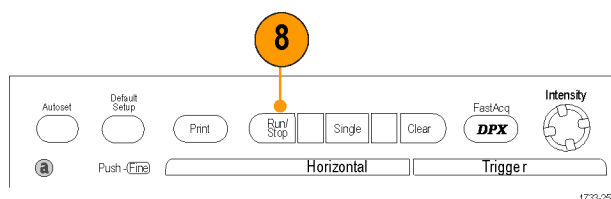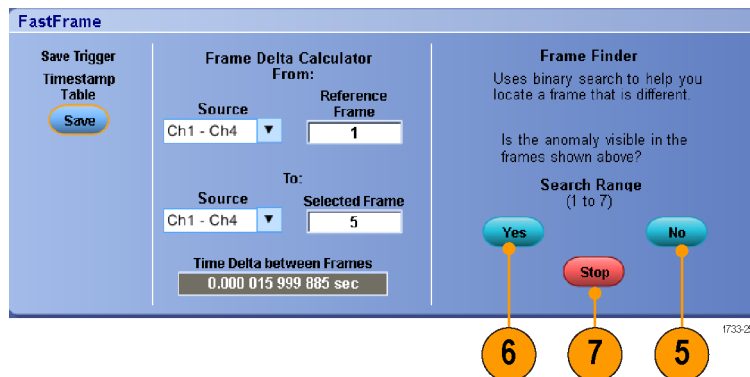

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

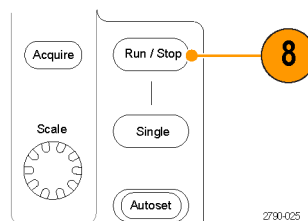

Серии MSO5000 и DPO5000


Использование TekLink и MultiScope Trigger

Чтобы связать более четырех каналов единым событием синхронизации, установить более четырех каналов на случай возникновения проблемы в канале или скомпоновать большой логический элемент И с более чем четырьмя входами, используйте функцию TekLink.


ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании синхронизации MultiScope синхронизация B невозможна. TekLink и MultiScope Trigger для приборов серии DPO7000, MSO5000 и DPO5000 недоступны.

Установка связи между двумя приборами


1. Соедините два прибора с помощью кабеля TekLink.

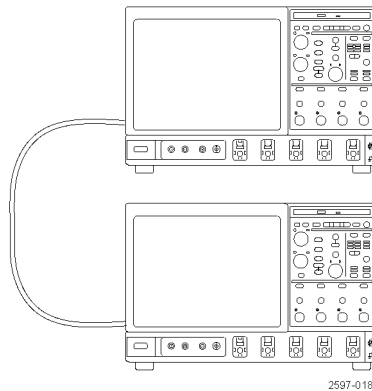

2. Состояние соединения TekLink отображается по горизонтали.

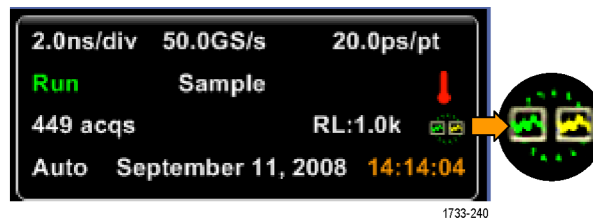

3. Выберите последовательно Trig A Event (Main) Trigger Setup...

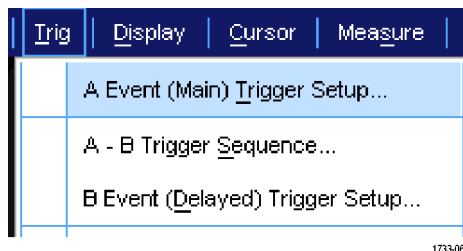



4. Выберите вкладку MultiScope Trigger.

5. Чтобы включить синхронизацию с мультископом, установите флажок **Enable MultiScope Triggering (with TekLink)** (включить синхронизацию с мультископом (с помощью TekLink)).

6. Установите флажок **Sends Trigger** для запуска обоих приборов, между которыми установлено соединение. Второй прибор автоматически будет настроен на прием сигнала синхронизации.

Если не использовать концентратор, на приборе, обеспечивающем синхронизацию, доступны все типы синхронизации.


7. Для калибровки функции MultiScope Trigger (синхронизация MultiScope) нажмите кнопку **Align** (настроить).

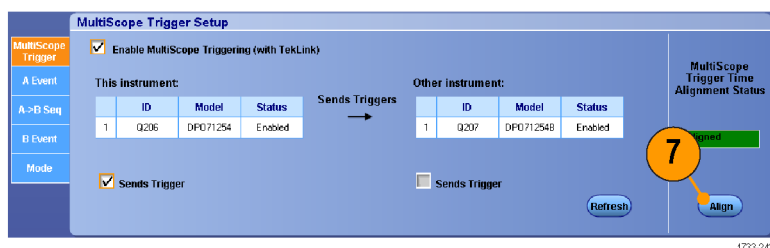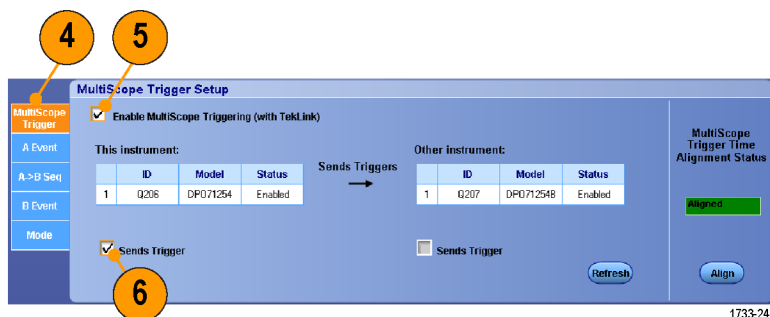


Установка соединения между несколькими приборами

Два прибора или более можно подключить с помощью концентратора TekLink.


1. Установите соединение между двумя или более приборами с помощью концентратора TekLink и кабелей.

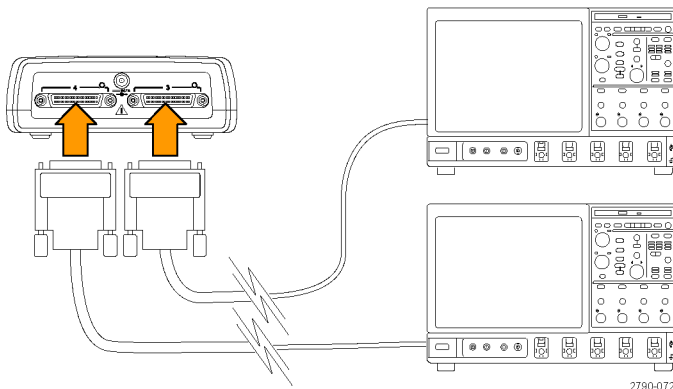


2. Состояние соединения TekLink отображается по горизонтали.

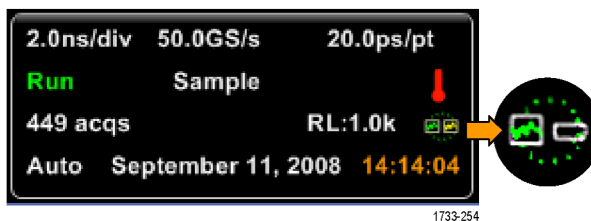

3. Выберите последовательно Trig A Event (Main) Trigger Setup...

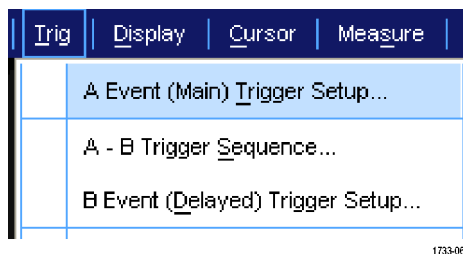

4. Выберите вкладку MultiScope Trigger.
5. Чтобы включить синхронизацию с мультископом, установите флажок **Enable MultiScope Triggering (with TekLink)** (включить синхронизацию с мультископом (с помощью TekLink)).

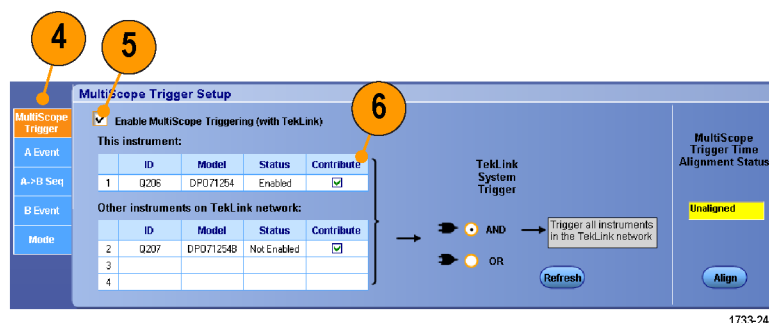


6. Выберите **Contribute**, чтобы настроить отправку сигнала синхронизации с данного прибора на другие приборы, для которых установлено соединение с помощью средств TekLink. Другие инструменты автоматически настраиваются на прием сигнала синхронизации.


7. Выберите **AND** или **OR**, чтобы объединить все сигналы синхронизации перед выполнением синхронизации всех приборов, для которых установлено соединение с помощью средств TekLink.

Запуск AND с концентратором работает с типами синхронизации по фронту и по модели.


Запуск OR с концентратором работает со всеми типами синхронизации.

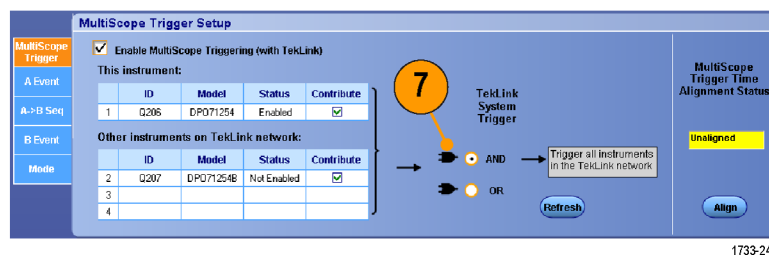

8. Чтобы синхронизировать запуск MultiScope, нажмите кнопку **Align**.

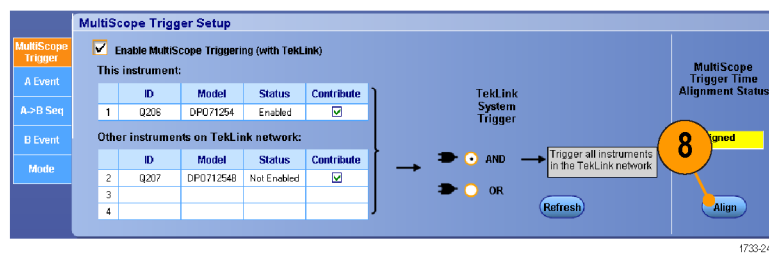

9. Если вы хотите при помощи прибора просканировать сеть TekLink, чтобы увидеть, какие к ней подсоединены приборы, нажмите кнопку **Refresh**.

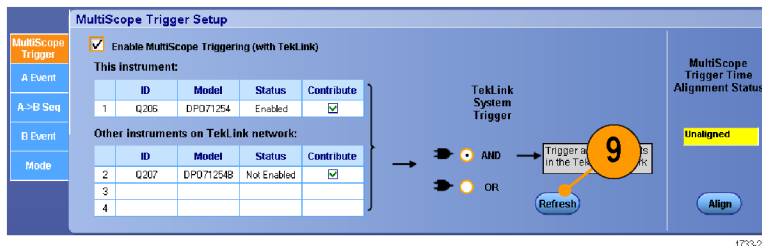

10. Если синхронизация с мультископом включена, отображаются соответствующие показания синхронизации.



Система синхронизации Pinpoint

Система синхронизации Pinpoint применяется для расширенных типов синхронизации, которые можно использовать при запуске разверток А и В. В этой системе существует функция для обнуления последовательности сигналов запуска, если событие В не обнаруживалось по прошествии заданного числа событий или заданного времени. Синхронизация Pinpoint обеспечивает фиксацию событий на основе самых сложных событий синхронизации. На приборах серий MSO5000 и DPO5000 функция синхронизации Pinpoint доступна лишь отчасти.

Настоящий раздел содержит описание основных понятий и процедур, связанных с использованием системы развертки. Подробные сведения по этой теме содержатся в электронной справке.

Основные понятия синхронизации

Событие запуска

Событие синхронизации устанавливает нулевую точку на временной шкале в записи сигнала. Все данные записи сигнала располагаются по времени относительно этой точки. Осциллограф последовательно собирает и сохраняет достаточное количество точек выборки для заполнения части записи сигнала в интервале до запуска. Когда происходит событие синхронизации, прибор начинает регистрировать выборки для построения части записи сигнала в интервале после синхронизации. Эта часть осциллограммы отображается после (правее) события синхронизации. После выявления события запуска прибор не воспримет другое событие запуска до завершения регистрации данных и истечения времени выдержки.

Режимы синхронизации

Режим синхронизации определяет работу прибора при отсутствии события запуска.

- В обычном режиме синхронизации прибор регистрирует сигнал только в том случае, если тот синхронизирован. Если синхронизация отсутствует, на экране остается последний зарегистрированный сигнал. При отсутствии последнего сигнала никакие сигналы на экране не отображаются.
- В режиме автоматической синхронизации прибор регистрирует сигнал, даже если события синхронизации отсутствуют. В этом режиме используется таймер, который запускается после возникновения события запуска. Если до истечения времени ожидания таймера другое событие запуска не обнаружено, прибор начинает принудительную синхронизацию. Продолжительность времени ожидания события запуска зависит от настройки масштаба времени.

Если в автоматическом режиме принудительный запуск выполнен при отсутствии действительных событий запуска, сигнал на экране не синхронизируется. Осциллограмма перемещается по экрану. Если происходит действительное событие запуска, изображение на экране становится устойчивым.

В режиме синхронизации по фронту можно также заставить прибор выполнять синхронизацию, нажав кнопку Force Trigger в окне управления Trigger Setup.

Выберите режим синхронизации в меню Trig > Mode. Дополнительные сведения см. в интерактивной справке к прибору.

Выдержка синхронизации

Функция задержки запуска помогает стабилизировать синхронизацию путем увеличения периода после начала сбора данных, когда не распознается сигнал синхронизации. Увеличение данного периода позволяет системе пропускать оставшиеся события из периодически появляющегося потока событий, получая сигнал только первого события в потоке. Настройте время выдержки, чтобы обеспечить стабильную синхронизацию, когда прибор выполняет синхронизацию по нежелательным событиям запуска.

Задайте удержание сигнала, выбрав меню Trig > Holdoff. Дополнительные сведения см. в интерактивной справке к прибору.

Тип входа синхронизации

Тип входа синхронизации определяет составляющую сигнала, передаваемую в цепь синхронизации. При синхронизации по фронту могут использоваться все допустимые типы входа: по переменному току, по постоянному току, подавление НЧ, подавление ВЧ и подавление шума. Во всех остальных типах синхронизации используется только вход по постоянному току. Конкретный прибор может не поддерживать всех типов входов.

Выберите тип синхронизации в меню Trig > A Event (Main) Trigger Setup. Дополнительные сведения см. в интерактивной справке к прибору.

Положение по горизонтали

Горизонтальная позиция определяет место выполнения запуска в записи сигнала. Она позволяет выбрать объем данных, регистрируемых осциллографом до и после события синхронизации. Часть записи до синхронизации соответствует интервалу до запуска. Часть записи после синхронизации соответствует интервалу после запуска.

Данные интервала до запуска будут полезны при устранении неполадок. Например, при попытке найти причину нежелательного выброса в проверяемой цепи можно выполнить запуск по выбросу и увеличить интервал до запуска, чтобы записать данные до выброса. Анализируя, что произошло перед выбросом, можно получить информацию, которая поможет обнаружить источник выброса. Наоборот, если необходимо проследить, что происходит в системе в результате события синхронизации, можно увеличить интервал после синхронизации, чтобы зарегистрировать данные после синхронизации.

Наклон и уровень

Элемент управления наклоном определяет фронт (нарастающий или нисходящий), на котором выполняется поиск точки запуска. Регулятор уровня определяет место на фронте, соответствующее точке запуска.

Система синхронизации с задержкой


Имеется возможность выполнять синхронизацию с помощью только основной системы запуска (A) или сочетания основного запуска (A) и запуска с задержкой (B) для синхронизации по последовательным событиям. При синхронизации по последовательным событиям система синхронизации активизируется событием синхронизации «A», а событие синхронизации «B» синхронизирует осциллограф при выполнении условия запуска «B». У запусков «A» и «B» обычно бывают разные источники. Условие синхронизации «B» определяется по задержке во времени или по определенному количеству подсчитанных событий. (См. стр. 80, *Использование запуска по событию «A» (основному) и запуска по событию «B» (с задержкой)*.)

Выбор типа синхронизации

Прибор позволяет изменять основные параметры синхронизации на передней панели и настраивать дополнительные параметры синхронизации в окне управления Trigger Setup.


ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых приборах недоступны некоторые типы синхронизации.

1. Выберите **Trig > Edge Setup**
(синхронизация > настройка запуска по фронту).

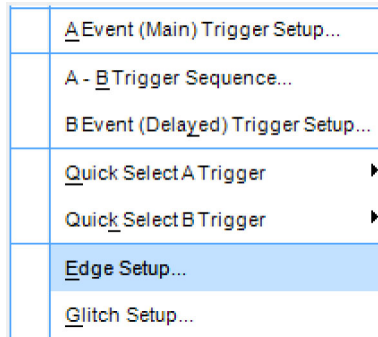


2790-026

2. Задайте источник сигнала, наклон, тип входа и режим с помощью меню настройки.

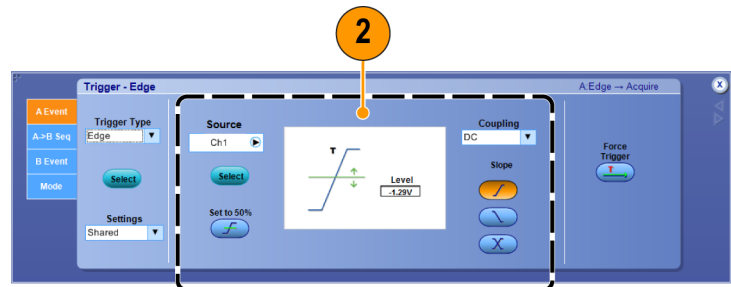


2790-027



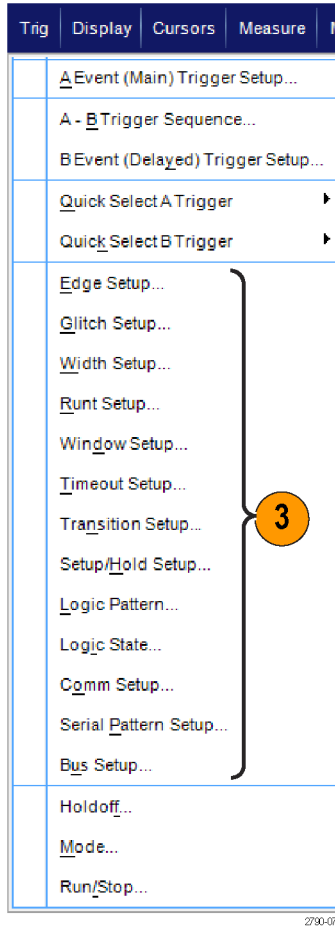



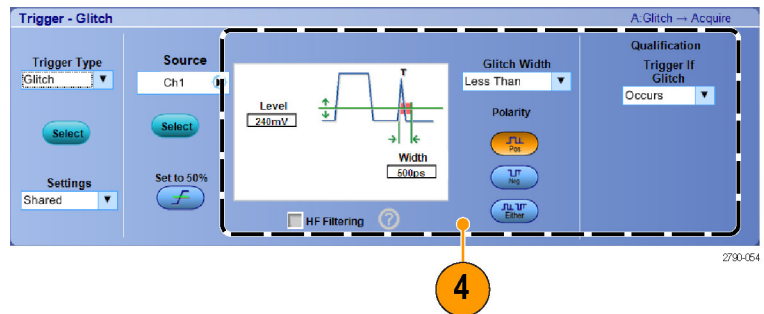

3. Какой-либо другой тип синхронизации можно выбрать напрямую из меню Trig (синхронизация).



4. Выполните настройку синхронизации с помощью элементов управления, выведенных на экран для выбранного типа запуска. Элементы управления, используемые для настройки синхронизации, меняются в зависимости от типа синхронизации, модели прибора и дополнительных функций.



Параметры синхронизации

Тип запуска		Условия запуска
При синхронизации по фронту		Запуск по нарастающему или нисходящему фронту в зависимости от параметра, заданного с помощью регулятора наклона. Варианты типа входа: по переменному току, по постоянной составляющей, подавление НЧ, подавление ВЧ и подавление шума.
По выбросу		Запуск по импульсу, длительность которого меньше (или больше) указанного значения, или пропуск выбросов, длительность которых меньше (или больше) указанного значения.
Ширина		Запуск по импульсам, попадающим в указанный диапазон длительности или находящимся вне его. Запуск может осуществляться как по положительным, так и по отрицательным импульсам.
По огибающей		Запуск по амплитуде импульса, пересекающей первый пороговый уровень, но не пересекающей второй пороговый уровень до повторного пересечения первого. Возможно обнаружение положительных или отрицательных огибающих или только тех, ширина которых превосходит заданное значение. Эти импульсы могут также распознаваться по логическому состоянию других каналов.
Окно		Запуск осуществляется, когда входной сигнал превышает верхний пороговый уровень или пересекает сверху вниз нижний пороговый уровень. Синхронизация в приборе выполняется при входе сигнала в пороговое окно или выходе из него. Событие синхронизации определяется по времени с использованием параметра Trigger When Wider (Условие запуска: длительность) или по логическому состоянию других каналов с использованием варианта Trigger When Logic (Условие запуска: логическое).
По истечении заданного времени		Запуск осуществляется, если за указанный период времени не обнаружено никаких импульсов.
По переходу		Запуск по переходу служит для запуска осциллографа по фронту импульса, который проходит два порога за время большее или меньшее указанного. Могут учитываться как нарастающие, так и нисходящие фронты импульса.
Последовательный интерфейс		<p>Запуск по данным модели в виде 64-битных последовательностей при скорости передачи данных до 1,25 Гб/с (модели < 4 ГГц) и от 1 до 4 символов (8 бит/10 бит) при скорости передачи данных до 3,125 Гб/с (только модели ≥ 4 ГГц) или 6,25 Гб/с (V/C-модели ≥ 4 ГГц). Блокировка по псевдослучайной последовательности бит. Требуется дополнительное программное обеспечение ST1G или ST6G. В этом режиме выполняется восстановление тактовой частоты. Установите ручку на значение 50 %, чтобы еще раз выполнить восстановление тактовой частоты.</p> <p>При выполнении блокировки модели автоматически выполняется поиск и блокировка по длинной повторяющейся псевдослучайной последовательности бит. Эта блокировка означает, что прибору известна битовая длина псевдослучайной последовательности, и он может предсказать, когда повторяется цикл. Блокировка позволяет прибору делать выборку в определенных местах последовательности данных с высокой точностью по времени. Требуется дополнительное программное обеспечение ST1G или ST6G.</p>


Тип запуска	Условия запуска
По модели	 <p>Запуск осуществляется, когда сигнал, подаваемый на логические входы, приводит к изменению состояния выбранной функции на True (истина) или False (ложь). Имеется возможность установить, что логические условия должны быть удовлетворены в течение заданного времени, предшествующего запуску.</p>
По состоянию	 <p>Запуск осуществляется, если все сигналы, подаваемые на логические входы выбранной логической функции, приводят к изменению ее состояния на True (истина) или на False (ложь) при изменении состояния тактового входа.</p>
По установке/ фиксации	 <p>Запуск осуществляется при изменении состояния логического входа в интервале времени установки и фиксации относительно источника синхриимпульсов. Этот режим запускается при нарушении установки и фиксации.</p>
По линии связи	 <p>Синхронизация с тестированием с помощью масок для кодов и стандартов линии связи (только для аналоговых каналов). Параметры события синхронизации задаются с помощью элементов управления (на некоторых приборах необходимо дополнительное программное обеспечение MTM или MTH). В этом режиме выполняется восстановление тактовой частоты. Установите ручку на значение 50 %, чтобы еще раз выполнить восстановление тактовой частоты.</p>
Шина	 <p>Синхронизация по определенным компонентам (таким как заданный адрес) шины. Для некоторых приборов и при некоторых опциях типы синхронизации включают в себя параллельную, SPI, RS-232, USB и I²C синхронизацию.</p>
Видео	 <p>Синхронизация по заданным полям или строкам композитного видеосигнала (только для приборов серий DPO7000C, MSO5000 и DPO5000). Поддерживаются только стандарты с композитными сигналами.</p>
CAN	 <p>Запуск по сигналам шины CAN.</p>

Проверка состояния запуска

Состояние синхронизации можно проверить по индикаторам состояния на передней панели или по экранной надписи.

Чтобы определить состояние запуска, проверьте расположенные на передней панели элементы управления ARM, READY и TRIG'D.


- Если индикатор TRIG'D включен, значит прибор выявил допустимое событие запуска и заполняет интервал записи сигнала после точки запуска.
- Если включен индикатор READY, значит прибор может принять допустимое событие запуска и находится в состоянии ожидания этого события. Данные за интервал времени до события запуска зарегистрированы.
- Если включен индикатор ARM, схема синхронизации заполняет интервал записи сигнала до точки запуска.
- Если включены индикаторы TRIG'D и READY, значит выявлено допустимое событие запуска «А» и прибор ожидает запуска с задержкой. После распознавания запуска с задержкой начинается заполнение интервала записи задержанного сигнала после точки запуска.
- Если индикаторы ARM, TRIG'D и READY выключены, значит регистрация прекращена.

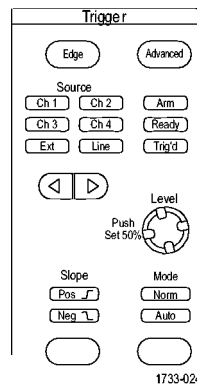

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C, DPO7000C

Чтобы быстро определить значения некоторых ключевых параметров синхронизации, проверьте экранную надпись синхронизации в нижней части экрана. Экранные надписи различаются для запусков по фронту и сложных запусков:

1. Источник сигнала синхронизации = K1
2. Крутизна синхронизации = нарастающий фронт
3. Уровень синхронизации
4. Масштаб времени
5. Чтобы определить состояние запуска, проверьте измеряемые значения параметров ARM (подготовка), READY (готовность) и TRIG'D (синхронизация).
6. Чтобы определить тип синхронизации, проверьте значение Auto/Normal (автоматический/обычный).

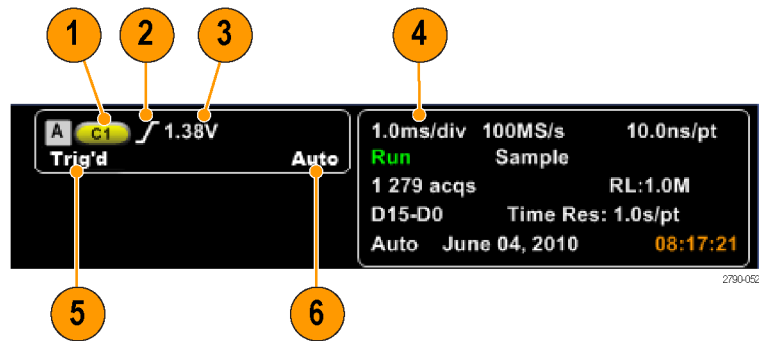


Использование запуска по событию «А» (основному) и запуска по событию «В» (с задержкой)


Имеется возможность использовать запуск по событию «А» (основному) для простых сигналов или использовать его в сочетании с запуском по событию «В» (с задержкой) для регистрации более сложных сигналов. После того как произошло событие «А», система синхронизации ожидает событие «В», а затем выполняет синхронизацию и отображает запись сигнала.

Запуск А

1. Выберите последовательно Trig > A Event (Main) Trigger Setup...

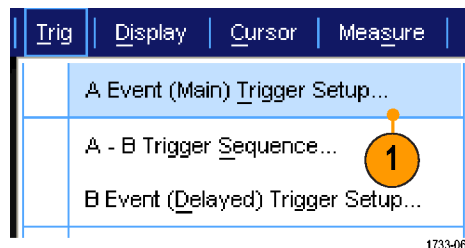

2. Задайте тип и источник синхронизации А на вкладке события А Event.

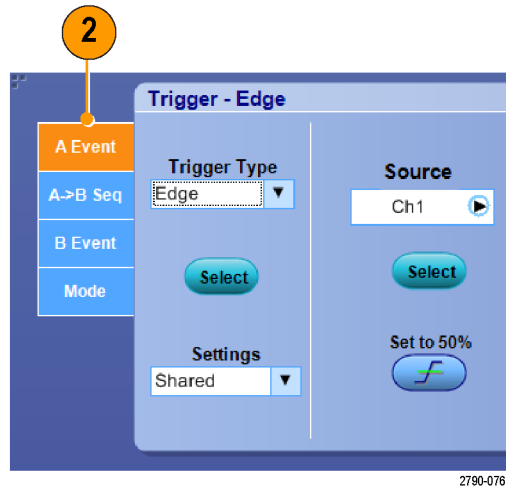


2790-076

Запуск В (с задержкой)


ПРИМЕЧАНИЕ. Синхронизация В недоступна, если включена синхронизация MultiScope.

3. Выберите функцию на вкладке А → В Seq (Последовательность А-В)
4. В зависимости от конкретных целей установите время задержки синхронизации или число событий В.

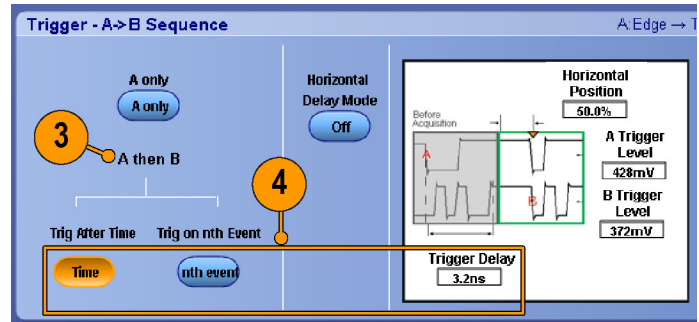


1733-070

5. Задайте параметры запуска «В» на вкладке B Event (Delayed).

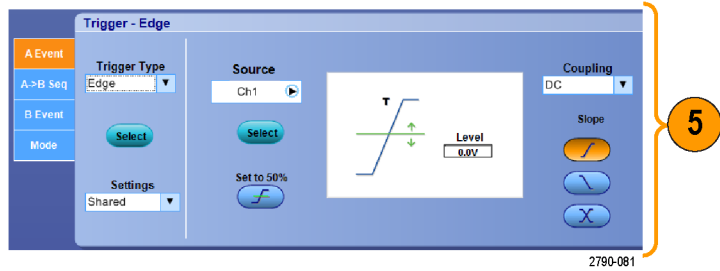


6. Выберите **Normal** режим синхронизации и **Auto** выдержку на вкладке Mode.

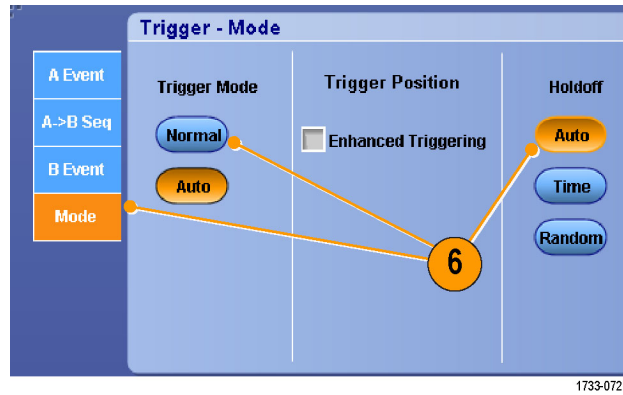


Запуск по событию «В»

По событию «А» прибор подготавливается к запуску. Запись сигнала для интервала времени после точки запуска начинается после n-го события «В».

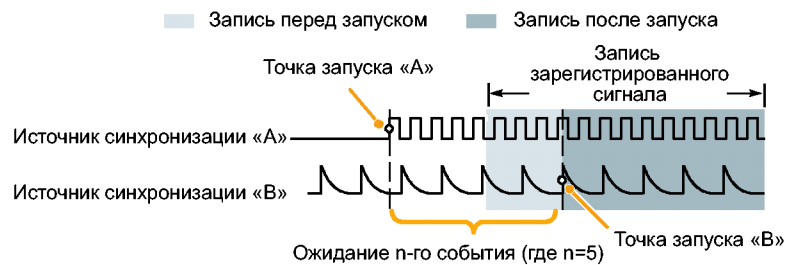

Запуск по событию «В» после задержки


По событию «А» прибор подготавливается к запуску. Запись сигнала для интервала времени после точки запуска начинается по первому фронту «В» по истечении времени задержки.

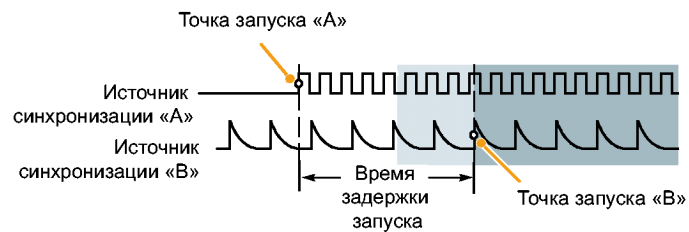

Синхронизация со сбросом

Можно указать условие для сброса системы синхронизации в том случае, если это условие появляется до события синхронизации В. При сбросе события система синхронизации прекращает ожидание события В и возвращается к ожиданию события А.

Синхронизация со сбросом недоступна для приборов серий MSO5000 и DPO5000.

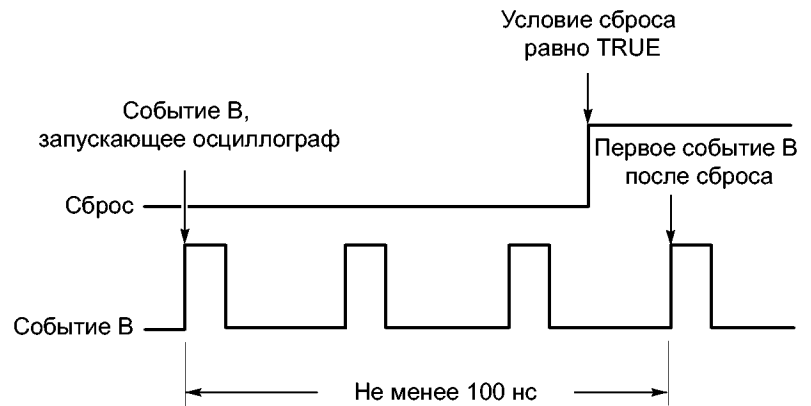

Советы


- Время задержки запуска по событию «В» и время задержки по горизонтали являются независимыми функциями. При определении условия запуска с использованием только запуска по событию «А» или запусков по событиям «А» и «В» можно также задать задержку по горизонтали, чтобы регистрация сигнала начиналась через дополнительный интервал времени.

Коррекция положения запуска

Во время коррекции положения запуска устраняется разница в тракте передачи данных и тракте запуска, чтобы более точно позиционировать запуск на отображаемой осциллограмме. Коррекция положения запуска также позволяет использовать усреднение для более точного позиционирования запуска в сигналах с помехами. Для более точного позиционирования запуска на дисплее, выполните следующую процедуру.

1. Чтобы более точно позиционировать запуск на дисплее, выберите параметр **Enhanced Triggering**. Для более точного позиционирования запуска в сигналах с помехами необходимо также выбрать параметр **Optimized for Noisy Signals**.

Параметр **Optimized for Noisy Signals** доступен, только когда выбран параметр **Enhanced Triggering**.

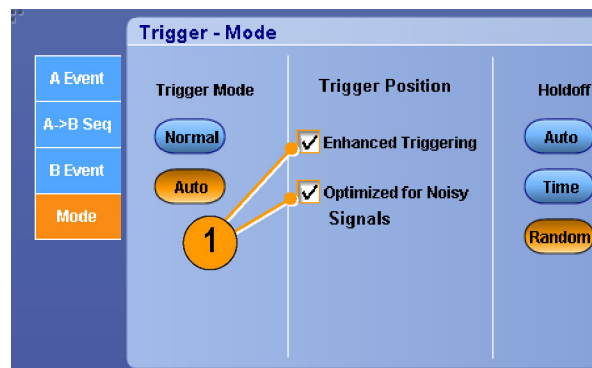

1733-259


Синхронизация со сканированием события В

Используйте последовательность A->B сканирования события В, чтобы создать глазковую диаграмму с перекрытием, синхронизированную или вызванную событием запуска А.


B-Scan событие недоступна для приборов серий MSO5000 и DPO5000.

Запуск по n-ному событию регистрирует n-ное событие В, которое наступает после события А для всех регистраций. Сканирование события В автоматически повышает значение события В для регистрации разных частей сигнала.


1. Задайте тип и источник синхронизации А на вкладке события А Event.

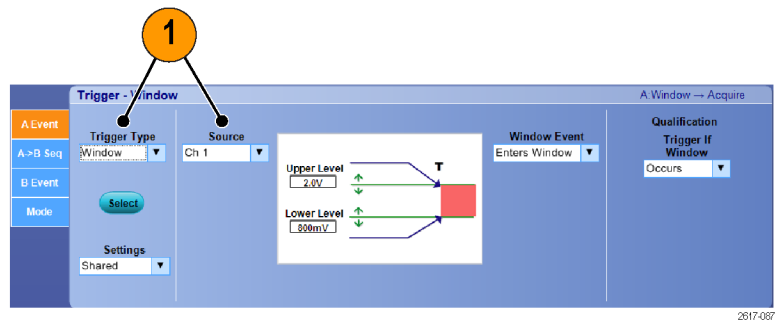


2. Задайте тип и источник синхронизации В на вкладке события В Event.

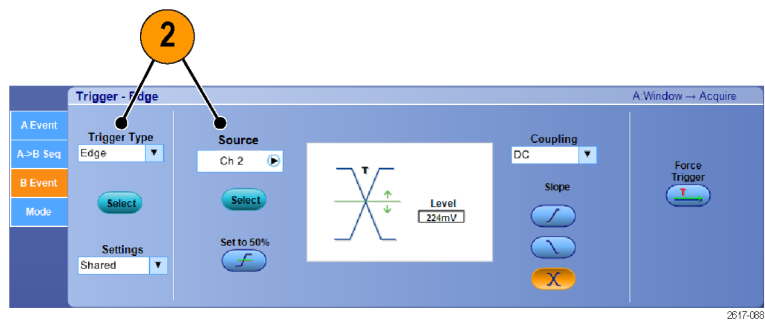


3. Чтобы более точно позиционировать запуск на дисплее, выберите параметр **Enhanced Triggering** (усовершенствованный запуск). Для более точного позиционирования запуска в сигналах с помехами необходимо также выбрать параметр **Optimized for Noisy Signals** (оптимизированный для сигналов с помехами).

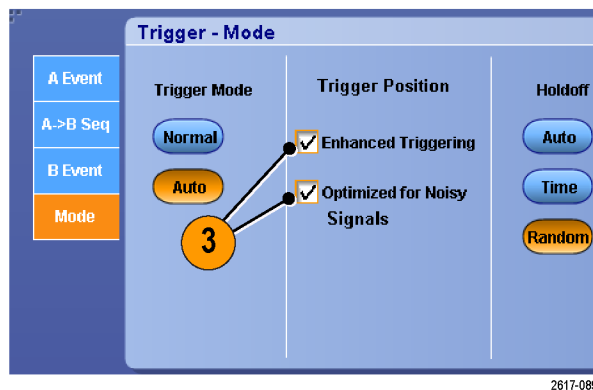

4. Выберите запуск по n-ному событию и сканирование события B на вкладке A>B Seq (последовательность A>B).
5. Чтобы отобразить окно B Event Scan Setup (настройка сканирования события B), нажмите B Event Scan > Setup (сканирование события B > настройка).

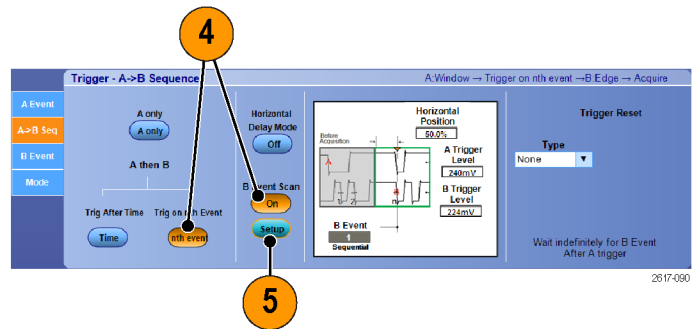

6. Задайте начальное значение события B.
7. Задайте конечное значение события B.
8. Задайте число регистраций перед увеличением значения события B.

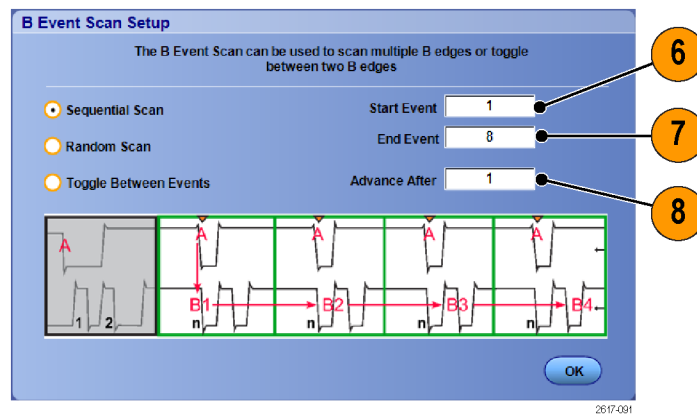

9. Выберите способ увеличения значения события В, после того как будет достигнуто заданное число регистраций:

Sequential Scan


(последовательное сканирование) увеличивает значение на 1, пока не наступит конечное событие. Когда наступит конечное событие, значение события В будет сброшено до значения начального события и процесс начнется заново.

Random Scan (произвольное сканирование) устанавливает случайное значение события В между значениями начального события и конечного события для каждого набора регистраций с повышением значения после регистрации.

Toggle Between Events

(переключение между событиями) переключает значение события В между значениями начального события и конечного события для каждого набора регистраций с повышением значения после регистрации.

9

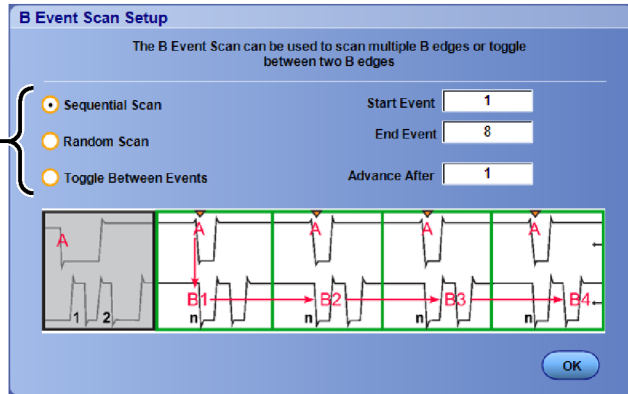

2617-002

10. В этом примере сигнал DDR3 DQS идет через канал 1, а сигнал DQ — через канал 2. Прибор работает в режиме запуска с установленным параметром Infinite Persistence (бесконечное послесвечение) для режима отображения. Применены следующие настройки синхронизации прибора:


Синхронизация по окну события A в канале 1 для обнаружения условия записи DDR3 DQS.

Синхронизация по фронту события B при любой крутизне в канале 1 для синхронизации по фронту DQS (синхроимпульса).

Для последовательности A->B установлен запуск по n-ному событию.

Включено сканирование B при начальном событии = 1, конечном событии = 8, режиме = Sequential (последовательный).


Данные глазков формируются сигналом DQ в канале 2.

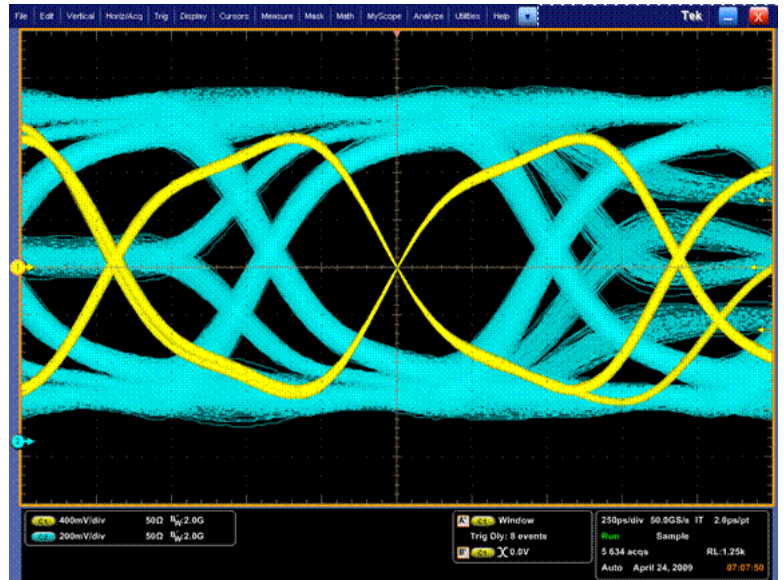


Синхронизация по параллельной шине

Устанавливайте местонахождение проблем путем синхронизации по параллельной шине. Приборы серии MSO могут использовать цифровые каналы как компоненты параллельной шины.


1. Выберите **Trig > A Event (Main) Trigger Setup...** (Синхронизация > Настройка запуска по событию A (основному)).

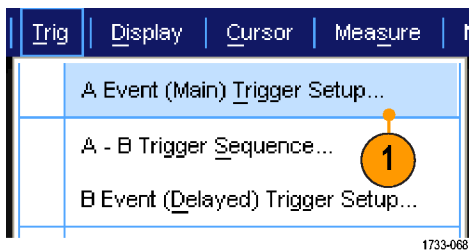

2. Выберите вкладку **A Event** (событие A).

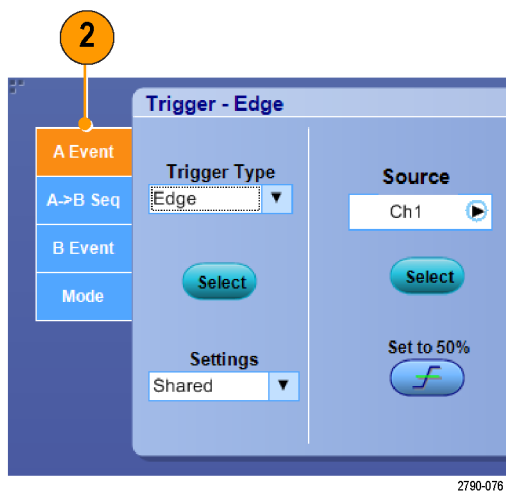


3. Выберите тип синхронизации **Bus** (шина).

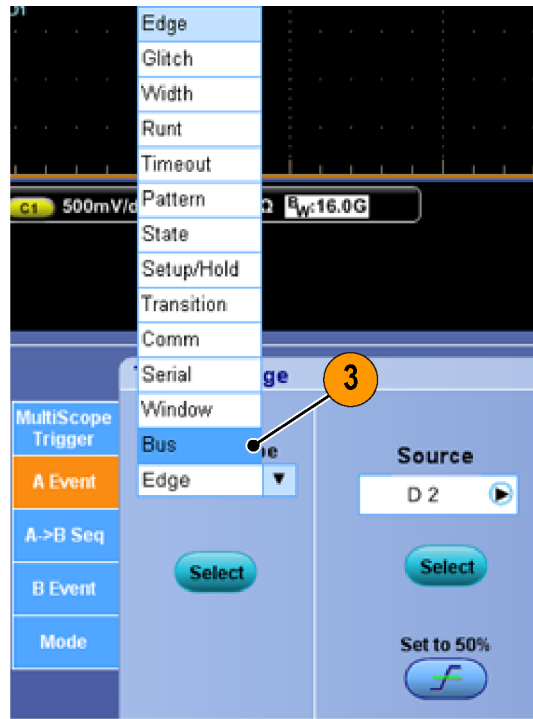

2790-077


4. Выберите шину, по которой должна производиться синхронизация.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шины с синхронизацией появляются в раскрывающемся списке только в том случае, если источнику тактовых импульсов задается значение Ch4.

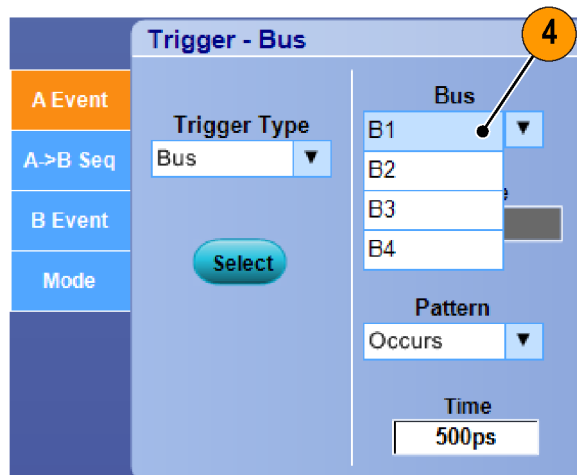


2790-078


- Щелкните кнопку Edit (редактировать), чтобы задать шаблон и формат, по которым должна производиться синхронизация.

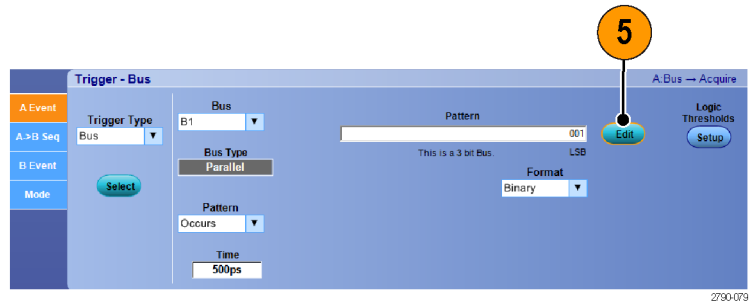

- Выберите формат данных.
- При помощи кнопочной панели введите шаблон для синхронизации.

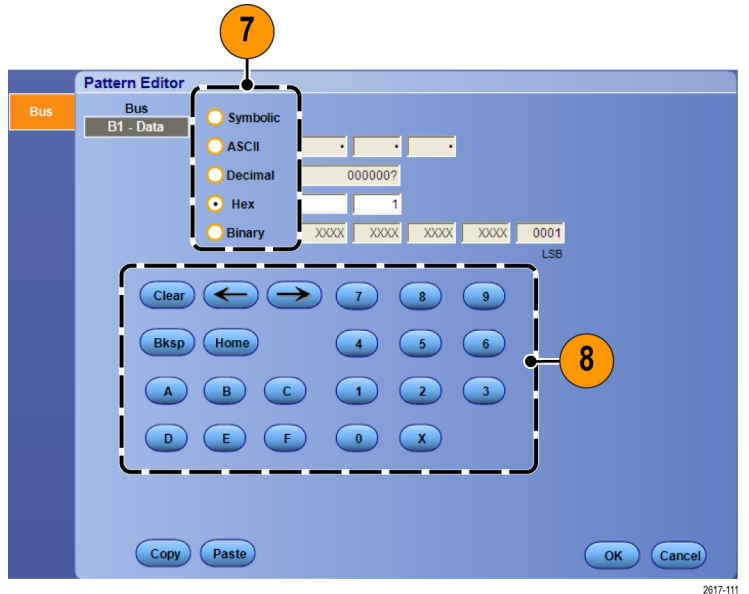

- Анализируйте свои осциллограммы.

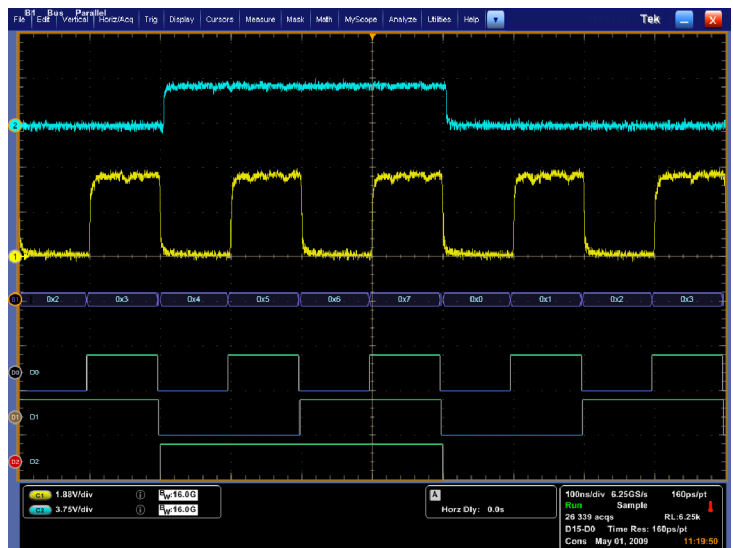


Синхронизация по последовательной шине

Устанавливайте местонахождение проблем путем синхронизации по последовательной шине. Последовательные шины доступны в приборах MSO70000, MSO5000 и DPO5000. При определении шин на приборах серии MSO могут использоваться цифровые каналы.


1. Настройте последовательную шину.
(См. стр. 54, *Установка шины*.)
2. Выберите **Trig > A Event (Main) Trigger Setup...** (Синхронизация > Настройка запуска по событию A (основному)).




3. Выберите вкладку A Event (событие A).

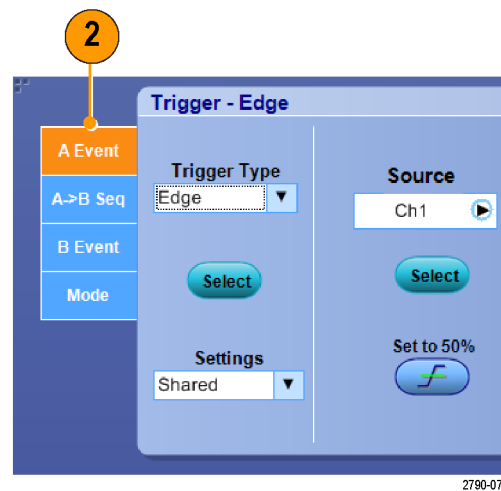

4. Выберите тип синхронизации Bus (шина).

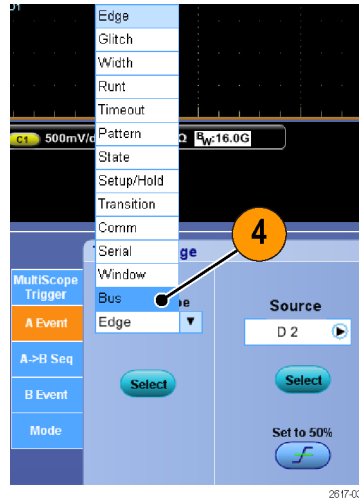


5. Выберите шину.

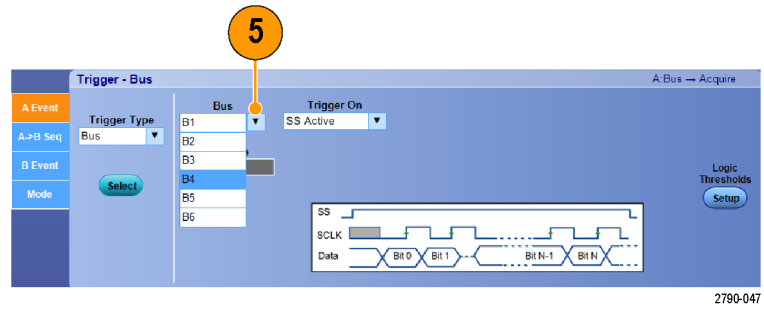

6. Выберите сигнал шины, по которому должна производиться синхронизация.

7. В зависимости от значения Trigger On (запуск по) и типа шины выберите для этой шины выберите требуемые параметры.

Дополнительные сведения по настройке шины см. в интерактивной справке.

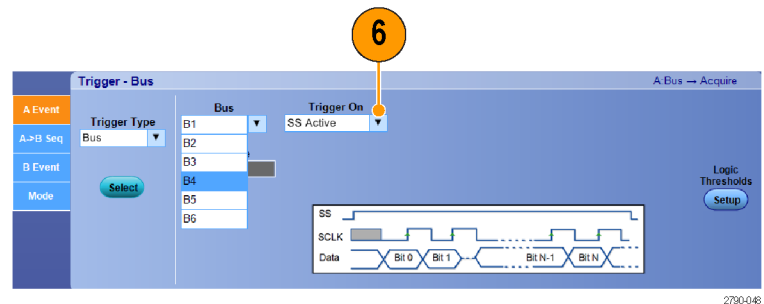


Синхронизация с помощью визуального запуска (визуальная синхронизация)


Визуальная синхронизация позволяет создать условия синхронизации непосредственно на экране. (Визуальный запуск предлагается в виде дополнительной опции.)

1. Для создания зоны визуального запуска щелкните левой клавишей мыши на поле и перетащите его на экран. Затем выберите строку меню Add Visual Trig Area (Добавить зону визуального запуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом же разделе меню можно выбрать отображение или скрытие зоны визуального запуска, а также включать и выключать визуальную синхронизацию.

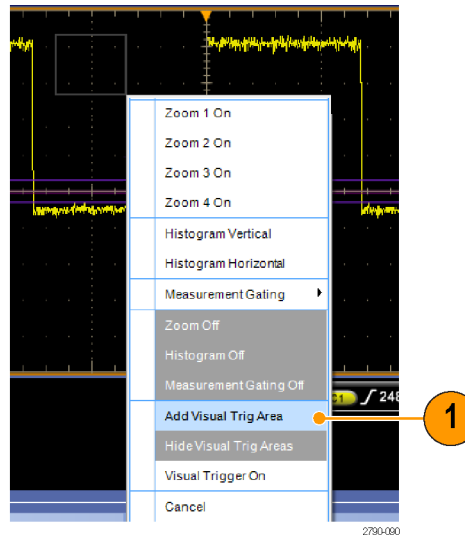


2. Щелкните в этой зоне, чтобы активировать границы зоны. Щелкните курсор в этой зоне и переместите ее в новое положение. Щелкните на одной из границ зоны и измените размер зоны в вертикальном, горизонтальном направлении или в обоих этих направлениях.

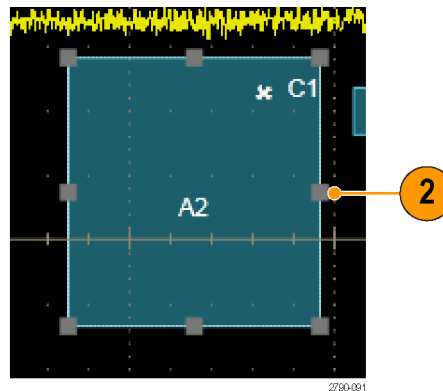

- Щелкните правой клавишей мыши в зоне визуального запуска и выберите строку меню Visual Trigger Area (Зона визуального запуска).


Для редактирования зоны запуска или создания условий для визуального запуска используйте функции меню визуального запуска.

Дополнительные сведения о создании и редактировании визуальных запусков см. в электронной справке.

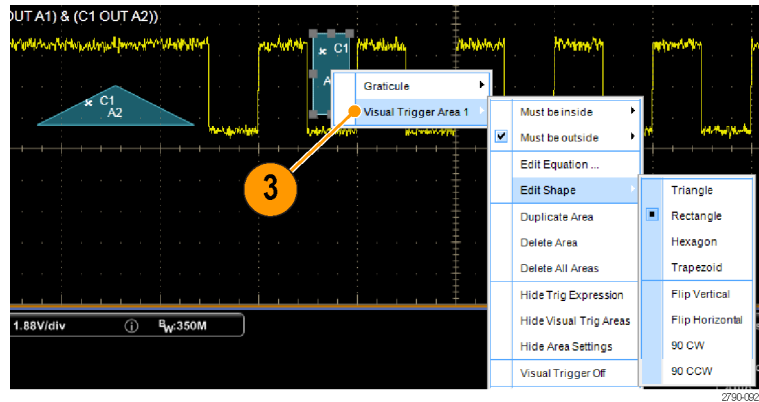

- В меню Trig (Синхронизация) выберите Visual Trigger Setup (Настройка визуального запуска), затем дважды щелкните уравнение Visual Trigger (Визуальный запуск).

Дополнительные сведения об использовании Редактора условных выражений см. в электронной справке.

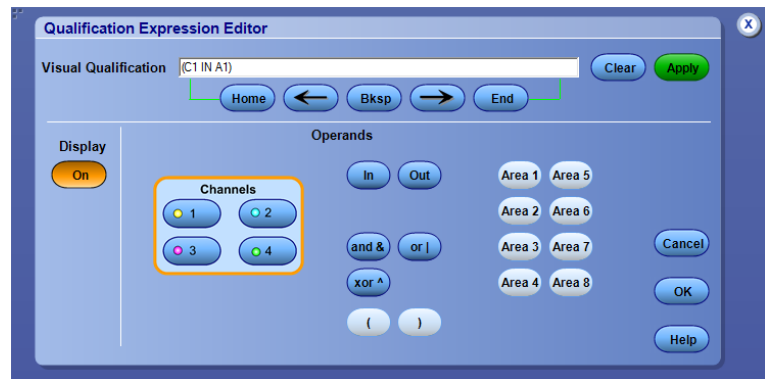



Настройка действия по событию

Функция Action on Event (Действие по событию) позволяет настроить осциллограф на сохранение набора файлов при наступлении определенного события, например при синхронизации, при ошибках выполнения теста с маской или предельного теста.


1. Выберите **File > Action on Event** (Файл > Действие по событию).
2. Выберите событие.
3. Выберите действие, которое должно быть выполнено при наступлении события. Выберите Save (Сохранить), Send E-mail (Отправить электронную почту) или обе функции.

С помощью кнопки Setup (Настройка) (рядом с кнопкой Save (Сохранить)) можно отобразить экран функции Save on Event Setup (Настройка сохранения по событию).

С помощью кнопки Setup (Настройка) (рядом с кнопкой Send E-mail (Отправить электронную почту)) можно отобразить экран Send E-mail Setup (Настройка отправки электронной почты). (См. стр. 97, *Настройка отправки сообщения о событии по электронной почте.*)

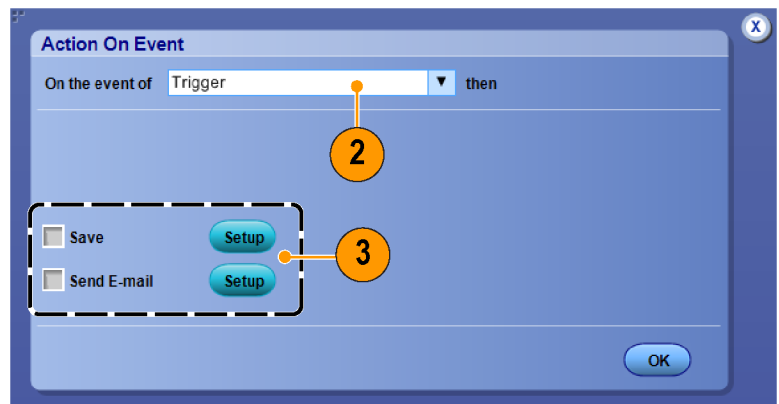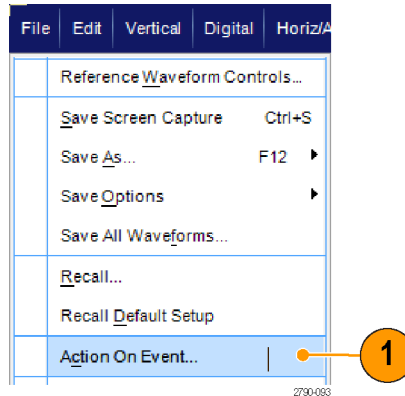


4. Введите местоположение для сохранения файлов.
5. Выберите событие, которое должно инициировать сохранение.
6. Выберите тип файлов для сохранения при наступлении события.
7. Определите правило присвоения имен файлам.
8. Выберите количество событий для сохранения.

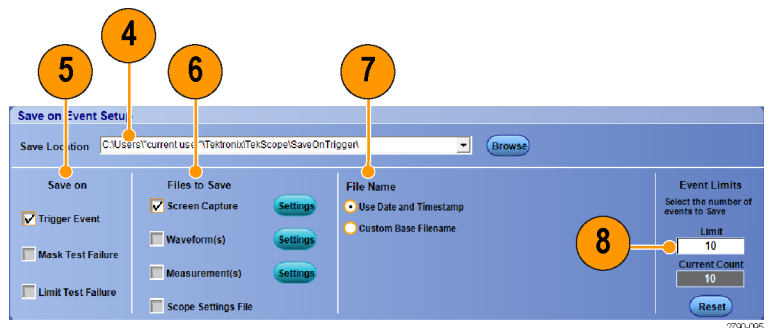

Отправка электронной почты по сигналу запуска


Необходимо настроить электронную почту по событию до выполнения следующей процедуры. (См. стр. 97, *Настройка отправки сообщения о событии по электронной почте.*)

1. Выберите последовательно **Trig > A Event (Main) Trigger Setup...**
2. Откройте вкладку **Mode**.
3. В группе E-mail on Trigger, щелкните **On**, а затем щелкните **Setup**. (См. стр. 97, *Настройка отправки сообщения о событии по электронной почте.*)

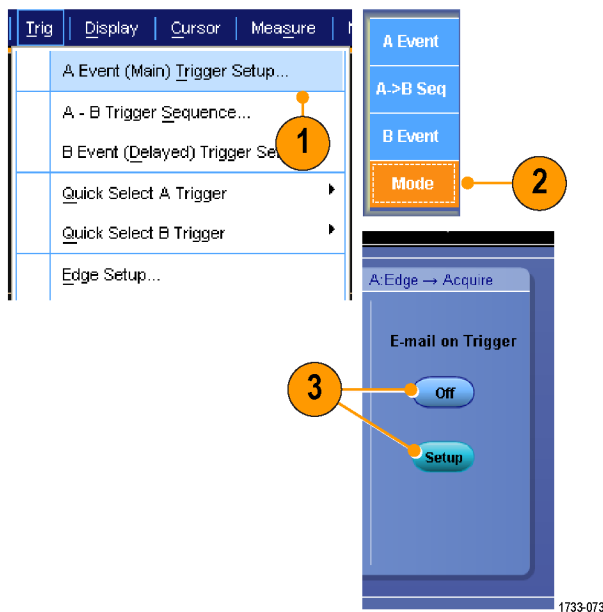


Настройка отправки сообщения о событии по электронной почте


1. Выберите последовательно **Utilities > E-mail on Event > Setup...** (Сервис > Уведомление о событии > Настройка).

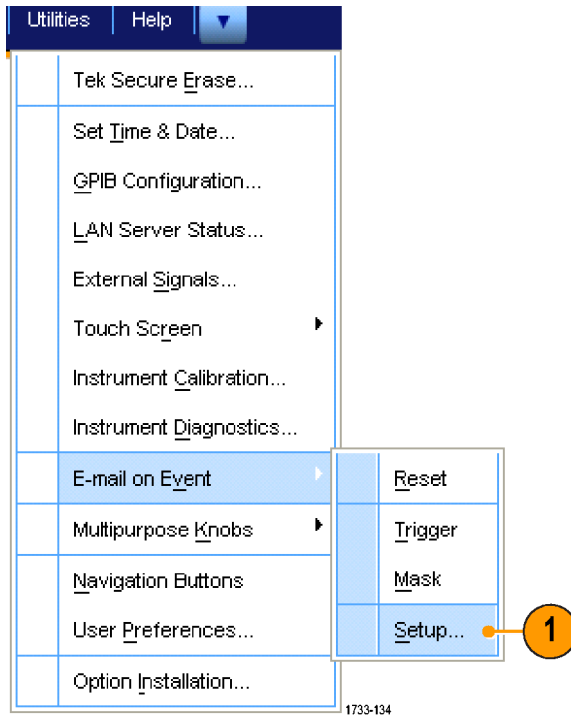


2. Введите адреса электронной почты получателей сообщения. Можно указать несколько адресов, разделяя их запятыми. Максимальное количество знаков в поле адреса — 252.

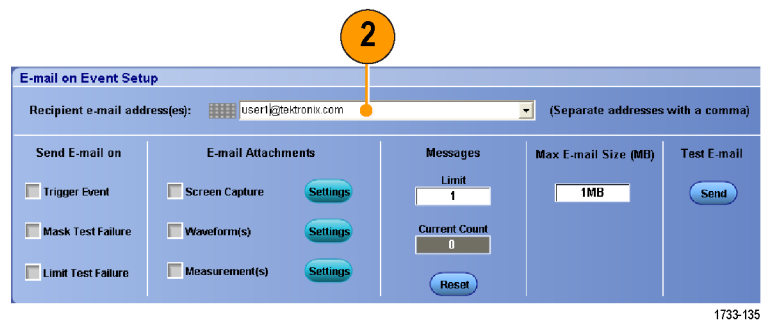

3. Щелкните **Config** (конфигурация) и введите адрес SMTP-сервера. Правильный адрес можно узнать у системного администратора.

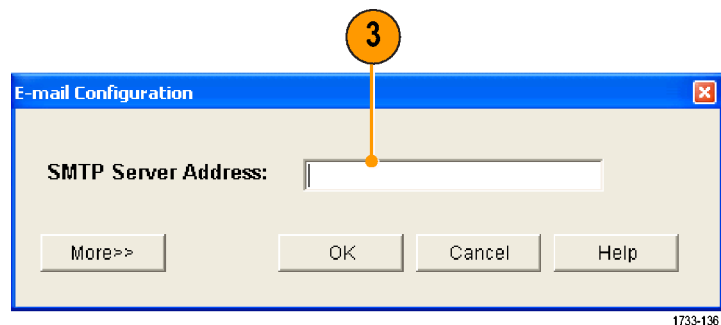


4. Выберите события, для которых требуется отправлять сообщения электронной почты.
5. Если в сообщения должны добавляться вложенные файлы, выберите тип вложения, щелкните **Settings** (параметры) и укажите формат.

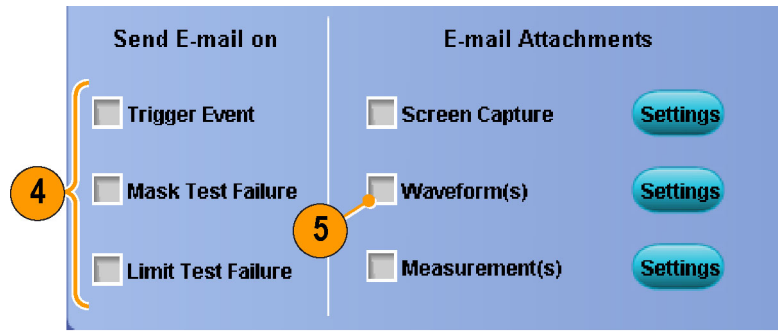

1733-137


6. Установите максимальное число сообщений и ограничение на размер сообщения. Когда максимальное число сообщений достигнуто, необходимо нажать кнопку **Reset** (Сброс), чтобы отправить последующие сообщения о событии.
7. Чтобы убедиться в правильной настройке адресов электронной почты, отправьте тестовое сообщение, нажав кнопку **Send** (Отправить).
8. При необходимости нажмите кнопку **Config** (Конфигурация), чтобы открыть диалоговое окно настройки сообщений электронной почты и внести необходимые изменения.

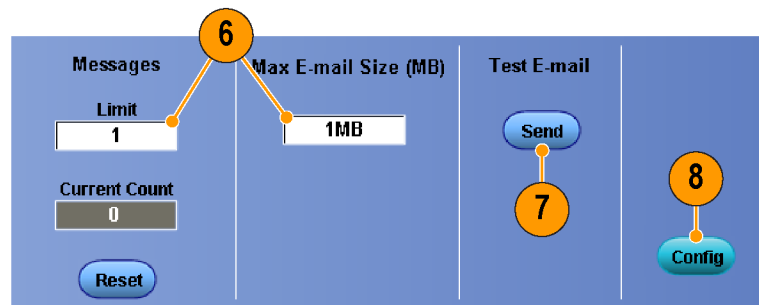


1733-138

Использование задержки по горизонтали


Задержка по горизонтали используется для регистрации данных сигнала в области, отстоящей от точки запуска на значительный интервал времени.

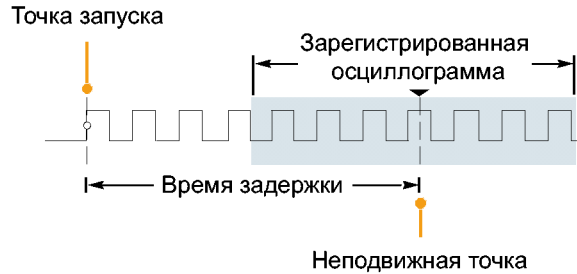

1. Выберите **Horiz/Acq > Horizontal/Acquisition Setup** (по горизонтали/регистрация > настройка параметров по горизонтали/регистрации).

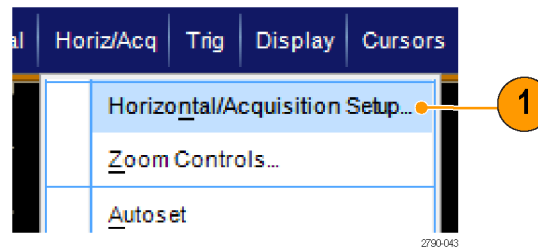

2. Нажмите кнопку **Delay Mode** (режим задержки), чтобы включить режим задержки.
3. Настройте время задержки с помощью регулятора положения по горизонтали **POSITION** или введите величину времени задержки в окне управления.
4. Настройте масштаб по горизонтали **SCALE**, чтобы зарегистрировать данные за определенный интервал времени вокруг точки начала запуска с задержкой.

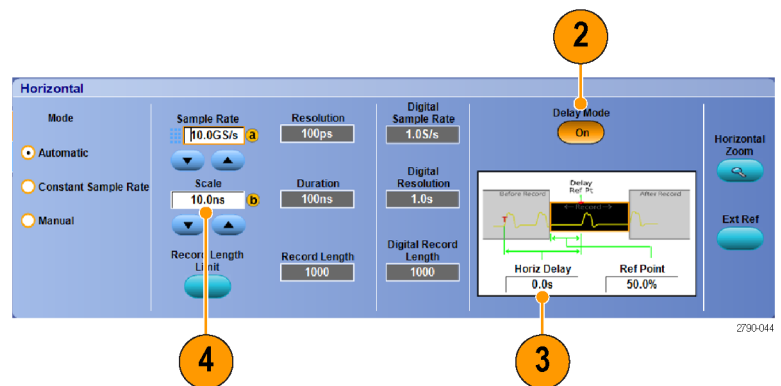

Советы

- Используйте совместно функции MultiView Zoom и Horizontal Delay для увеличения отсчетов, зарегистрированных с задержкой.
- Включайте и отключайте функцию задержки по горизонтали, чтобы быстро сравнить сигнал в двух разных интересных областях, одна из которых находится вблизи точки запуска, а другая — в середине интервала с центром в точке начала запуска с задержкой.

Отображение сигналов

Настоящий раздел содержит описание основных понятий и процедур, связанных с отображением сигналов. Подробные сведения по этой теме содержатся в электронной справке.

Настройка стиля отображения


Чтобы настроить стиль отображения, выберите последовательно **Display > Display Style**, а затем выберите один из следующих стилей:



Отображение осциллограмм в виде линий, соединяющих точки записи.



1733-075



Отображение точек записи осциллограммы в виде точек на экране.




1733-076



Реальные точки выборки. Интерполированные точки не отображаются.



1733-077

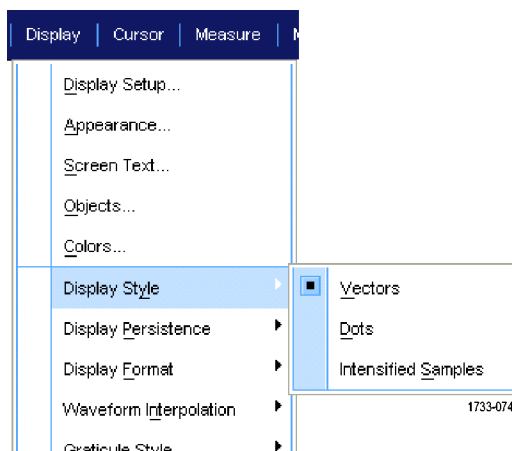




1733-074

Настройка послесвечения экрана

Выберите последовательно **Display > Display Persistence**, а затем выберите тип послесвечения.

- При выключенном послесвечении отображаются только точки записи сигнала, относящиеся к текущей регистрации. Каждая новая запись сигнала замещает предыдущую запись.
- Бесконечное послесвечение означает, что точки записи постоянно накапливаются до тех пор, пока не будет изменен какой-либо параметр отображения регистрации. Используется для отображения точек, оказывающихся вне общей огибающей при регистрации.
- Переменное послесвечение означает накопление точек записи в течение указанного интервала времени. Каждая точка гаснет в соответствии с установленным значением времени независимо от остальных.
- Функция сброса послесвечения позволяет удалить послесвечение.

1. Чтобы установить время переменного послесвечения, выберите последовательно **Display > Display Persistence > Persistence Controls...**
2. Выберите **Variable, Persist Time**, а затем установите время послесвечения при помощи многофункциональных регуляторов.

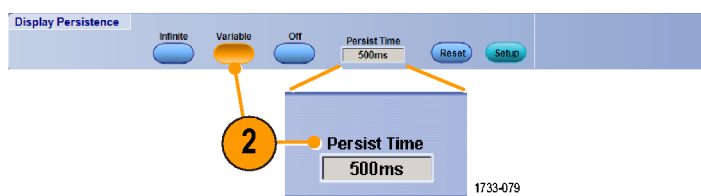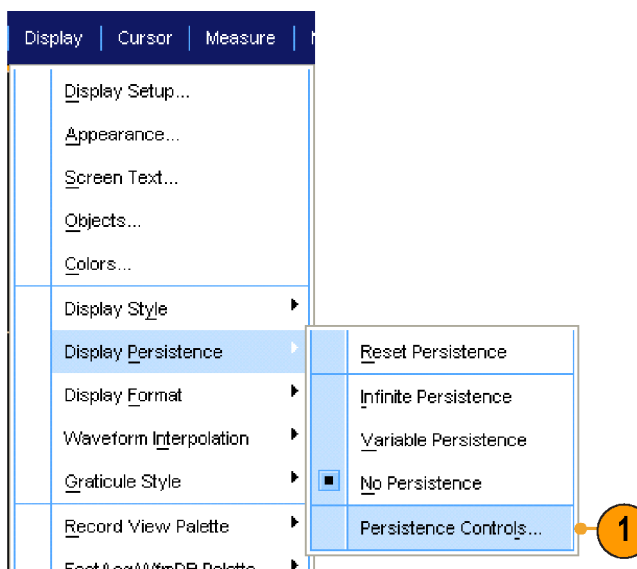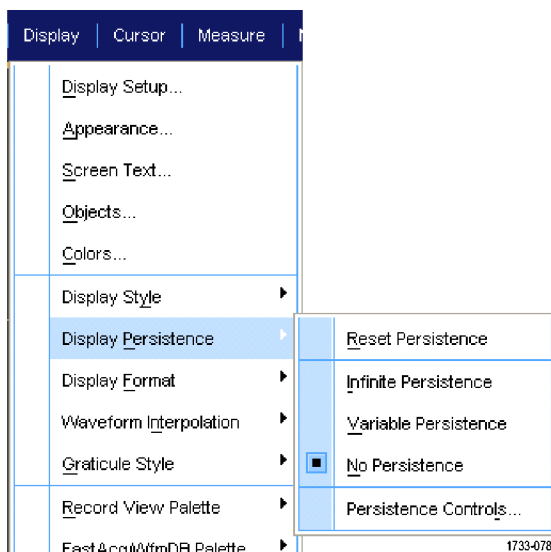


Настройка Format (формат)

Сигналы на экране могут отображаться в трех различных форматах. Выберите наиболее подходящий формат.

Выберите последовательно **Display > Display Format**.

- Выберите формат **YT** для отображения изменения амплитуды сигнала во времени.
- Выберите формат **XY** для поточечного сравнения амплитуд записей сигналов.
Сравниваются следующие каналы:
К 1 (X) и К 2 (Y),
К 3 (X) и К 4 (Y),
Оп 1 (X) и Оп 2 (Y)
Оп 3 (X) и Оп 4 (Y)
- Выберите формат **XYZ**, чтобы сравнить по точкам уровни напряжения записей осциллограмм каналов К 1 (X) и К 2 (Y) в формате XY. Яркость осциллограммы модулируется сигналом канала К 3 (Z). Формат XYZ запускается. Сигнал со значением -5 делений (включая положение и смещение) на К 3 приводит к пустому экрану; а сигнал со значением +5 делений задает максимальную яркость.

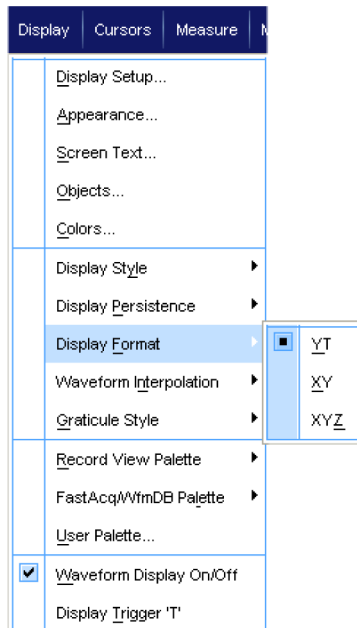


Советы

- Формат XY особенно удобно использовать для изучения фазовых зависимостей, например при просмотре фигур Лиссажу.
- В формате XY поддерживаются только точечные изображения, хотя для него можно включить послесвечение. Выбор стиля Vector (вектор) не влияет на экран при выбранном формате XY.

Выбор интерполяции сигналов

Выберите последовательно **Display > Waveform Interpolation**, а затем укажите один из следующих видов интерполяции.

- Интерполяция функцией $\text{Sin}(X)/X$: дополнительные точки записи рассчитываются с помощью графика функции, проходящего между реально зарегистрированными точками.
- Линейная интерполяция: дополнительные точки записи располагаются на прямой линии, проходящей между реально зарегистрированными точками.

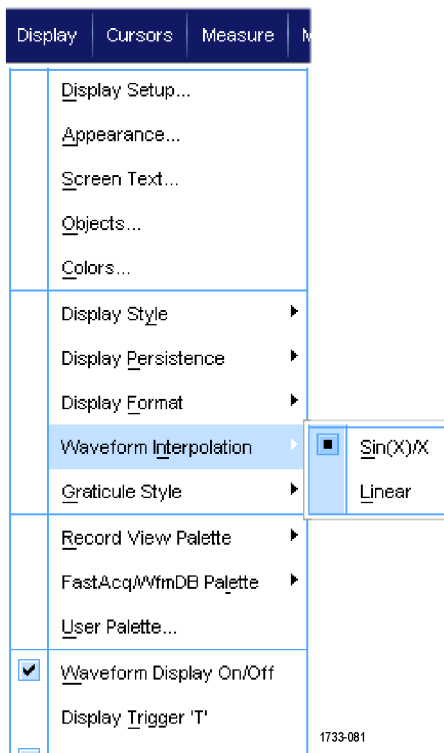


Советы


- По умолчанию используется интерполяция функцией $\text{Sin}(X)/X$. Для точного представления сигнала требуется меньше выборок, чем при линейной интерполяции.

Добавление экранных сообщений

1. Выберите последовательно **Display** > **Screen Text**.

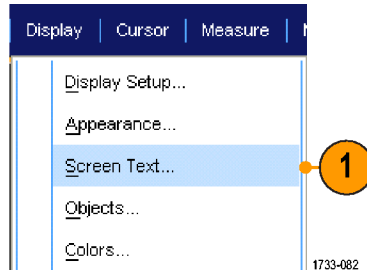

2. Введите до восьми независимых строк текста.
3. Щелкните **Text Off** или **On** для включения и отключения отображения текста.
4. Щелкните **Font** или **Color**, чтобы выбрать шрифт и цвет для текста.
5. Щелкните **Controls**, чтобы открыть окно управления Text Properties, в котором определяется местоположение текста на экране.
6. Щелкните **Clear** для удаления всего текста в выбранной строке.

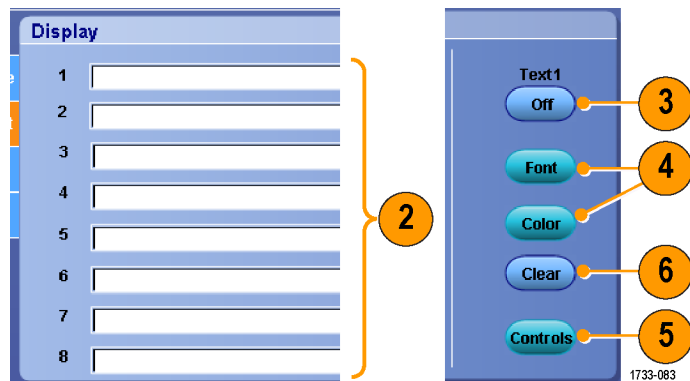


Советы

- Местоположение экранного сообщения можно изменить, щелкнув это сообщение и перетаскив его на новое место.
- Можно также помечать осциллограммы и шины. (См. стр. 53, *Настройка цифровых каналов.*) (См. стр. 54, *Установка шины.*)

Настройка стиля масштабной сетки

Чтобы настроить стиль масштабной сетки, выберите последовательно **Display > Graticule Style**, а затем выберите один из следующих стилей:



1733-085

Используется для быстрой оценки параметров осциллограммы.



1733-086

Используется для измерений в полноэкранный режим с использованием курсоров и автоматического вывода значений, когда перекрестие не требуется.



1733-087

Используется для быстрой оценки параметров осциллограммы, при котором на экране остается больше места для автоматически выводимых значений и прочих данных.



1733-088

Используется вместе с автоматически выводимыми значениями и другими экранными сообщениями, когда прочие элементы изображения не требуются.




1733-201

Используется вместе с автоматически выводимыми значениями и другими экранными сообщениями, когда прочие элементы изображения не требуются.




1733-202

Используется вместе с автоматически выводимыми значениями и другими экранными сообщениями, когда прочие элементы изображения не требуются.

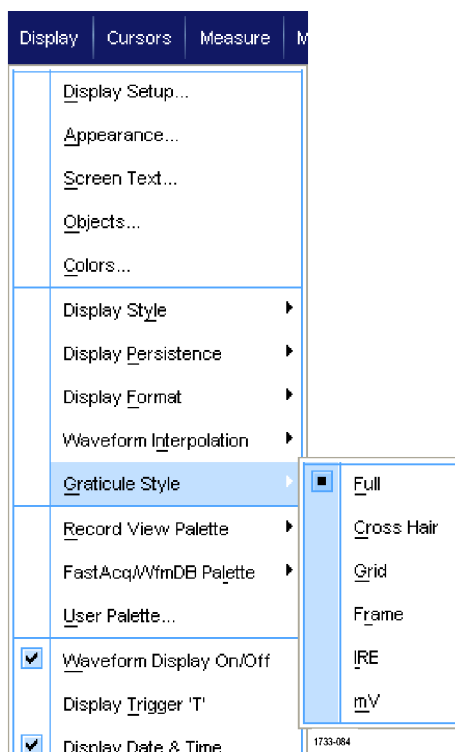


Настройка маркеров уровня синхронизации

1. Выберите последовательно **Display** > **Objects...**
2. Выберите нужный пункт из следующего перечня:
 - Маркер **Short** - короткая стрелка сбоку от масштабной сетки активного сигнала.
 - **Long** отображает отображает горизонтальную линию через масштабную сетку.
 - **Off** выключает маркер уровня синхронизации.

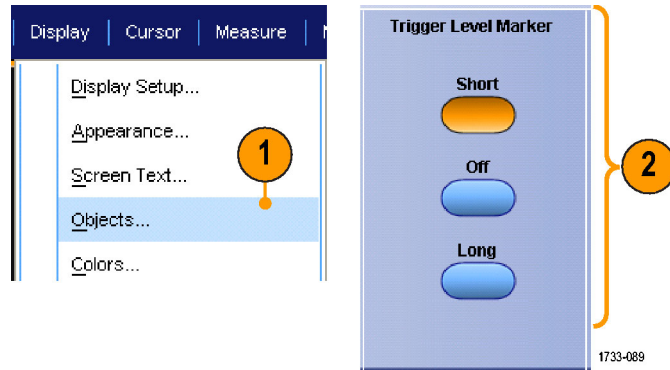

Вывод на экран даты и времени


1. Выберите последовательно **Display** > **Objects...**
2. Включение и отключение отображения даты и времени на масштабной сетке. Для установки даты и времени пользуйтесь меню **Utilities**.

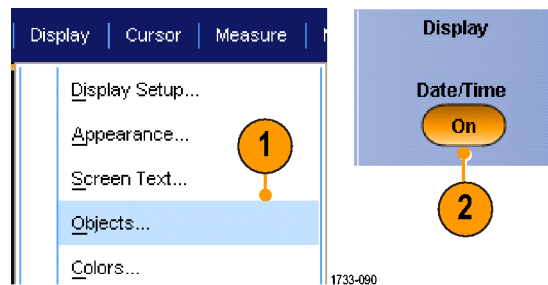

Использование цветовых палитр

Выберите последовательно **Display > Record View Palette** или **FastAcq/WfmDB Palette**, а затем укажите одну из следующих цветовых схем для отображения осциллограммы и масштабной сетки.

- **Normal** — отображение с учетом оттенков и уровней освещенности для получения оптимального внешнего вида. Цвет осциллограммы каждого канала совпадает с цветом соответствующего регулятора вертикальной настройки на передней панели.
- Палитра температурной градации отображает области осциллограммы с большей плотностью выборки в красных тонах. Участки с низкой плотностью выборки отображаются в синих тонах.
- Монохромная зеленая палитра отображает области осциллограммы с большей плотностью выборок более светлыми оттенками зеленого. Участки с низкой плотностью выборки отображаются в темных зеленых тонах. Это очень похоже на изображения на экране аналогового осциллографа.
- Палитра спектральной градации отображает области осциллограммы с большей плотностью выборок в синих тонах. Участки с низкой плотностью выборки отображаются в красных тонах.
- Монохромная серая палитра отображает области осциллограммы с большей плотностью выборок более светлыми оттенками серого. Участки с низкой плотностью выборки отображаются в темных тонах.
- Осциллограммы отображаются в цветах, настроенных пользователем.

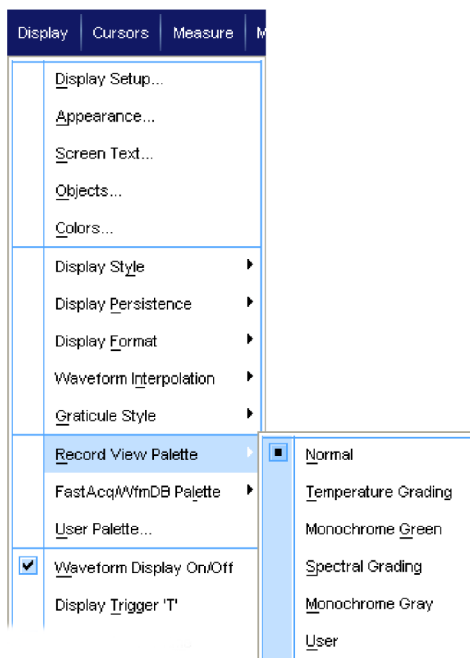

2617-076


Советы

- Выберите одну из цветовых палитр градации в окне управления цветом, выбрав последовательно **Display > Colors**, чтобы участки с разной плотностью выборки были представлены разными цветами.
- Существуют две цветовые палитры: для параметра Record View и для параметра FastAcq/WfmDB.

Настройка цветов для опорной осциллограммы

Выберите последовательно **Display > Colors...**, а затем выберите один из следующих пунктов.


- **Default** (стандартные) — для опорных осциллограмм используется стандартный системный цвет осциллограммы.
- **Inherit** (наследуемые) — для опорной осциллограммы используется цвет исходной осциллограммы.

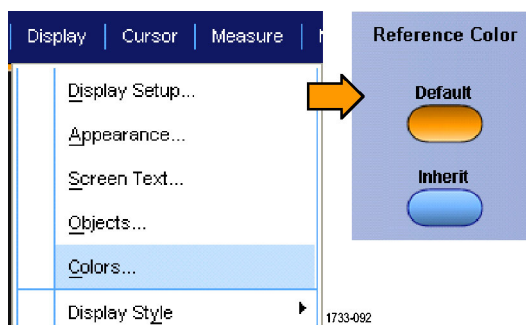

Настройка цветов для расчетной осциллограммы

Выберите последовательно **Display > Colors...**, а затем выберите один из следующих пунктов.

- Default (стандартные) — для расчетных осциллограмм используется стандартный системный цвет.
- Inherit (наследуемые): для расчетной осциллограммы используется тот же цвет, что и для осциллограммы канала с наименьшим номером, на основе которой получается математическая функция.

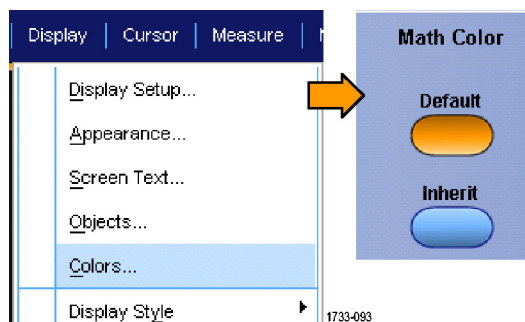

Советы

- Цвет, используемый по умолчанию для расчетных и эталонных осциллограмм, различается для каждой осциллограммы.

Использование лупы MultiView Zoom

Используйте лупы MultiView Zoom используется для увеличения осциллограммы по вертикали, горизонтали или в обоих направлениях. Увеличенные осциллограммы можно также выровнять, заблокировать и автоматически прокручивать. Параметры Scale (масштаб) и Position (положение) влияют только на отображение, а не на фактические данные с осциллографа.


1. Если кнопка **MultiView Zoom** (Лупа MultiView) выключена, нажмите кнопку **MultiView Zoom** для разделения экрана и добавления масштабной сетки увеличения.



- Нажмите кнопку **HORIZ** или **VERT**, чтобы указать, какую ось увеличить в масштабной сетке. Используя многофункциональные регуляторы, выберите масштаб и положение увеличенного изображения осциллограммы.


В данном примере основная масштабная сетка находится в верхней половине масштабной сетки, а масштабная сетка увеличения отображается в нижней половине масштабной сетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы скрыть или отобразить измененные в масштабе осциллограммы, нажмите кнопку **Show/Hide Waveforms** (показать/скрыть осциллограммы), а затем выберите, какие осциллограммы необходимо отобразить.

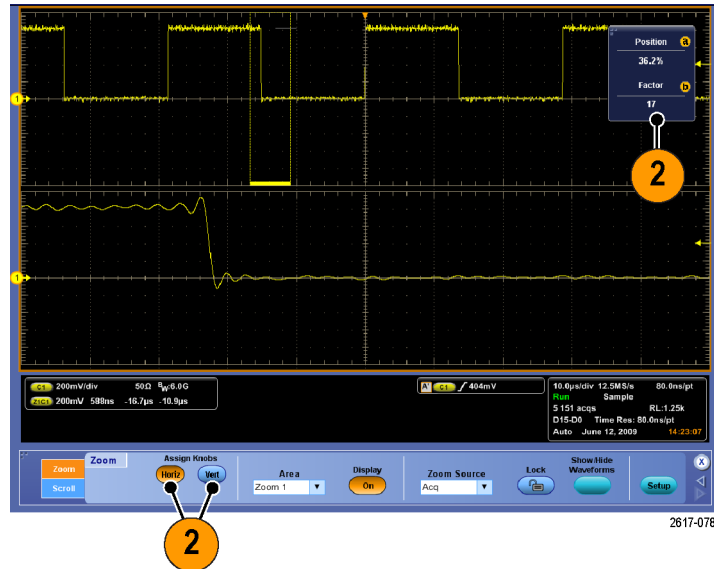

- Чтобы отрегулировать размер сетки увеличения, выберите **Zoom Graticule Size** в меню **Vertical** или **Horiz/Acq**.

- Если кнопка **MultiView Zoom** (Лупа MultiView) включена, но экранные надписи не подключены к элементам управления лупы, нажмите кнопку **MultiView Zoom** для подключения экранных надписей к элементам управления лупы. Для отключения лупы нажмите кнопку **MultiView Zoom** еще раз.

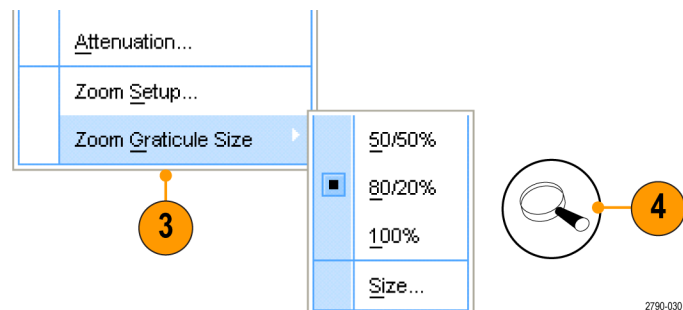


Советы

- Можно также использовать меню **Zoom Setup**, чтобы изменить размер масштабной сетки увеличенного изображения осциллограммы.
- Для работы с записями осциллограмм большой длины используйте функцию **Wave Inspector**. (См. стр. 115, *Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины.*)


Увеличение на нескольких участках

Если требуется просмотреть и сравнить несколько участков одной записи одновременно, выполните следующие действия.


1. Щелкните и расположите рамку вокруг участка осциллограммы, который требуется увеличить.
2. Выберите **Zoom 1 On**.

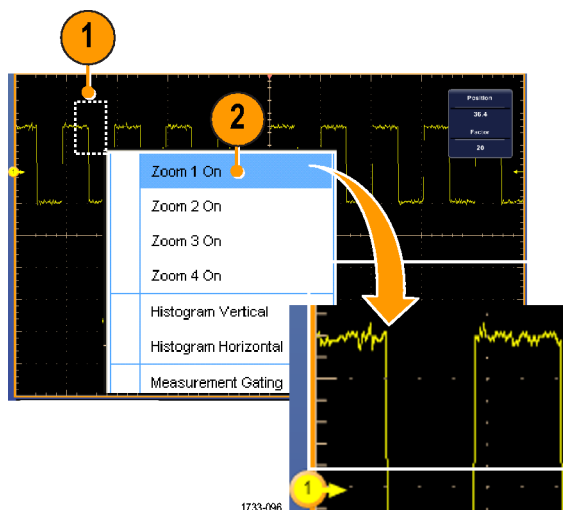


3. Щелкните и расположите рамку вокруг другого участка осциллограммы, который требуется увеличить, и выберите **Zoom 2 On**.

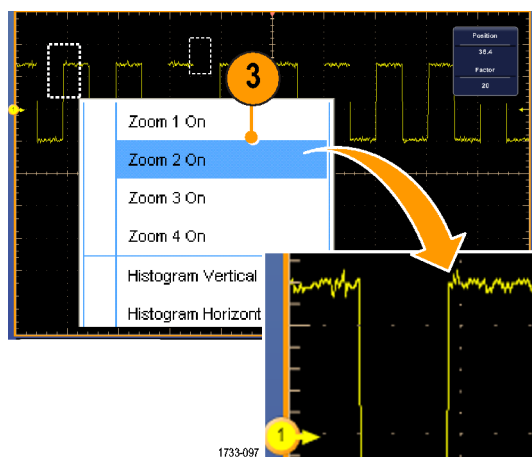

4. Чтобы отрегулировать увеличенный участок по горизонтали, щелкните горизонтальный маркер под областью увеличения и укажите увеличенный участок.
5. Используйте многофункциональные регуляторы для выбора положения по горизонтали и коэффициента выбранного участка увеличения.

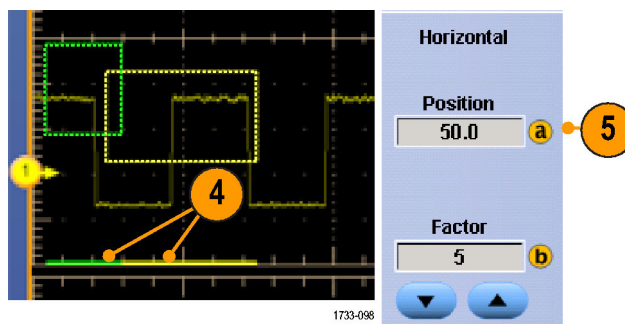

- Чтобы отрегулировать увеличенный участок по горизонтали, выберите **Vertical > Zoom Setup...**, выберите вертикальное поле, а затем выберите вертикальное положение и коэффициент с помощью многофункциональных регуляторов.

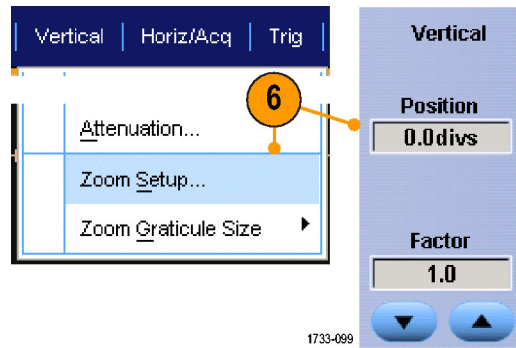


Советы


- Чтобы удалить увеличенные участки, щелкните **Position Factor Reset** в окне управления Zoom Setup.
- Можно в окне управления Zoom Setup включать и выключать каждое увеличенное изображение.
- Нажмите кнопку **MultiView Zoom** (Лупа MultiView Zoom) для включения или выключения всех увеличенных изображений.
- Чтобы изменить положение увеличенного участка по горизонтали щелкните и перетащите горизонтальный маркер внизу области увеличения.
- Для работы с записями осциллограмм большой длины используйте функцию Wave Inspector. (См. стр. 115, *Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины.*)

Блокировка и прокрутка увеличенных участков осциллограмм

- Чтобы использовать функции блокировки Lock и прокрутки Scroll, выберите параметр **Zoom Setup...** либо из меню Vertical, либо Horiz/Acq, а затем выберите вкладку **Lock and Scroll**.

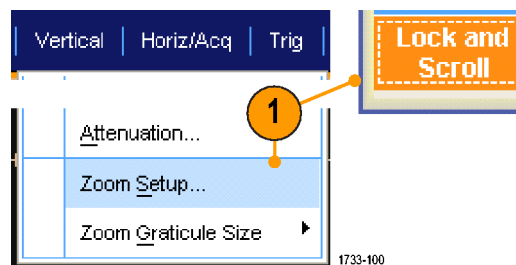


2. Чтобы прокрутить один увеличенный участок, установите флажок **Zoom 1-4**, а затем нажмите кнопку Auto Scroll (Автопрокрутка).

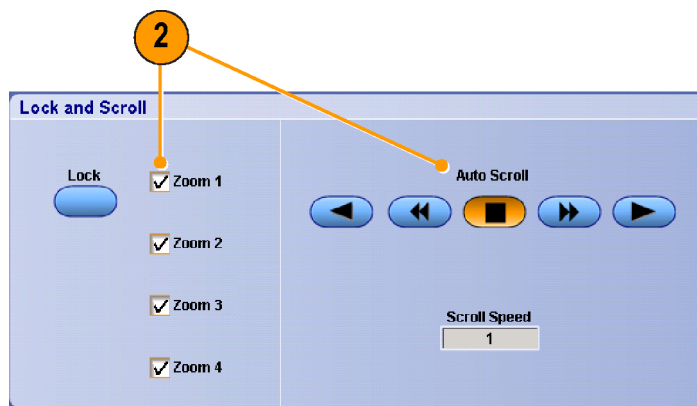

1733-101

3. Чтобы прокрутить одновременно несколько увеличенных участков, щелкните **Lock**, а затем установите флажки **Zoom1-4** для участков, которые необходимо прокрутить. Блокировка увеличенных участков блокирует их относительное горизонтальное положение. Изменение горизонтального положения одного заблокированного и увеличенного участка влечет за собой изменение всех участков.

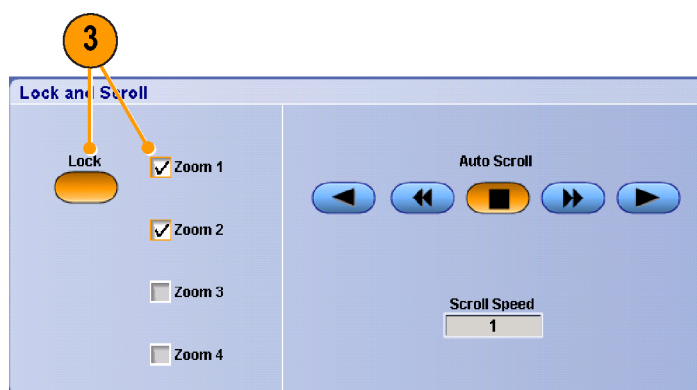


1733-102

Советы

- Если несколько увеличенных участков выбраны, но не заблокированы, увеличенный участок с наибольшим номером будет прокручиваться автоматически, в то время как другие увеличенные участки останутся неподвижными.


Скрытие осциллограмм в окне увеличенного изображения

1. Чтобы скрыть или просмотреть осциллограммы, выберите пункт **Zoom Setup...** (установка масштаба...) в меню Vertical (по вертикали) или Horiz/Acq (по горизонтали/регистрация).
2. Выберите вкладку **Zoom** (масштаб), после чего нажмите кнопку **Show/Hide Waveforms** (показать/скрыть осциллограммы).

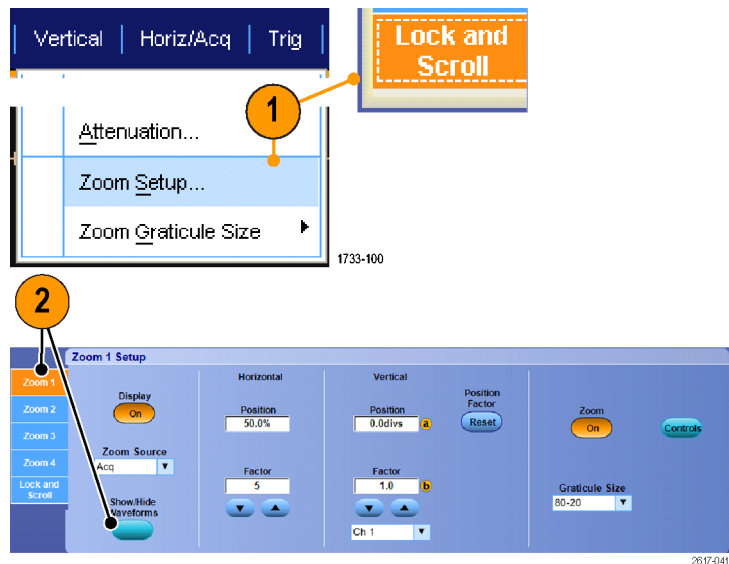

3. Выберите измененную в масштабе область, содержащую осциллограмму, которую необходимо отобразить или скрыть.
4. Снимите флажки с осциллограмм каналов, математических, опорных или цифровых сигналов, которые необходимо скрыть.

Цифровые каналы имеются только на приборах серии MSO.

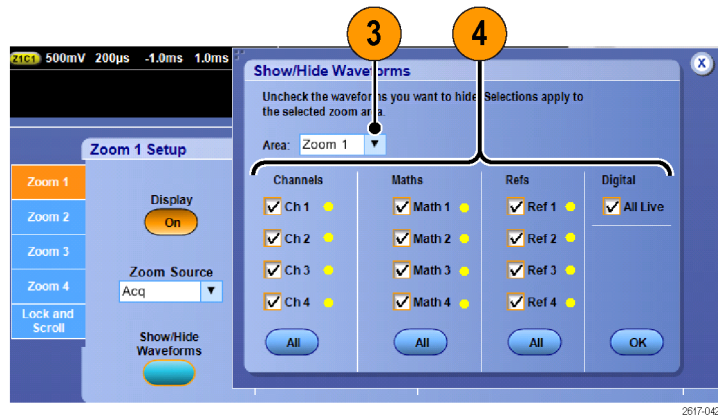


Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины

Элементы управления Wave Inspector (панорамирование и масштабирование, воспроизведение и пауза, метки, поиск) обеспечивают возможность эффективной работы с записями осциллограмм большой длины. Увеличение осциллограммы в горизонтальном направлении осуществляется вращением ручки Zoom (масштабирование). Перемещение по увеличенной осциллограмме осуществляется с помощью ручки Pan (панорамирование).

Функция Wave Inspector предусмотрена в приборах серий MSO5000 и DPO5000.

Регулятор Pan-Zoom (панорамирование и масштабирование) состоит из следующих частей.

1. Внешний регулятор панорамирования.
2. Внутренний регулятор масштабирования.

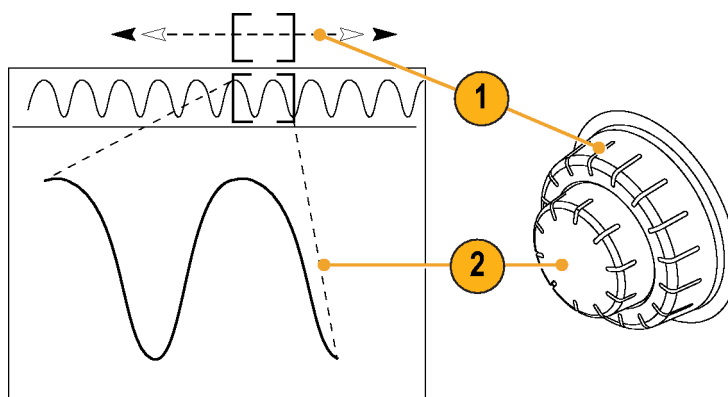


1785-053

Увеличение осциллограммы


Чтобы использовать масштабирование, надо выполнить следующие действия.

1. При повороте внутренней ручки регулятора Pan-Zoom (панорамирование и масштабирование) по часовой стрелке изображение выбранной части осциллограммы увеличивается. При повороте этой ручки против часовой стрелки изображение уменьшается.

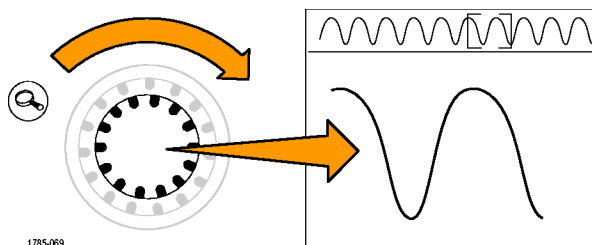


1785-069

2. Вместо этого можно включить и выключить режим лупы нажатием кнопки лупы один или два раза.
(См. стр. 109, *Использование лупы MultiView Zoom.*)

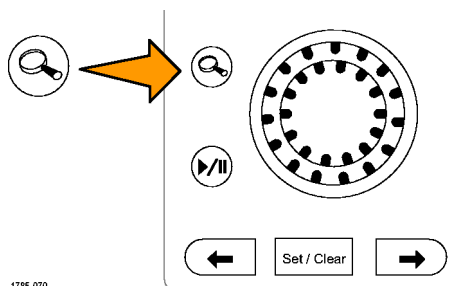

1785-070

3. Просмотрите увеличенную осциллограмму, которая отображается в нижней, большей части экрана. В верхней части экрана отображается положение и размер увеличенной части осциллограммы на всей записи.

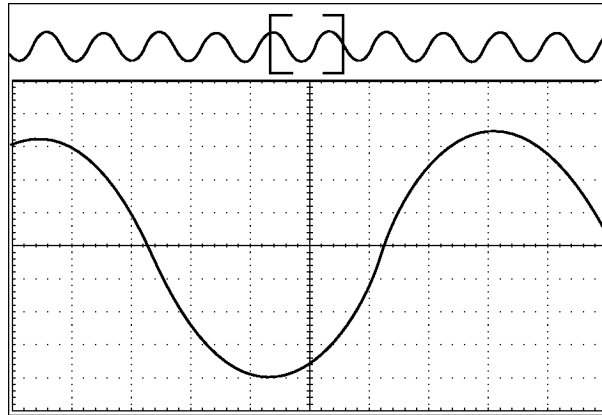

1785-154


Панорамирование осциллограммы

При включенной функции масштабирования быстрые перемещения по осциллограмме осуществляются с помощью функции панорамирования. Чтобы использовать панорамирование, надо выполнить следующие действия.

1. Для перемещения (панорамирования) осциллограммы следует вращать внешнюю ручку регулятора pan-zoom (панорамирование и масштабирование).

При повороте регулятора по часовой стрелке выполняется панорамирование вперед.

При повороте против часовой стрелки выполняется панорамирование назад. Чем сильнее повернут регулятор, тем быстрее перемещается окно масштабирования.

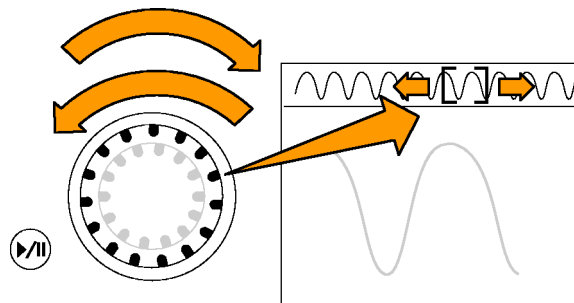


1785-073

Воспроизведение осциллограммы и пауза


Функция воспроизведения-паузы обеспечивает автоматическое панорамирование осциллограммы. Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия.

1. Включите режим воспроизведения-паузы нажатием кнопки воспроизведения-паузы.
2. Скорость воспроизведения регулируется поворотом регулятора панорамирования (внешняя ручка). Чем сильнее повернут регулятор, тем выше скорость воспроизведения.

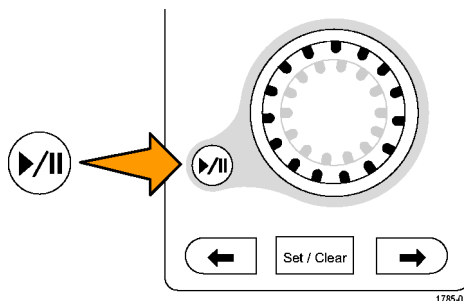

3. Чтобы изменить направление воспроизведения, следует повернуть регулятор панорамирования в другую сторону.
4. Чем сильнее (до некоторой степени) повернут внешний регулятор во время воспроизведения, тем быстрее перемещается осциллограмма. При повороте внешнего регулятора до упора скорость воспроизведения не изменяется, но окно масштабирования быстро перемещается в сторону поворота. Функция, действующая при максимальном повороте, позволяет повторно воспроизвести только что пропущенную часть сигнала.

5. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения-паузы еще раз.

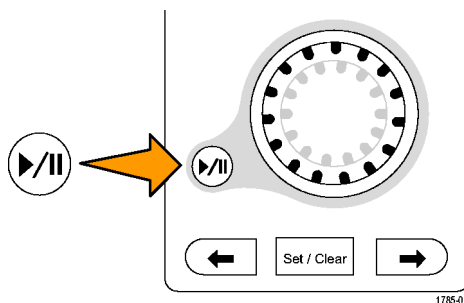

Поиск и метки в осциллограммах


На зарегистрированной осциллограмме можно пометить места, представляющие интерес. Эти метки помогают ограничить анализ отдельными частями осциллограммы. Области осциллограммы помечаются автоматически, если они удовлетворяют некоторым заданным условиям, либо нужные элементы осциллограммы помечаются вручную. Возможен переход от метки к метке (от одной интересующей области к другой). Автоматический поиск и установка меток осуществляется для многих из тех параметров, по которым выполняется запуск. Многие параметры поиска не имеют временных ограничений в качестве запуска. Возможен поиск по математическим и опорным сигналам. Можно найти все зарегистрированные события определенного типа.

Метки поиска позволяют отметить область осциллограммы для дальнейшего использования. Метки можно расставлять автоматически, с помощью условий поиска. Можно выполнять поиск и помечать области с определенными формами фронтов, шириной импульса, огибающими, логическими состояниями, временами нарастания/спада, нарушениями установки и фиксации, а также типами поиска шины.

Параметры Search (поиск) и Mark (метка) не поддерживают цифровые осциллограммы.


Ручная установка и удаление меток поиска:

1. Включите **Multiview Zoom** (Лупа Multiview Zoom). Масштаб 1 используется с метками.




(См. стр. 109, *Использование лупы MultiView Zoom.*)

2. Выберите **Analyze > Search**.

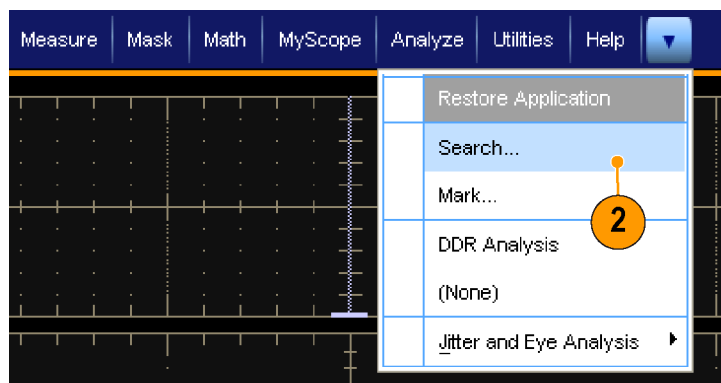

3. Поверните универсальную ручку, чтобы переместить рамку увеличения на область осциллограммы, где необходимо установить (или удалить) метку поиска.


Для перехода к очередной (предыдущей или следующей) метке нажмите кнопку **Next** (следующая) со стрелкой (→) или **Prev** (предыдущая) со стрелкой (←).

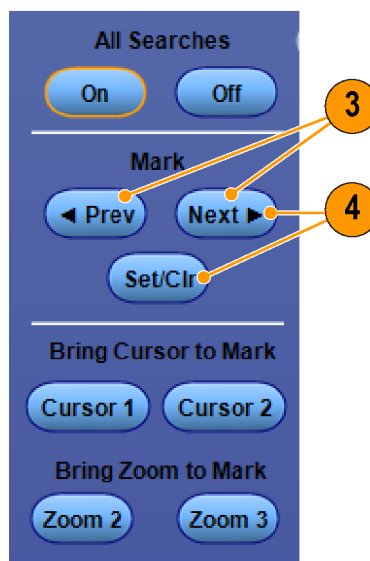

4. Нажмите кнопку **Set Clr** (установить, сбросить) или кнопку **Set/Clear** (установить/сбросить) на передней панели.


Если метка поиска отсутствует по центру экрана, то прибор ее добавит. После создания метки коэффициент увеличения по горизонтали сохраняется. При использовании кнопок **Next** или **Prev** для перемещения между метками, коэффициент масштаба восстанавливается.

5. Исследуйте осциллограмму, переходя от одной метки поиска к другой. Для перехода к следующей или предыдущей отмеченной области нажмите кнопку Next (следующая) со стрелкой (→) или Prev (предыдущая) со стрелкой (←), не меняя настройки никаких других параметров.
6. Удалите метку. Для перехода к очередной (следующей или предыдущей) метке, которую требуется удалить, нажмите кнопку Next (следующая) со стрелкой (→) или Prev (предыдущая) со стрелкой(←). Чтобы удалить расположенную в центре метку, нажмите кнопку **Set Clr** (установить, сбросить) или кнопку **Set/Clear** (установить/сбросить) на передней панели. Таким образом можно удалять метки, установленные как автоматически, так и вручную.

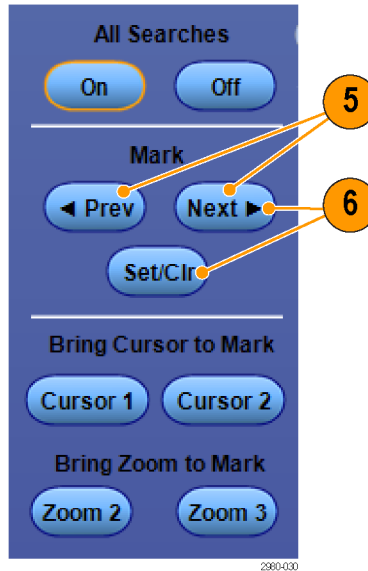


Автоматическая установка и удаление меток поиска:

1. Нажмите кнопку **Search** (поиск) или выберите пункт **Analyze > Search** (анализ > поиск).

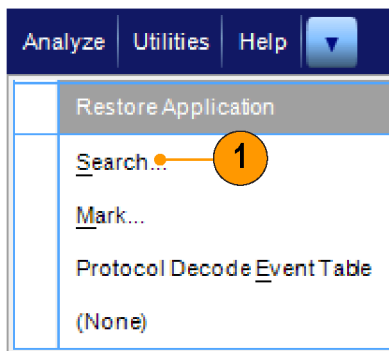


2790-083

2. В меню выберите нужный тип поиска. Меню поиска аналогично меню синхронизации. Поиски по последовательной шине являются отдельной опцией.

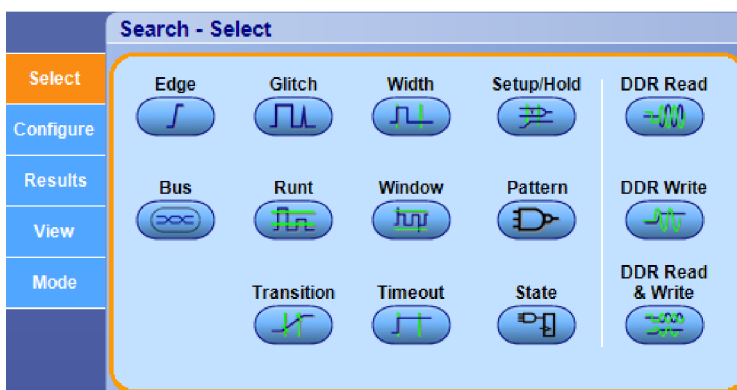


2790-084

3. Настройте критерии поиска на вкладке Configure. Нажмите Settings Copy, чтобы копировать настройки синхронизации или поиска.
4. В окне Copy Settings выберите, откуда и куда следует копировать настройки. Нажмите кнопку Copy, а затем кнопку Close.

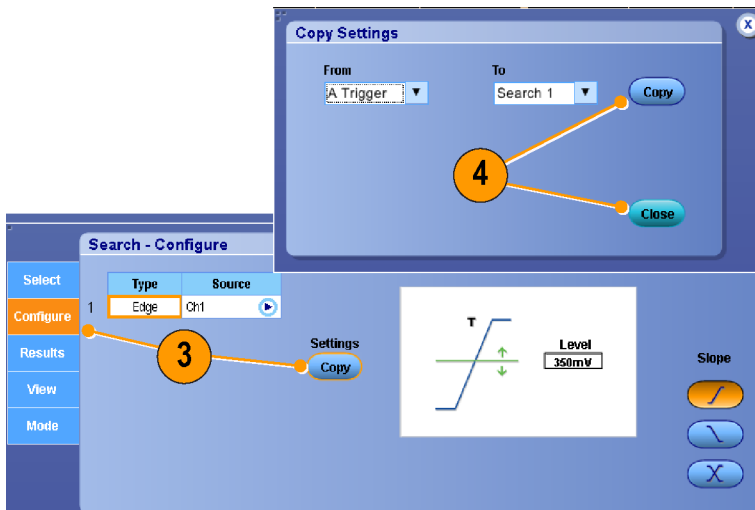


1733-265


- Чтобы изменить текущие настройки поиска, воспользуйтесь элементами управления, которые отображаются на экране. Отображаемые элементы управления зависят от выбранного типа поиска.

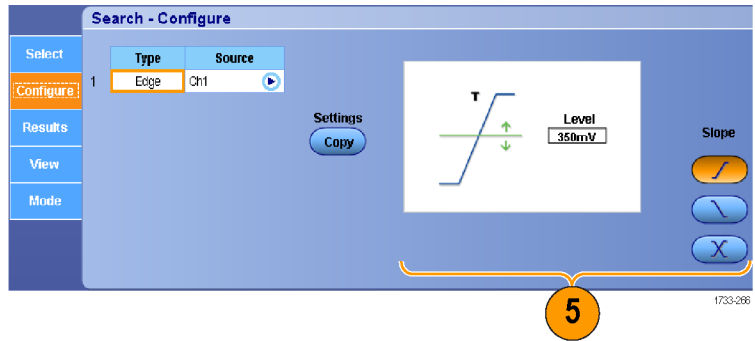


- Если поиск еще не включен, нажмите кнопку **Search**, чтобы включить его.

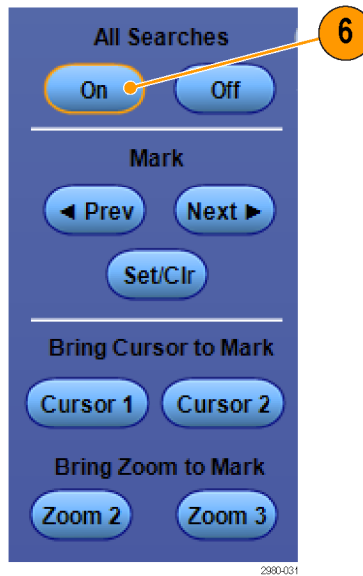


- Зеленые треугольники на экране указывают расположение автоматически расставленных меток, а треугольники с белой окантовкой — метки, установленные пользователем. Метки отображаются и в обычном представлении осциллограммы, и в окне масштабирования.

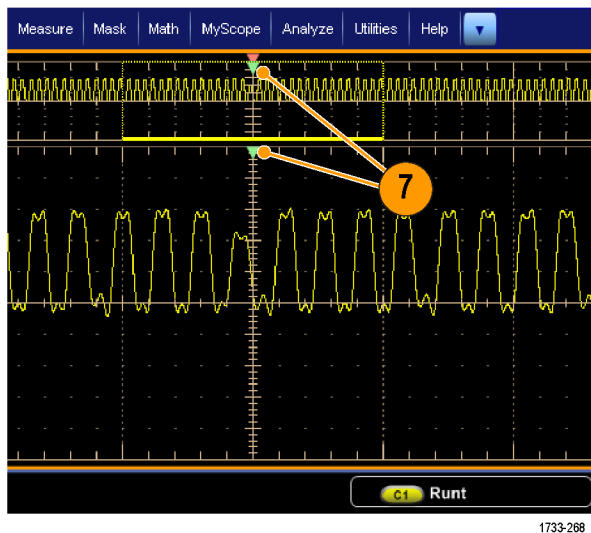


- Быстрый просмотр осциллограммы путем перемещения от метки к метке при помощи кнопок со стрелками Next (следующая) (→) или Prev (предыдущая) (←). Другой дополнительной настройки не требуется.

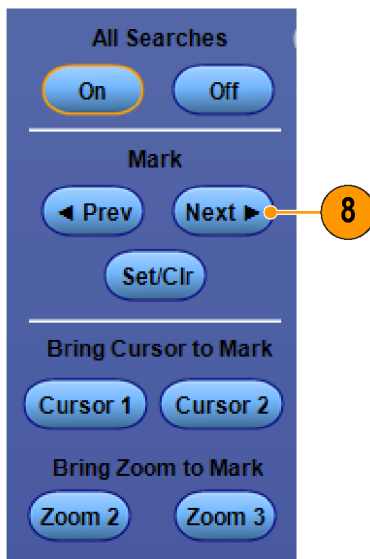


- Для переключения между экранами со счетчиками найденных событий и временем меток выберите вкладку **Results** и нажмите **View Count**.
- Чтобы удалить все метки в таблице, нажмите **All Marks Clear**.
- Чтобы экспортировать таблицу в метками в файл, нажмите **All Marks Export**.

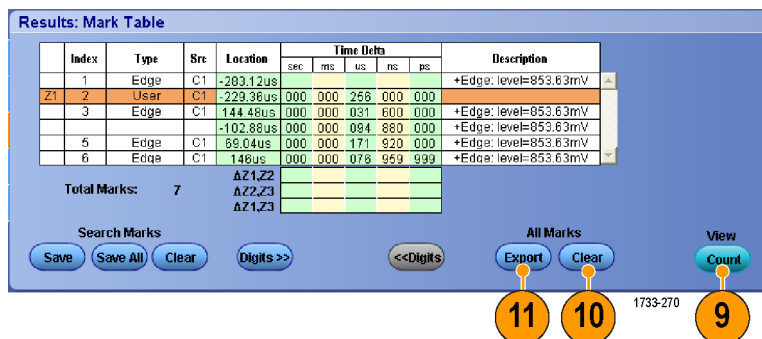


- Чтобы преобразовать одну или все метки в метки пользователя, нажмите **Search Marks Save** или **Save All**.
- Чтобы удалить из таблицы меток выделенную строку, нажмите **Search Marks Clear**.
- Для переключения между окнами показа расположения меток в техническом обозначении или в форме высокой точности нажмите кнопку **Digits**.

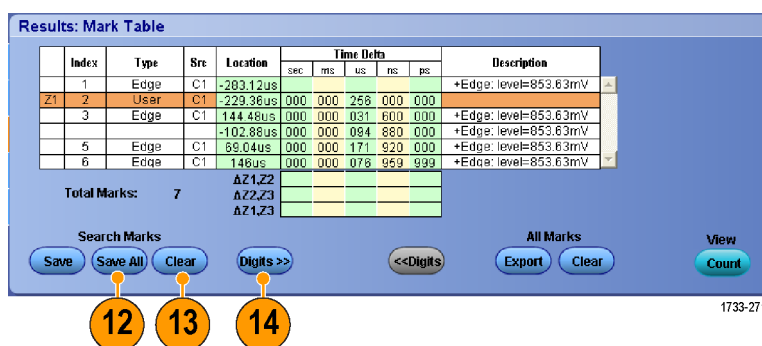

15. Для включения и выключения дисплея с метками в виде треугольников, выберите вкладку **View** и нажмите кнопку **Show Marks**.

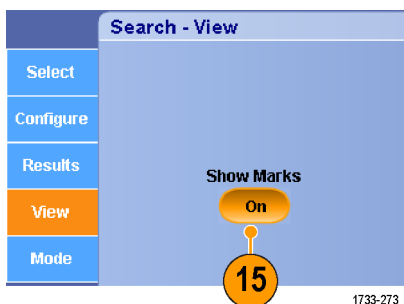

16. Чтобы остановить регистрацию, если соответствие найдено, выберите вкладку **Mode** и поставьте галочку рядом с параметром **Stop Acquisition if event found** (Остановить регистрацию, если событие найдено).

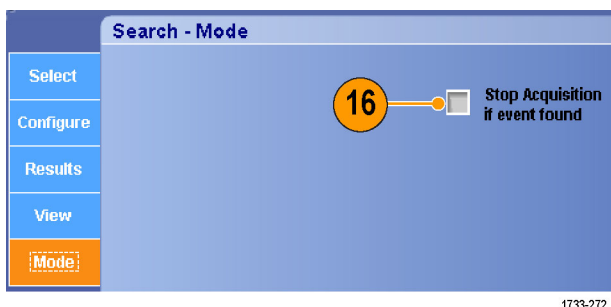

Советы

- Поиск выполняется только внутри зарегистрированных данных. Выполните настройку прибора, чтобы зарегистрировать данные, по которым требуется выполнить поиск.
- Установите частоту дискретизации таким образом, чтобы можно было заметить искомое событие. Можно выполнить поиск выброса, ширина которого шире двух интервалов дискретизации.
- Можно скопировать настройки синхронизации, чтобы найти на зарегистрированной осциллограмме места, удовлетворяющие условиям синхронизации. Можно скопировать параметры поиска в условия запуска.
- Метки поиска фронта создаются без коэффициентов масштаба. Для других типов поиска метки создаются с соответствующим коэффициентом масштаба.
- При нажатии Bring Zoom to Mark **Zoom 2** или **Zoom 3** отображается соответствующее увеличенное представление с теми же параметрами увеличения, что и для масштаба 1.
- При сохранении осциллограммы вместе с настройками пользовательские метки также сохраняются.
- Автоматические метки поиска не сохраняются при сохранении осциллограммы. Однако критерии поиска содержатся в сохраняемых настройках, поэтому метки можно легко восстановить путем повторного использования функции поиска.

Существуют следующие возможности при поиске:

Поиск	Описание
Фронт	Поиск фронтов (нарастающих или нисходящих) с заданным пороговым уровнем.
По выбросу	Поиск импульсов, длительность которого меньше (или больше) указанного значения, или пропуск выбросов, длительность которых меньше (или больше) указанного значения.


Поиск	Описание
Ширина	Поиск положительных или отрицательных импульсов, ширина которых $>$, $<$, $=$ или \neq ширины импульса, указанной пользователем.
Уст. и Удерж.	Поиск нарушений значений времени установки и удержания, указанных пользователем.
Рант	Поиск положительных или отрицательных импульсов, пересекающих одно пороговое значение амплитуды, но не пересекающих второе пороговое значение до повторного пересечения первого. Поиск всех импульсов огибающих или только тех, продолжительность которых $>$, $<$, $=$ или \neq времени, указанного пользователем.
Окно	Поиск сигнала, входящего или выходящего из порогового окна. Поиск можно определить по времени, используя параметр параметра When Wider (Если шире) или по логическому состоянию других каналов с использованием параметра When Logic (При логическом условии).
По модели	Поиск по логической модели (И, ИЛИ, НЕ-И или НЕ-ИЛИ) по нескольким осциллограммам, для каждого из входов можно задать уровень «Высокий», «Низкий» и «Безразлично». Поиск, когда событие переходит в состояние true, false или остается действительным в течение $>$, $<$, $=$ или \neq времени, указанного пользователем. Кроме того, необходимо определить один из входов в качестве источника тактовых импульсов для поиска синхронного состояния.
По переходу	Поиск нарастающих и ниспадающих фронтов, ширина которых $>$, $<$, $=$ или \neq времени, указанного пользователем.
По истечении заданного времени	Поиск отсутствия импульсов в течение указанного времени.
Состояние	Поиск состояния, когда все логические входы выбранной функции вызывают изменение ее состояния на «Истина» или «Ложь» при изменении состояния тактового входа.
Чтение DDR	Поиск импульсов чтения DDR. Требуется опция DDRA.
Запись DDR	Поиск импульсов записи DDR. Требуется опция DDRA.

Поиск	Описание
Чтение и запись DDR	Поиск импульсов чтения и записи DDR. Требуется опция DDRA.
Шина	<p>Параллельная: поиск двоичного или шестнадцатеричного значения.</p> <p>I²C: «Старт», «Повторный старт», «Стоп», «Нет подтверждения», «Адрес», «Данные» и «Адрес и данные».</p> <p>SPI: поиск SS Active, MOSI, MISO или MOSI и MISO.</p> <p>CAN: «Старт кадра», «Тип из кадров» (данные, удаленный, ошибка, перегрузка), «Идентифик.» (стандартный или расширенный), «Данные», «Код и данные», «Конец кадра» и «Нет подтв.», «Ошибка подст. битов».</p> <p>RS-232, RS-422, RS-485, UART: поиск следующих типов «Начал. бит Tx», «Начал. бит Rx», «Конец пакета Tx», «Конец пакета Rx», «Данные Tx», «Данные Rx», «Ошибка Tx Четн.», «Ошибка Rx Четн.».</p> <p>LIN: поиск следующих типов «Синхрониз.» «Идентифик.», «Данные», «Код и данные», «Актив. кадра», «Неакт. кадр», «Ошибка».</p> <p>FlexRay: поиск следующих типов «Начало кадра», «Тип кадра», «Идентификатор», «Счетчик циклов», «Поля заголовка», «Данные», «Идентификатор и данные», «Конец кадра», «Ошибка».</p> <p>Аудиосигнал: поиск «Выбор слова», «Данные».</p> <p>Разъем USB. Поиск «Синхронизация», «Сброс», «Приостановить», «Возобновить», «Конец пакета», «Пакет маркера (адреса)», «Пакет данных», «Пакет установления связи», «Специальный пакет» или «Ошибка».</p>


Использование визуального поиска

Визуальный поиск выполняется с теми же настройками, что и основной запуск. Результаты визуального поиска отображаются в виде отметок с цветом, отличным от цветов, используемых при аналитическом поиске. Для настройки визуального поиска выполните следующие действия.

1. Настройте синхронизацию Pinpoint. (См. стр. 75, *Выбор типа синхронизации.*)
2. Настройте визуальную синхронизацию. (См. стр. 93, *Синхронизация с помощью визуального запуска (визуальная синхронизация).*)
3. Щелкните **Mark All Trigger Events in Record** (Отметить все события синхронизации в записи).

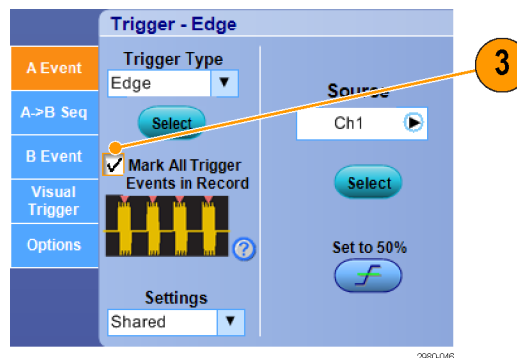


4. Области визуальной синхронизации отображаются синим цветом.
5. Области визуального поиска отображаются зеленым цветом.

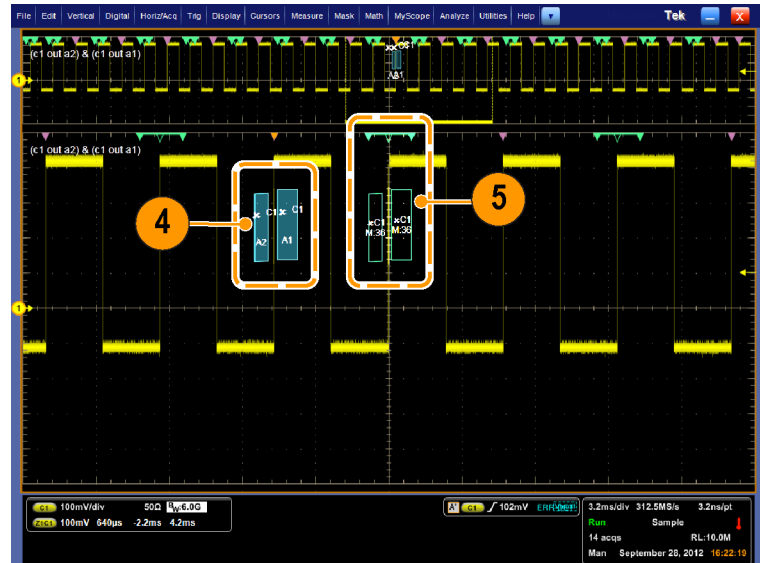

6. Отображается только активная область визуального поиска. Чтобы передвинуть активную область на другие области визуального поиска, нажмите кнопку перехода к **Prev** (предыдущей) или **Next** (следующей) области.

Используйте другие окна управления аналитического поиска для управления и просмотра результатов визуального поиска.

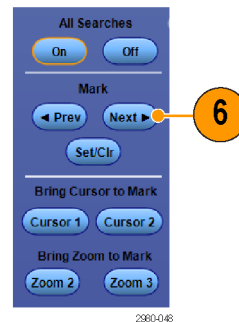


Анализ сигналов


Повысить эффективность анализа сигналов позволяют курсоры прибора, автоматические измерения, статистики, гистограммы, расчетные осциллограммы, спектральный анализ и усовершенствованные тесты «пройден-сбой». В данном разделе приводятся основные понятия и описание процедур анализа сигналов. Подробные сведения по этой теме содержатся в электронной справке.

Выполнение автоматических измерения


1. Выберите последовательно **Measure** > **Measurement Setup...**

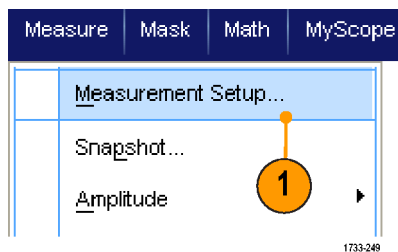


2. Выберите канал, расчетный или опорный сигнал, измерение которого требуется провести.
3. С помощью вкладок выберите измерения в пяти различных категориях.

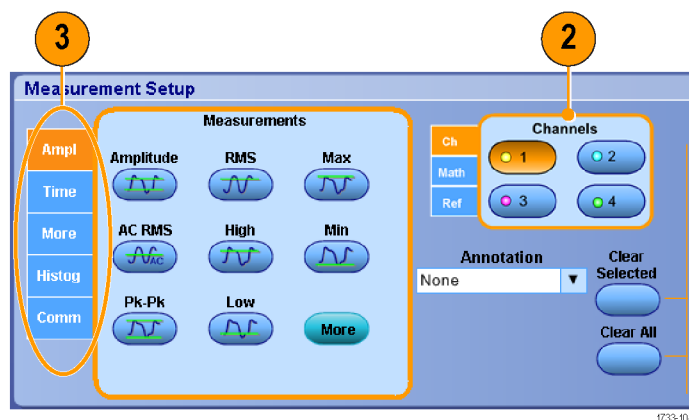

4. Чтобы удалить все измерения, нажмите **Clear All**.
5. Чтобы удалить сразу несколько измерений, выделите их, щелкнув и перетаскив указатель мыши, а затем нажмите кнопку **Clear Selected**.

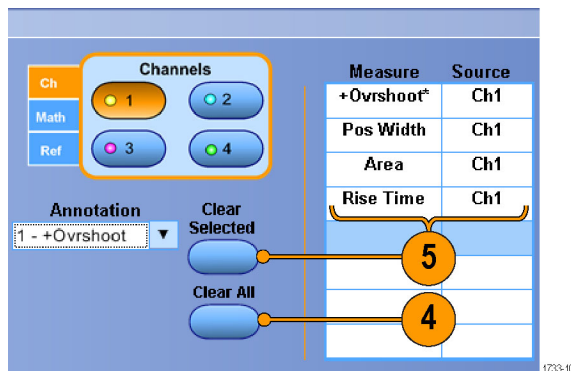


Можно также выбрать измерение для выделенного сигнала непосредственно в меню Measure. (См. стр. 130, *Выбор автоматических измерений*.)

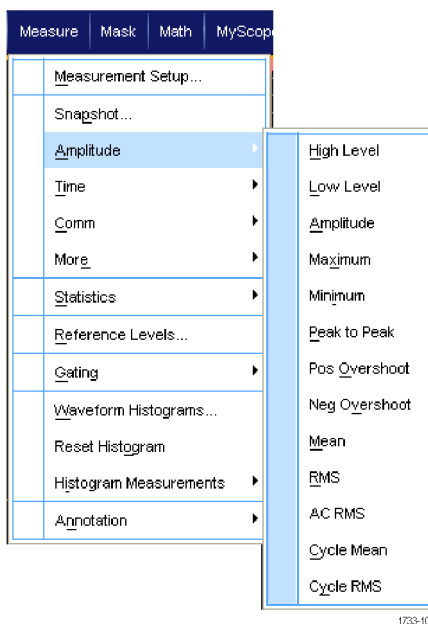

Советы

- В цифровых каналах автоматические измерения осциллограмм не производятся. На приборах серии MSO70000C можно измерить осциллограмму цифрового канала, сначала направив сигнал цифрового канала в аналоговый при помощи функции iCapture. (См. стр. 61, *Просмотр аналоговых характеристик цифровых осциллограмм*.)
- В режиме прокрутки измерения недоступны до тех пор, пока не будет остановлена регистрация.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если происходит отсечение сигнала по вертикали, на кончике пробника может иметь место опасное напряжение, хотя прибор будет показывать низкое напряжение. Если возникает ситуация с отсечением сигнала, при выводе результатов измерений появляется символ . Если при выполнении автоматических амплитудных измерений сигнал отсечен по вертикали, результаты будут неточными. Отсечка также приводит к неточным амплитудным значениям сигналов, которые сохраняются или экспортируются для использования в других программах. Отсечка математического сигнала не влияет на результаты соответствующих амплитудных измерений.

Выбор автоматических измерений

В приведенных ниже таблицах содержится список автоматических измерений по категориям: амплитуда, время, гистограмма, связь и т. д. (См. стр. 128, *Выполнение автоматических измерений.*)

Измерения амплитуды

Измерение	Описание
Amplitude (амплитуда)	Разность между максимальным и минимальным значениями уровня сигнала по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
High (Верхний)	Это значение используется в качестве 100 %, когда требуются значения верхнего опорного, среднего опорного или нижнего опорного уровней (например, при проведении измерения времени спада или времени нарастания). Рассчитывается по методу минимального/максимального уровня или по методу гистограммы. При использовании метода минимального/максимального уровня используется максимальное обнаруженное значение. При использовании метода гистограммы используется наиболее часто встречающееся значение, превышающее среднее. Это значение измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Low (Нижний)	Это значение используется в качестве 0 %, когда требуются значения верхнего опорного, среднего опорного или нижнего опорного уровней (например, при проведении измерения времени спада или времени нарастания). Рассчитывается по методу минимального/максимального уровня или по методу гистограммы. При использовании метода минимального/максимального уровня используется минимальное обнаруженное значение. При использовании метода гистограммы применяется наиболее часто встречающееся значение, величина которого меньше среднего. Это значение измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
RMS (средне-квадратичное значение)	Истинное среднеквадратическое напряжение по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
AC RMS	Истинное среднеквадратичное напряжение для всего диапазона измерений.
Max (максимум)	Пиковое значение напряжения с максимальным положительным значением. Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Min (минимум)	Пиковое значение напряжения с максимальным по абсолютной величине отрицательным значением. Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Pk-Pk (размах)	Абсолютное значение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуды по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Cycle RMS (среднеквадратическое значение цикла)	Истинное среднеквадратическое напряжение первого периода всей осциллограммы или первого периода стробированной зоны.
+Overshoot (положительный выброс)	Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне и определяется следующим образом: Положительный выброс = ((Максимум - Высокий уровень)/Амплитуда) x 100 %.
-Overshoot (отрицательный выброс)	Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне и определяется следующим образом: Отрицательный выброс = ((Низкий уровень - Минимум)/Амплитуда) x 100 %.

Измерения амплитуды (прод.)

Измерение	Описание
Mean (среднее)	Среднеарифметическое значение для всей осциллограммы или стробированной зоны.
Cycle Mean (среднее за период)	Среднеарифметическое значение для первого периода всей осциллограммы или первого периода стробированной зоны.

Измерения времени

Измерение	Описание
Rise Time (время нарастания)	Время, которое требуется для того, чтобы уровень переднего фронта первого импульса осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне изменился от нижнего опорного уровня (по умолчанию = 10 %) до верхнего опорного уровня (по умолчанию = 90 %) конечного значения.
Fall Time (время спада)	Время, которое требуется для того, чтобы уровень спадающего фронта первого импульса осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне изменился от верхнего опорного уровня (по умолчанию = 90 %) до нижнего опорного уровня (по умолчанию = 10 %) конечного значения.
Pos Width (длительность положительного импульса)	Продолжительность (времени) между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50 %) положительного импульса. Измерение проводится на первом импульсе осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Neg Width (длительность отрицательного импульса)	Продолжительность (времени) между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50 %) отрицательного импульса. Измерение проводится на первом импульсе осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
+ Duty Cyc (скважность положительного импульса)	Отношение длительности положительного импульса к периоду сигнала, выраженное в процентах. Скважность импульса измеряется на первом периоде осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
- Duty Cyc (скважность отрицательного импульса)	Отношение длительности отрицательного импульса к периоду сигнала, выраженное в процентах. Скважность импульса измеряется на первом периоде осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Период	Время, необходимое для завершения первого периода осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне. Значение периода измеряется в секундах и является величиной, обратной значению частоты.
Freq (частота)	Частота первого периода осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне. Частота является величиной, обратной значению периода, и измеряется в герцах (Гц), где 1 Гц равняется одному циклу в секунду.
Задержка	Продолжительность времени между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50 %) двух различных осциллограмм.

Дополнительные измерения

Измерение	Описание
Area (площадь)	Площадь под всей осциллограммой или стробированной зоной, выражается в вольт-секундах. Области, измеряемые над уровнем потенциала земли, считаются положительными, а области, измеряемые ниже уровня потенциала земли, — отрицательными.
Cycle Area (площадь под кривой периода)	Область первого периода всей осциллограммы или первого периода стробированной зоны, выраженная в вольт-секундах. Область, расположенная выше общей опорной точки, является положительной, а расположенная ниже общей опорной точки — отрицательной.
Phase (фаза)	Время, характеризующее опережение или запаздывание одного сигнала относительно другого. Выражается в градусах, где 360° содержит один период осциллограммы.
Burst Width (длительность переходного процесса)	Продолжительность переходного процесса (последовательности событий переходного процесса); измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.

Измерения по гистограммам

Измерение	Описание
Wfm Ct (число осциллограмм)	Число осциллограмм, по которым построена данная гистограмма.
Hits in Box (число точек в окне гистограммы)	Представляет число точек в окне гистограммы.
Peak Hits (число пиковых значений)	Представляет число точек в самом высоком столбце гистограммы.
Median (медиана)	Представляет среднюю точку в окне гистограммы. Половина накопленных точек в окне гистограммы лежит ниже этого значения, а половина — выше этого значения.
Max (максимум)	Отображается напряжение самого высокого ненулевого столбца для вертикальных гистограмм или время самого правого ненулевого столбца для горизонтальных гистограмм.
Min (минимум)	Отображается напряжение самого низкого ненулевого столбца для вертикальных гистограмм или время самого левого ненулевого столбца для горизонтальных гистограмм.
Pk-Pk (размах)	Представляет полный размах гистограммы. Для вертикальных гистограмм отображается разность напряжений самого высокого ненулевого столбца и самого низкого ненулевого столбца. Для горизонтальных гистограмм отображается разность времен самого правого ненулевого столбца и самого левого ненулевого столбца.
Mean (среднее)	Измеряется среднее значение по всем накопленным точкам в окне гистограммы.
Std Dev (стандартное отклонение)	Измеряется стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) всех зарегистрированных точек в окне гистограммы.
Mean \pm 1 Std Dev (Среднее \pm 1 станд. откл.)	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах одного стандартного отклонения от ее среднего значения.

Измерения по гистограммам (прод.)

Измерение	Описание
Mean ± 2 Std Dev (Среднее ± 2 станд. откл.)	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах двух стандартных отклонений от ее среднего значения.
Mean ± 3 Std Dev (Среднее ± 3 станд. откл.)	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах трех стандартных отклонений от ее среднего значения.

Коммуникационные измерения

Измерение	Описание
Ext Ratio (коэффициент затухания)	Соотношение максимального значения к минимальному. Это измерение применяется только для базы данных сигналов или для опорной осциллограммы, сохраненных в режиме быстрой регистрации.
Ext Ratio % (коэффициент затухания в процентах)	Отношение верхнего значения глазковой диаграммы к ее базе, выраженное в процентах. Это измерение применяется только для базы данных сигналов или для опорной осциллограммы, сохраненных в режиме быстрой регистрации.
Ext Ratio (dB) (коэффициент затухания в децибелах)	Отношение верхнего значения глазковой диаграммы к ее базе, выраженное в децибелах. Это измерение применяется только для базы данных сигналов или для опорных сигналов, сохраненных в режиме базы данных сигналов.
Eye Height (высота глазковой диаграммы)	Измерение высоты глазковой диаграммы, выраженное в вольтах.
Eye Width (ширина глазковой диаграммы)	Измерение ширины глазковой диаграммы, выраженное в секундах.
Eye Top (верхнее значение глазковой диаграммы)	Верхнее значение, используемое в измерениях коэффициента затухания.
Eye Base (база глазковой диаграммы)	Базовое значение, используемое в измерениях коэффициента затухания.
Crossing % (пересечение в процентах)	Точка пересечения глазковой диаграммы, выраженная в процентах от высоты глазковой диаграммы.
Jitter P-P (размах дрожания)	Значение размаха для дрожания фронта, выраженное в текущих единицах измерения по горизонтали.
Jitter RMS (среднеквадратичное значение дрожания)	Среднеквадратичное значение дрожания фронта, выраженное в текущих единицах измерения по горизонтали.

Измерение	Описание
Jitter 6 Sigma (6 среднеквадратичных отклонений дрожания)	Среднеквадратичное значение дрожания фронта, умноженное на шесть, выраженное в текущих единицах измерения по горизонтали.
Noise P-P (размах шума)	Величина размаха шума, определенная для верхнего или базового значений сигнала (что указано пользователем).
Noise RMS (среднеквадратичное значение шума)	Среднеквадратичное значение шума, определенное для верхнего или базового значений сигнала (что указано пользователем).
S/N Ratio (отношение сигнал/шум)	Отношение амплитуды сигнала к шуму, определенное для верхнего или базового значений сигнала (как указано пользователем).
Sys Distortion (искажение периода)	Размах изменений во времени первого пересечения глазковой диаграммы, измеренный для среднего опорного значения и выраженный в процентах от периода глазковой диаграммы.
Q-Factor (Q-фактор)	Отношение размера глазковой диаграммы к шуму.


Настройка автоматических измерений

Настройку автоматических измерений можно выполнить с использованием стробирования, модификации статистик измерения или корректировки опорных уровней измерений.

Стробирование

Стробирование используется, чтобы ограничить измерения, применяя их к определенным частям осциллограммы.


1. Выберите **Measure > Gating > Gating** ...
2. Задайте размещение стробированных зон, выполнив одно из следующих действий:
 - Щелкните **Cursor**, чтобы установить в качестве области стробирования область между курсорами.
 - Выберите **Zoom (1-4)**, чтобы задать для стробированной зоны соответствующую масштабную сетку увеличения.

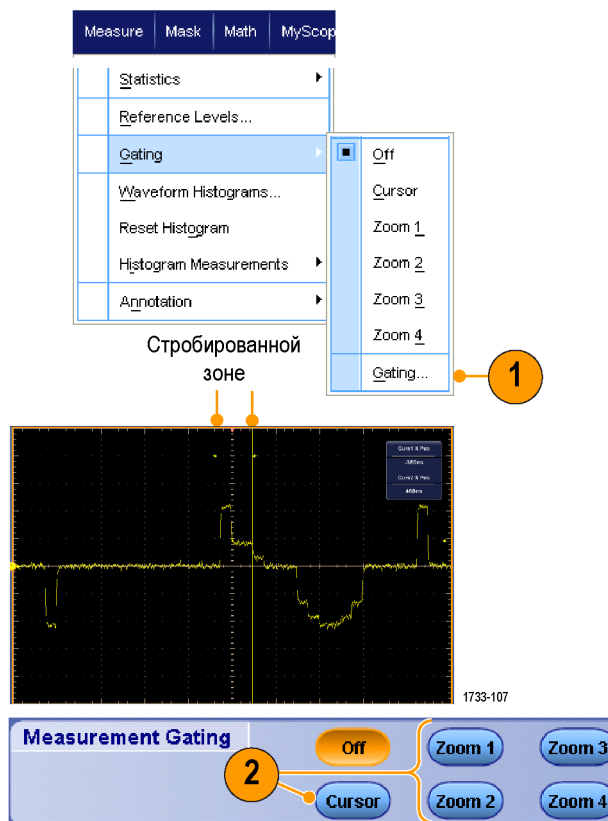

СТАТИСТИКИ

Статистика включается автоматически вместе с измерениями. Статистика характеризует устойчивость измерений.

1. Чтобы изменить тип отображаемой статистики, выберите **Measure > Statistics**, затем выберите **Mean** или **All**. (Параметр All включает минимальное, максимальное, среднее значение, стандартное отклонение и распределение.)
2. Чтобы удалить статистику, выберите **Off**.

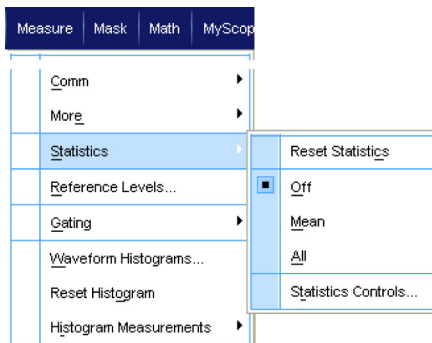

	Value	Mean	Min	Max	St Dev	Count	Info
C1 Ovrshft	350%	350	350	350	0.0	1.0	
C1 Pos Wid	2.5µs	2.5µ	2.5µ	2.5µ	0.0	1.0	
C1 Area	81.2µVs	81.2µ	81.2µ	81.2µ	0.0	1.0	
C1 Rise	400ns	400n	400n	400n	0.0	1.0	


1733-108

ПРИМЕЧАНИЕ. Если поместить курсор на измерение, это измерение будет отображено с высоким разрешением.

СНИМОК


Чтобы просмотреть все применимые измерения на какой-либо отдельный конкретный момент времени, выберите **Measure > Snapshot**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если настройка для измерения неверная, результаты этого измерения отображаются в виде 3 знаков вопроса.

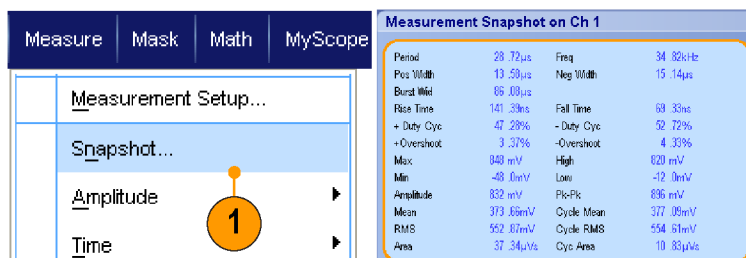

1733-253


Чтобы выбрать между выполнением снимка общих измерений и измерений по линии связи, установите параметр General или Comm.

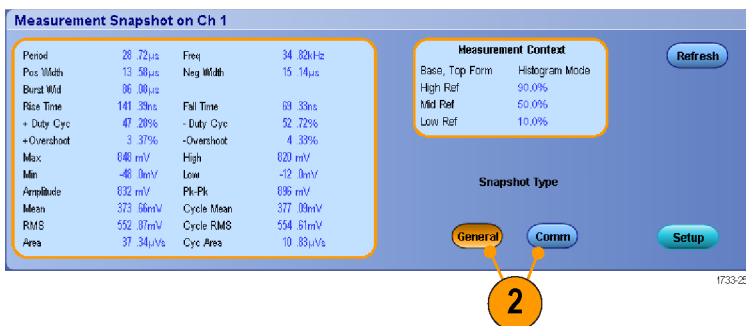


1733-250

Создание комментариев для измерений

1. Чтобы создать комментарии для измерений, выберите в окне управления Measurements setup параметр **Annotation**. В раскрывающемся списке выберите измерение, для которого требуется создать комментарий.

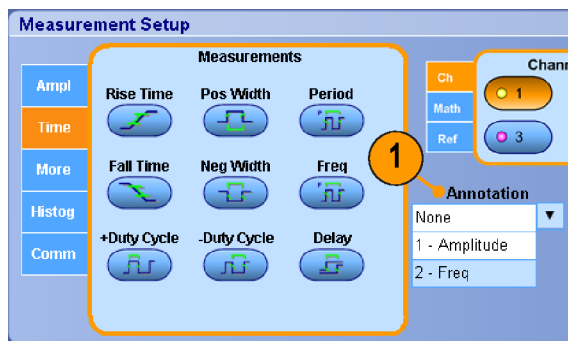

2. Чтобы установить степень детализации комментария к измерениям, выберите **Measure** > **Annotation** > **Standard** или **Detailed**.

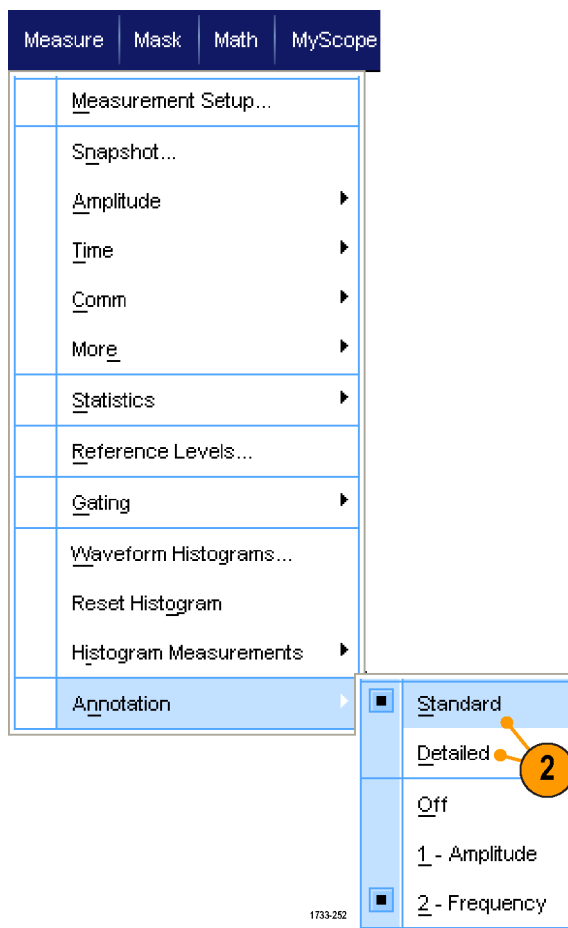


Опорные уровни

Опорные уровни определяют порядок измерения временных параметров сигнала.

1. Выберите **Measure > Reference Levels...**

2. Измените опорные уровни измерений для различных относительных или абсолютных значений.

- Верхний и нижний опорные уровни используются для расчета времени нарастания и времени спада. Верхний опорный уровень по умолчанию составляет 90 %, а нижний — 10 %.
- Средний опорный уровень используется прежде всего для проведения измерений между фронтами, таких как длительность импульса. Значение по умолчанию — 50 %.
- Опорный уровень Mid2 (средний опорный 2) используется для второй осциллограммы, указанной при измерении задержки или фазы. Значение по умолчанию — 50 %.

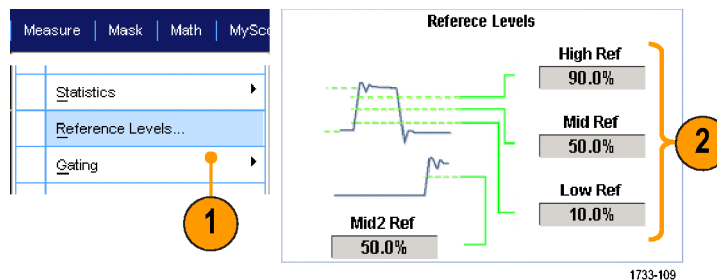

Советы


- Чтобы получить точные значения шума, необходимо перейти в меню Reference Levels Setup (настройка опорных уровней) и установить тип сигнала для Eye (глазковая диаграмма) при проведении измерений сигнала в режиме глазковой диаграммы.

Выполнение курсорных измерений


Курсоры используются при проведении ручных измерений.

1. Нажмите кнопку **Cursors**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если курсоры включены, но функции универсальной ручки не подключены к элементам управления положением, нажмите кнопку *Cursors* (Курсоры) для выполнения подключения. Чтобы отключить курсоры, нажмите кнопку *Cursors* (Курсоры) еще раз.

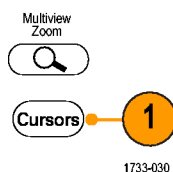

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

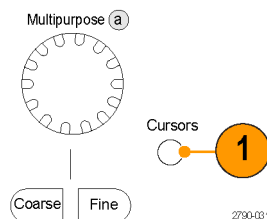


Серии MSO5000 и DPO5000


2. Выберите Cursor Source.

3. Выберите один из следующих типов курсора:

- Г-курсоры служат для измерения амплитуды (обычно в вольтах или амперах).
- В-курсоры служат для измерения параметров по горизонтали (обычно в единицах времени).
- Курсоры осциллограмм и экранные курсоры используются для одновременного измерения параметров, отображаемых по вертикали и по горизонтали. Курсоры осциллограмм прикрепляются к осциллограмме, а экранные курсоры являются плавающими и не прикрепляются к осциллограмме.

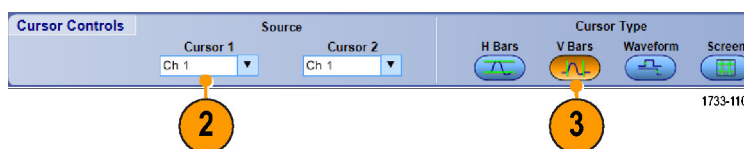


4. Если требуется выполнить измерения между двумя осциллограммами, выберите **Waveform**, а затем выберите источник сигнала для каждого курсора.

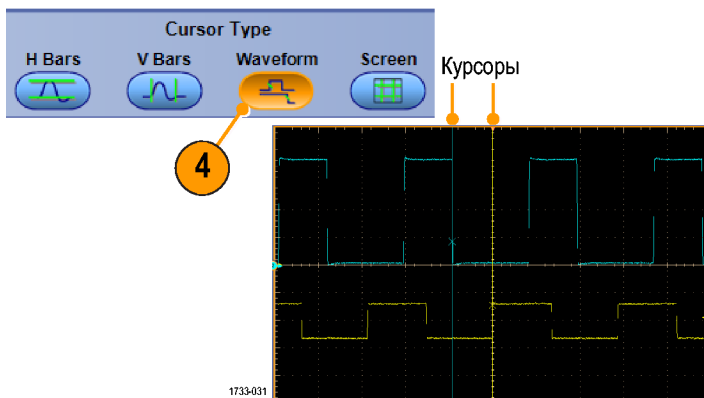

5. Выберите последовательно **Cursors > Cursor Position...**, а затем воспользуйтесь многофункциональными регуляторами, чтобы изменить положение курсора.

6. Ознакомьтесь с результатами курсорного измерения, отображаемыми на экране.

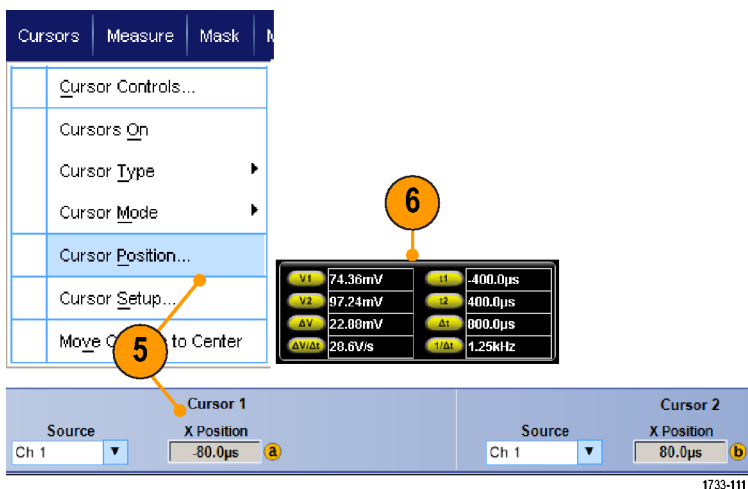


Советы

- Используйте режим **Cursor Track Mode**, чтобы задать движение курсоров в тандеме. Используйте режим **Cursor Independent**, чтобы задать независимое движение курсоров.
- При использовании масштабной сетки увеличения имеется возможность разместить курсор непосредственно в конкретной точке осциллограммы для выполнения точных измерений.
- Курсоры можно также перемещать, щелкая их кнопкой мыши и перетаскивая в новое положение.
- Можно также переместить курсоры в центр дисплея, нажав **Move Cursors to Center**.
- Можно выбрать сплошные или штриховые курсоры.
- С помощью вертикальных курсоров измеряется время от точки запуска до вертикального курсора.

Настройка гистограммы


Можно отображать как вертикальные гистограммы (для напряжения), так и горизонтальные (временные). Измерения с помощью гистограмм позволяют получить статистические данные для фрагмента сигнала по одной из осей.

1. Щелкните и перетащите указатель по фрагменту осциллограммы, для которого требуется построить гистограмму. Например, для горизонтальной гистограммы ширина выделяемой области должна быть больше ее высоты.
2. Выберите **Histogram Vertical** или **Histogram Horizontal** из всплывающего меню.

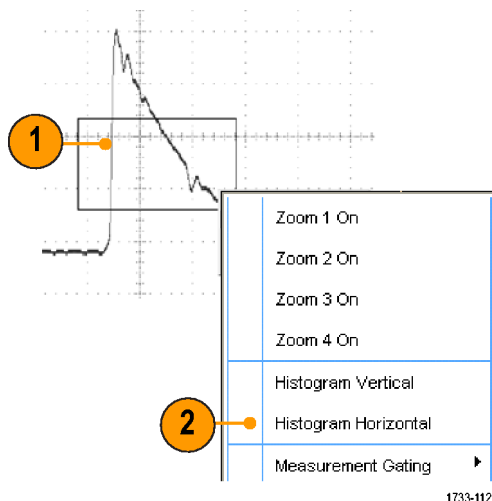


1733-112

3. Просмотрите гистограмму в верхней части (для горизонтальных гистограмм) или у левого края (для вертикальных гистограмм) координатной сетки.

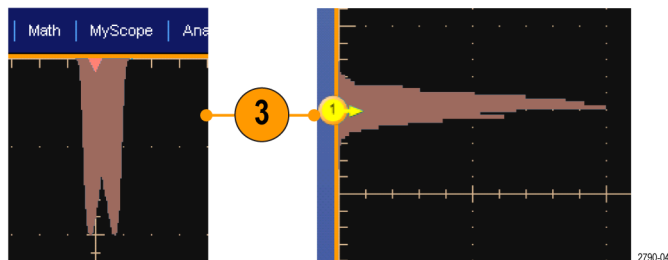

2790-042

4. Чтобы внести изменения в масштаб гистограммы или в размер и положение окна гистограммы, выберите **Measure > Waveform Histograms**, а затем используйте элементы управления окна настройки гистограммы.
5. Кроме того, предусмотрены автоматические измерения по данным гистограмм. (См. стр. 128, *Выполнение автоматических измерений.*)

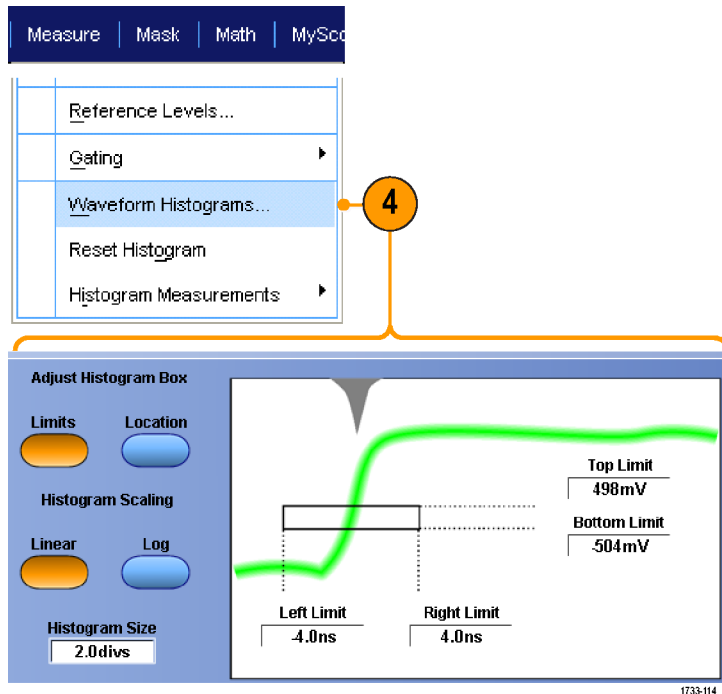

Советы


- Используйте вертикальные гистограммы для измерения шума сигнала, а горизонтальные гистограммы — для измерения дрожания сигнала.
- Используйте процедуру перетаскивания, чтобы вызвать всплывающее меню для отключения отображения гистограммы.

Использование расчетных осциллограмм


Создавайте расчетные осциллограммы для проведения анализа сигналов канала и опорных сигналов. С помощью комбинаций и преобразований исходных осциллограмм и других данных в расчетные можно получить данные в форме, необходимой для конкретного приложения.

Используйте следующие процедуры для предварительно определенных математических выражений.

1. Выберите последовательно **Math > Math Setup...**

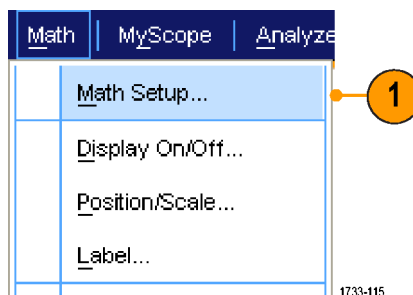


2. Выберите одно из предварительно определенных математических выражений.

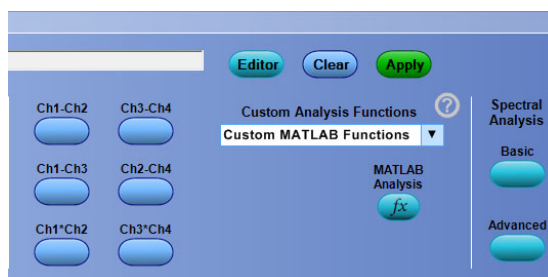


Используйте следующую процедуру построения дополнительных выражений для расчетных осциллограмм.


1. Выберите последовательно **Math > Math Setup...**

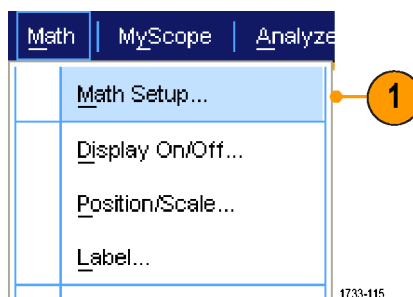


2. Нажмите кнопку **Editor**.

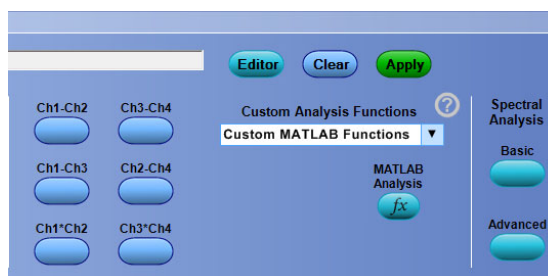


3. Постройте выражение для расчетной осциллограммы, используя источники, операторы, константы, измерения, переменные и функции.
4. После определения нужного выражения нажмите кнопку **Apply**.

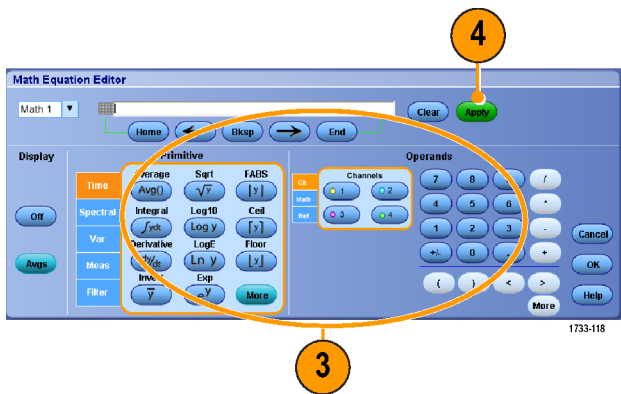


5. Чтобы добавить собственный фильтр, щелкните вкладку **Filter**. Нажмите кнопку **Load**.

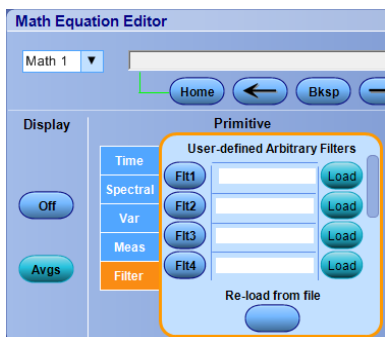

6. Дважды щелкните папку фильтров, которые необходимо использовать. Дважды щелкните нужный фильтр.

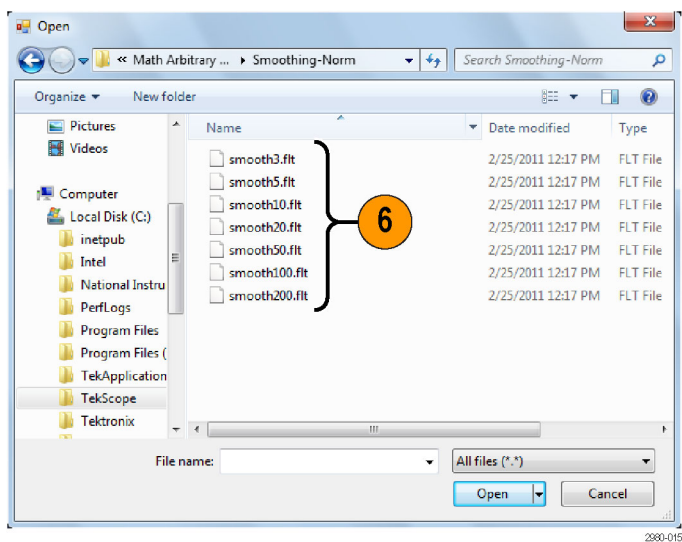

7. Составьте математическое выражение с помощью выбранного фильтра.
8. После определения нужного выражения нажмите кнопку **Apply**.

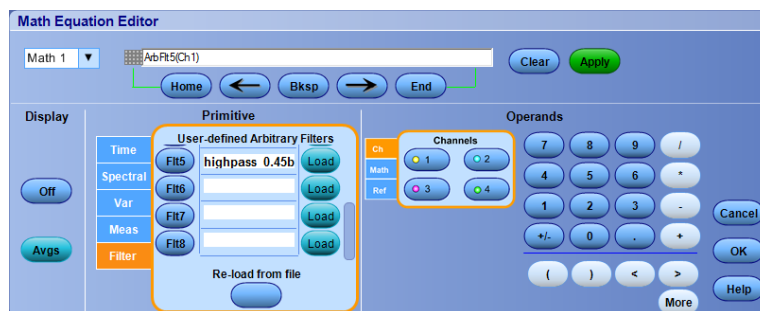


Советы

- Двойным щелчком математического выражения открывается редактор Math Equation Editor (редактор математических выражений).
- Математические выражения не применяются, если исходные сигналы являются недопустимыми.
- Расчетные осциллограммы создаются на основе аналоговых канальных сигналов, опорных сигналов, исходных расчетных осциллограмм и на основе измерений.
- Цифровые каналы для передачи расчетных осциллограмм непригодны. Однако осциллограммы iCapture в расчетном виде являются достоверными.
- Для установки порога цифрового сигнала для аналоговых каналов используйте функцию Digital Properties (свойства цифрового сигнала).
- Измерения для расчетных осциллограмм выполняются таким же образом, как и для канальных сигналов.
- расчетные осциллограммы и положение расчетных осциллограмм выводится на основе источников, указанных в соответствующих математических выражениях. При настройке этих элементов управления для исходных осциллограмм аналогичные изменения вносятся в расчетную осциллограмму.
- Если опция Autoscale (Автоматический выбор масштаба) не выбрана, вертикальный масштаб и положение не вычисляются при включении расчетной осциллограммы или изменении математической операции.
- Можно увеличить расчетные осциллограммы, используя лупу MultiView; используйте мышь для позиционирования увеличенной области.
- Более подробную информацию о произвольных математических фильтрах см. в интерактивной справке.


Использование спектрального анализа

Используйте следующие процедуры для предварительно определенных спектральных математических выражений.

1. Выберите последовательно **Math > Math Setup...**

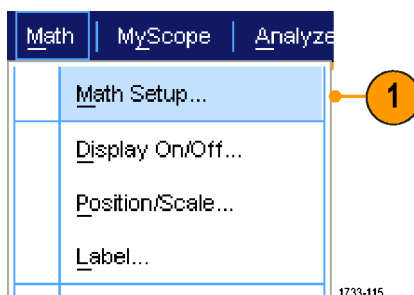


2. Выберите одно из предварительно определенных спектральных математических выражений.
3. Нажмите кнопку **Basic**.

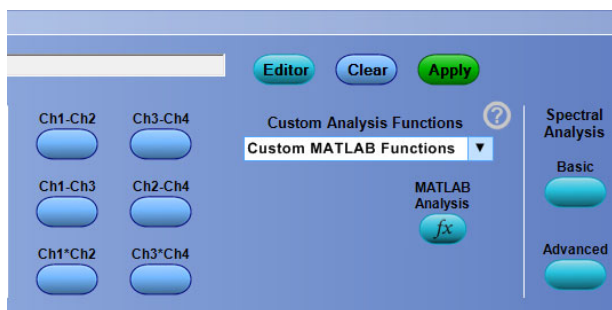


4. Щелкните Resolution BW или Frequency Span и с помощью клавиатуры или многофункциональных ручек отрегулируйте отображение спектра.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме Manual Horizontal можно настраивать только параметры Resolution BW или Frequency Span.

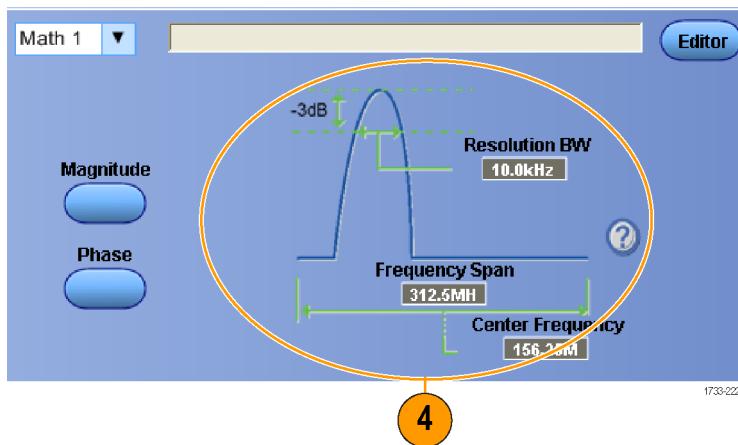


Используйте следующую процедуру для построения дополнительных спектральных математических выражений.


1. Выберите **Math > Advanced Spectral...**

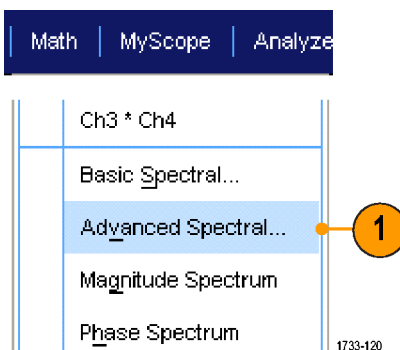

2. Выберите расчетную осциллограмму, которую требуется определить.
3. Щелкните тип спектрограммы, который требуется создать. Чтобы переопределить форму кривой, нажмите кнопку Clear.
4. Выберите исходную кривую.
5. Отрегулируйте спектр сигнала с помощью элементов окна управления настройки расчетных спектров и многофункциональных ручек.

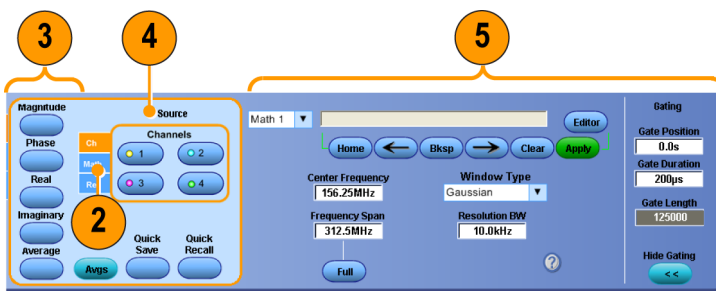


2790-032

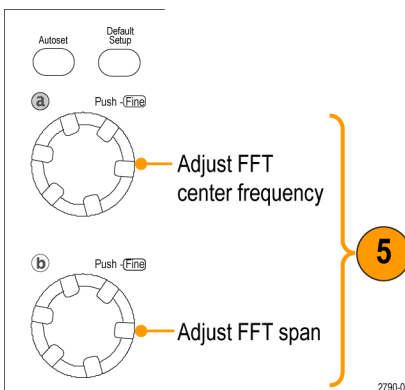


2790-033

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

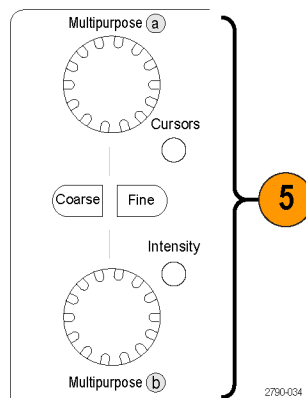

Серии MSO5000 и DPO5000

6. Предусмотрен одновременный просмотр кривых сигнала во временной и частотной областях. Используйте **Gating**, чтобы выделить только какую-либо часть сигнала во временной области для проведения спектрального анализа. (См. стр. 135, *Стробирование*.)

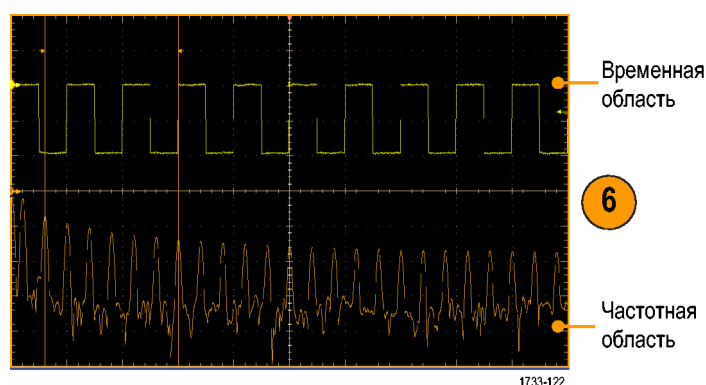

Советы

- Источниками расчетных спектрограмм должны являться каналные или расчетные кривые.
- Используйте короткие записи, чтобы ускорить реакцию прибора.
- Используйте длинные записи, чтобы понизить уровень шума по отношению к сигналу и увеличить разрешение по частоте.
- Для различных функций окон полосы разрешения отличаются, так как для различных функций формируются разные спектральные характеристики фильтров. Дополнительные сведения см. в интерактивной справке.
- Полоса разрешения (RBW) непосредственно определяет ширину стробированной зоны. Следовательно, при регулировке элемента управления маркеры стробированной зоны временной домен перемещаются.
- В спектре можно отобразить линейную амплитуду действительных или мнимых компонентов сигнала. Это удобно при спектральной обработке линейных сигналов с последующим их преобразованием в кривые временной области.

Использование детектора последовательных ошибок


Детектор последовательных ошибок требует опции ERRDT. Детектор ошибок осциллографа проводит проверку битов, кадров, символов и знаков подобно BERT. Его преимущество состоит в том, что он не только подсчитывает ошибки и вычисляет их частоту, но и показывает, в каком месте сигнала происходит ошибка, и позволяет подключить пробники к другим каналам для отладки источника от ошибок, таких как перекрестные помехи каналов.

Детектор ошибок часто используется вместе с приложениями TekExpress для тестирования приемника и запаса.


Детектор ошибок имеет встроенные предварительно заданные настройки для наиболее распространенных сценариев использования. Эти настройки можно изменить и сохранить в качестве файлов пользовательской настройки для использования в будущем. Включены образцы настроечных файлов генератора сигналов произвольной формы (AWG) для различных сигналов SATA Gen3 и USB3. Эти файлы упрощают проверку правильной работы детектора ошибок и могут использоваться для тестирования устройств (DUT).

Для использования детектора последовательных ошибок выполните следующие действия:

1. Выберите **Analyze > Serial Error Detector** (Анализировать > Детектор последовательных ошибок) для отображения окна управления детектором ошибок.

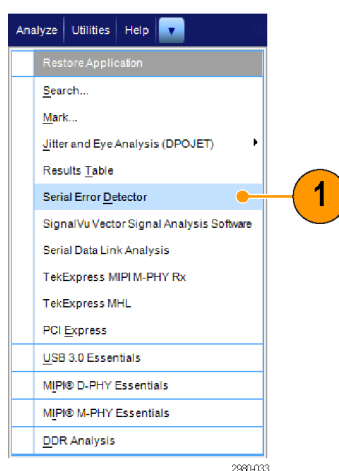


2. Из выпадающего списка **Preset Setting** (Предварительно заданная настройка) выберите настройку и нажмите **Apply** (Применить).

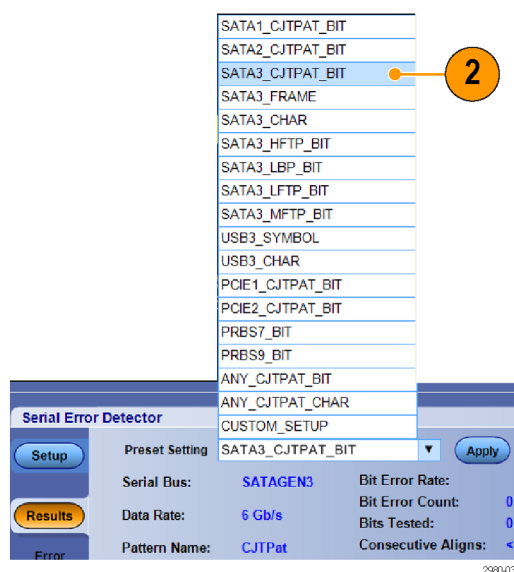


Если пользовательская настройка не требуется, перейдите к шагу 13.

- При выборе **Custom_Setup** (Пользовательская настройка) отображаются дополнительные элементы управления, с помощью которых можно найти путь к нужной настройке. Начните с настройки, близкой к желаемой, задайте нужные значения с помощью интерфейса пользователя и сохраните результат. При вводе нового имени файла в специальном текстовом поле нажмите клавишу **Enter** (Ввод) для подтверждения изменений. После этого нажмите кнопку **Save** (Сохранить) для сохранения настройки в файле. Для вызова файла настройки найдите местоположение нужного файла и нажмите **Open** (Открыть). По умолчанию настроечные файлы детектора ошибок расположены в папке C:\Users\Public\Tektronix\TekScope>ErrorDetector.

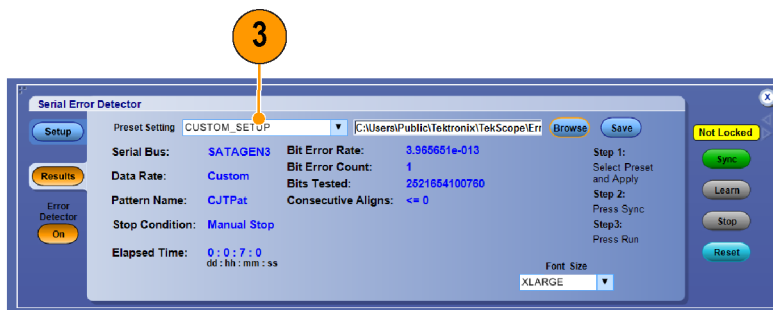

2980-035

- Выберите вкладку **Setup** (Настройка).
- На вкладке **Source Setup** (Настройка источника) из выпадающих списков выберите Serial Bus (Последовательная шина) Data Rate (Частота передачи данных) и Signal Source (Источник сигнала).

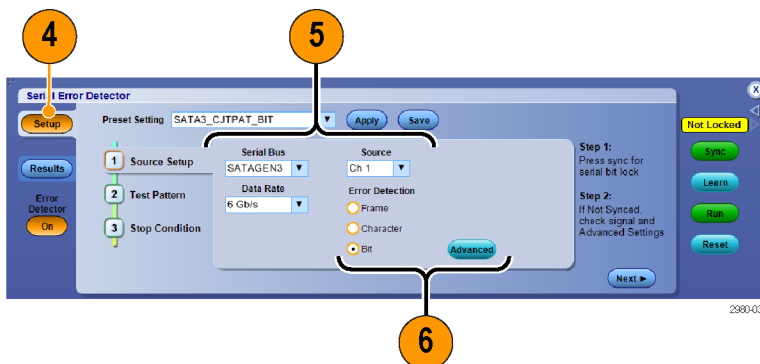

2990-036


- Выберите тип ошибок для обнаружения, щелкнув соответствующую опцию функции обнаружения ошибок.

При нажатии кнопки **Advanced** (Дополнительные настройки) откроется окно дополнительных настроек.

Окно дополнительных настроек содержит элементы управления параметрами, которые требуют изменения для проведения особого вида тестирования. Установленные для этих параметров значения по умолчанию верны для большинства устройств.


7. Для включения или выключения широкополосной синхронизации (SSC) щелкните соответствующую кнопку **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.).

По умолчанию SSC включено.

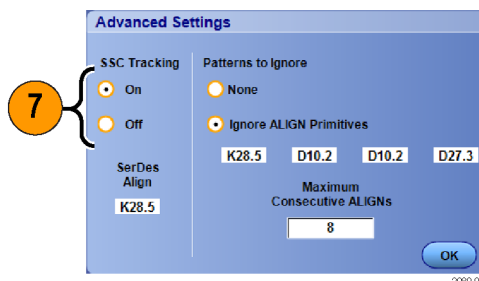

8. Для игнорирования примитивов выравнивания выберите **Ignore Align Primitives** (Игнорировать примитивы выравнивания) и укажите примитивы с помощью цифровой панели или клавиатуры.

Примитивы выравнивания вставляются в сигнал проверяемым устройством для временной разбивки (для того, чтобы передатчик не "набегал" на приемник).

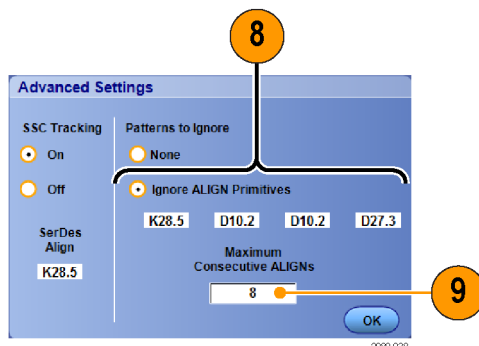


9. С помощью цифровой панели или клавиатуры введите максимальное количество последовательных выравниваний.

Максимальное количество последовательных выравниваний — это расчетный параметр конкретного устройства, указывающий максимально допустимое количество последовательных выравниваний.


Test Pattern Setup (Настройка тестового шаблона) обеспечивает управление длиной шаблона тестового сигнала и описанием шаблона синхронизации. Это наиболее сложные настройки, т.е. они требуют наличия знаний о сигнале. Pattern Length (Длина шаблона) — это количество битов в повторяющемся сигнале, передаваемом проверяемому устройству (DUT) или осциллографу генератором сигналов или AWG. Sync Pattern (Шаблон синхронизации) — это 10-, 20-, 30- или 40-битный уникальный шаблон в сигнале, используемый детектором ошибок для выравнивания сигнала в соответствии с полученным шаблоном сравнения. Дополнительная экранная кнопка настройки позволяют настроить только несоответствие каждого символа шаблона синхронизации отдельно. Знак X означает любой символ. Предварительно заданные настройки устанавливают эти параметры для облегчения этой работы в распространенных случаях.

10. На вкладке Test Pattern (Тестовый шаблон) укажите шаблон синхронизации, полярность шаблона синхронизации и длину шаблона.

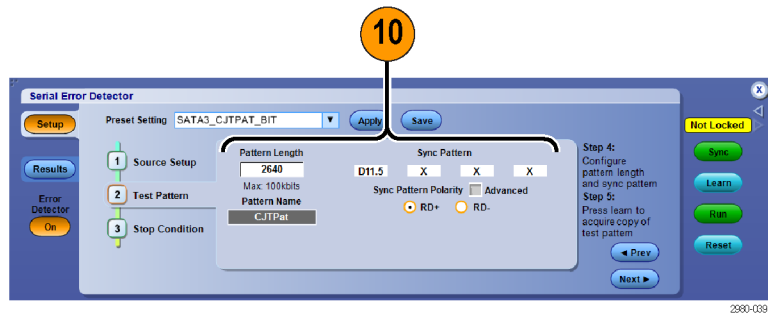

11. На вкладке Stop Condition (Условие остановки) выберите условие Stop When (Остановить когда). Остановка может быть произведена вручную, после предварительного заданного счета или времени, или по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте большие числа для проверки числа битов. При 6 Гб/с подсчет 60 миллиардов бит занимает 10 секунд.

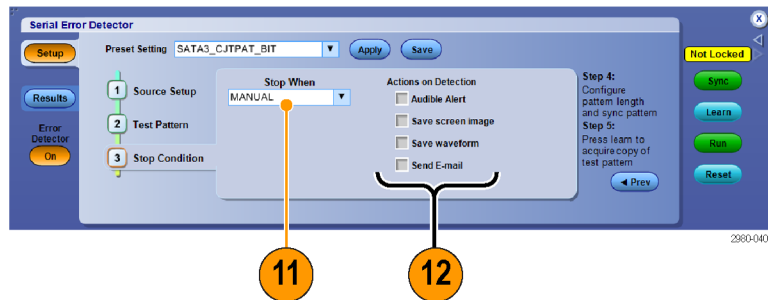


12. Выберите и настройте действия, которые должны выполняться при удовлетворении условия остановки. С помощью этих действий можно сохранить данные, полученные осциллографом. Для работы функции Send E-mail (Отправить по электронной почте) необходимо указать адрес электронной почты и сервер SMTP.

13. Нажмите кнопку **Sync** (Синхронизация) и дождитесь состояния Not Counting (Подсчет не идет) – около 6 сек. В зависимости от качества сигнала может потребоваться повторное нажатие кнопки синхронизации.


Кнопка Sync (Синхронизация) используется для синхронизации осциллографа с сигналом.

Состояние **No Signal** (Нет сигнала) указывает, что осциллограф не может обнаружить сигнал. Может потребоваться включение выходного сигнала генератора сигналов или AWG. Состояние **No Sync** (Нет синхронизации) может возникнуть для побитового контроля, требующего известной длины шаблона, шаблона синхронизации или знака выравнивания.

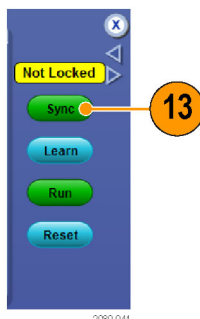

2980-041

14. Нажмите кнопку **Learn** (Сохранить шаблон сигнала), если она видна. Кнопка Learn (Сохранить шаблон сигнала) применима только к некоторым тестам на обнаружение ошибок в битах. Тесты кадров, символов и знаков не требуют операции сохранения шаблона сигнала. Данная функция обнаруживает повторяющийся шаблон в сигнале и сохраняет его в память системы для сравнения с сигналом и обнаружения в нем ошибок. Когда сигнал сохранен в памяти, он остается там до следующей операции сохранения шаблона сигнала, таким образом нет необходимости нажимать кнопку Learn (Сохранить шаблон сигнала) перед каждой проверкой на ошибки.

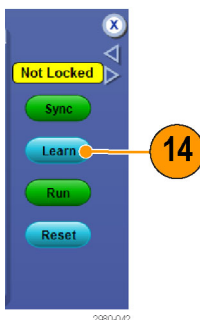


2980-042

15. Нажмите кнопку **Run** (Пуск) для запуска детектора ошибок.


В любое время при необходимости можно нажать кнопку **Stop** (Стоп) или **Reset** (Сброс). После остановки можно снова нажать **Run** (Пуск).

Кнопка **Run** (Пуск) запускает проверку на ошибки детектором ошибок.

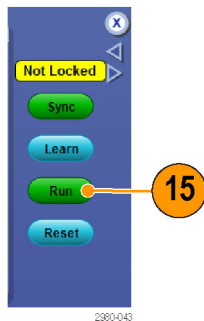


16. Для просмотра результатов работающего детектора ошибок нажмите вкладку **Results** (Результаты).

ПРИМЕЧАНИЕ. Детектор последовательных ошибок автоматически производит ресинхронизацию и сброс всех подсчетов на ноль при нажатии кнопки **Reset** (Сброс) или при отключении и повторном включении сигнала.

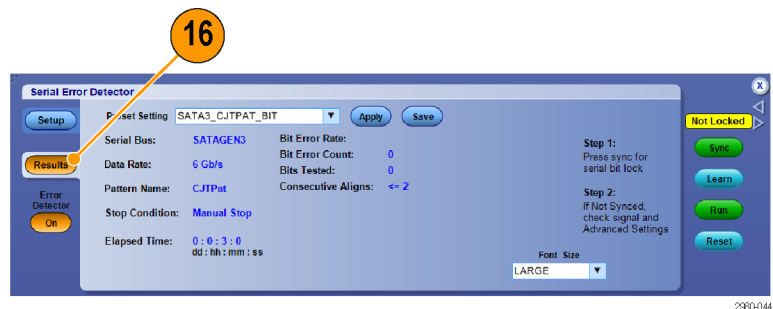

При использовании предоставленных сигнальных шаблонов AWG можно нажать кнопку **Force Event** (Принудительное событие) на AWG для создания ошибки в сигнале и проверки работы детектора ошибок. Настроечные файлы AWG расположены в Win7 в директории C:\User\Public\Tektronix\Tekscope\ErrorDetector\AWG. Чтобы проверить работу детектора ошибок, можно также отключить и снова включить сигнал. После отключения сигнала произойдет большое количество ошибок, но после повторного включения сигнала детектор ошибок произведет ресинхронизацию с сигналом, очистит подсчеты и частоту ошибок и возобновит проверку.


17. Для завершения сеанса детектора ошибок нажмите кнопку **Error Detector Off** (Детектор ошибок выкл.). Появится всплывающее окно, информирующее о том, что установлена синхронизация по фронту.

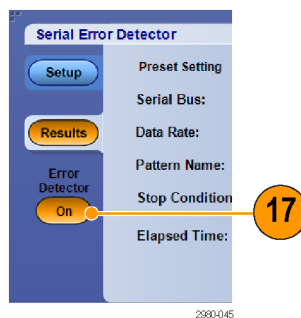

Чтобы произвести запуск, выполните следующие шаги: а) Выберите предварительно заданную настройку; б) Нажмите кнопку **Sync** (Синхронизация); в) Нажмите кнопку **Learn** (Сохранить шаблон сигнала) (если она видна); г) Нажмите **Run** (Пуск). Операция синхронизации используется для синхронизации осциллографа с сигналом, операция сохранения шаблона сигнала заносит шаблон сигнала в память осциллографа, а операция пуска запускает проведение проверки на ошибки детектором ошибок. Обратите внимание, что операция сохранения шаблона сигнала применима только к некоторым тестам на обнаружение ошибок в битах. Помните, что тесты кадров, символов и знаков не требуют операции сохранения шаблона сигнала.


Существует несколько схем соединений, которые можно использовать с детектором последовательных ошибок. Первая кабельная настройка применима для SATA, PCIe и проверки характерных битов 8b10b, когда требуется операция сохранения шаблона тестового сигнала в память детектора ошибок. Однако эта же схема соединений может использоваться для проверки работы детектора ошибок.

18. Соедините кабели как показано для операции сохранения шаблона в SATA, PCIe и проверке характерных битов.

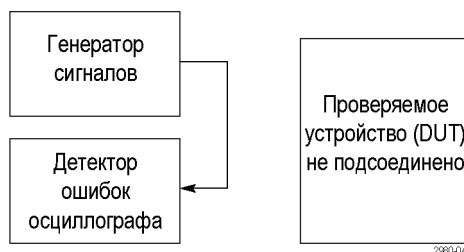


19. Выполнив необходимые соединения для операции сохранения шаблона сигнала, вставьте проверяемое устройство (DUT) между генератором сигналов и детектором ошибок, как показано на рисунке.

Когда DUT уже вставлен между генератором сигналов и детектором ошибок, чтобы запустить детектор ошибок остается только нажать кнопки **Sync** (Синхронизация) и **Run** (Пуск), т.к. операция сохранения шаблона сигнала уже была выполнена на предыдущем этапе. При выполнении еще одной операции сохранения шаблона сигнала возможно создание ошибок проверяемым устройством (DUT).

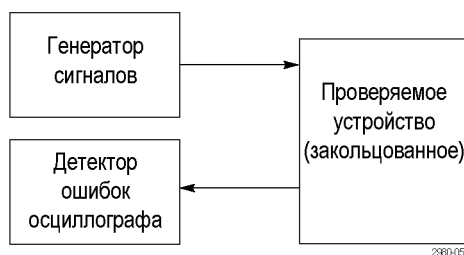

20. Чтобы избежать необходимости изменения схемы соединений после операции сохранения шаблона сигнала, можно разделить выходной сигнал генератора, поместив одну ветвь в детектор ошибок, а другую — в проверяемое устройство (DUT). В данном случае операция сохранения шаблона сигнала происходит на канале 1, а фактическое обнаружение ошибок — на канале 2. Для компенсации потери вследствие разделения сигнала можно отрегулировать амплитуду генератора сигналов. Это мера является эффективной, т.к. при операции сохранения шаблона сигнала шаблон сохраняется в память, не зависящую от канала.

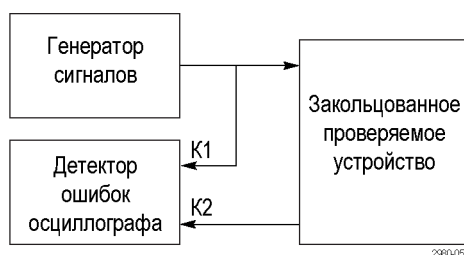


21. Если детектор ошибок запускается через интерфейс пользователя, везде, где возможно, используется синхронизация по шине, чтобы декодирование шины активировалось автоматически. Decoding (Декодирование) указывает место ошибки в сигнале, выделяя декодированное значение красным цветом, как показано на снимке экрана снизу. Можно использовать дополнительные каналы осциллографа для одновременной апробации других сигналов и устранения причины ошибки.




Использование тестирования с маской

Серийное коммуникационное тестирование с маской (вариант MTM или MTH) позволяет сравнивать сигнал с предварительно определенным шаблоном или маской. Чтобы сигнал прошел тест, он должен находиться вне сегментов, определяемых маской. Обычно определением масок занимаются комитеты по стандартам, такие как ANSI. Чтобы провести тестирование с маской, выполните следующие действия.


1. Выберите **Masks > Source...** (маска > источник...).

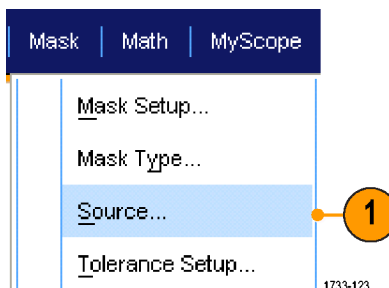


2. Выберите источник сигнала.

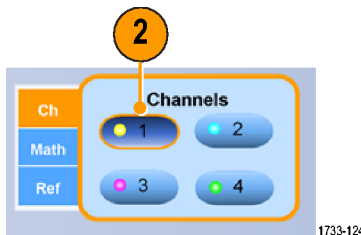


3. Щелкните вкладку **Mask**.

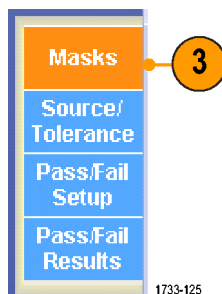

4. Выберите Type и Standard.

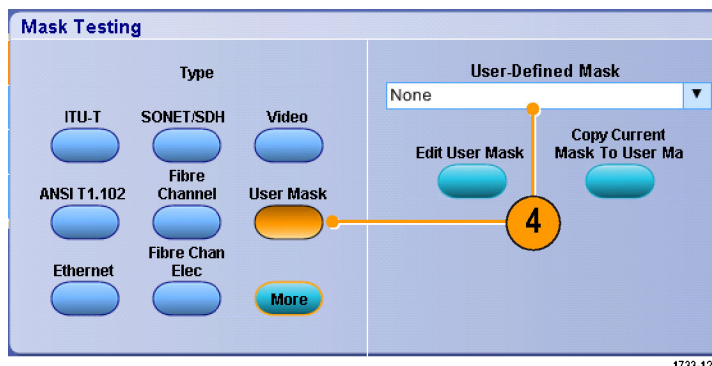


5. Щелкните кнопку **Config** (конфигурация), чтобы получить доступ к окну управления Mask Configuration (конфигурация маски), где можно определить способ отображения масок и нарушений, а также конфигурацию параметров Mask Autoset (автоустановка маски) и Autofit (автоподбор).

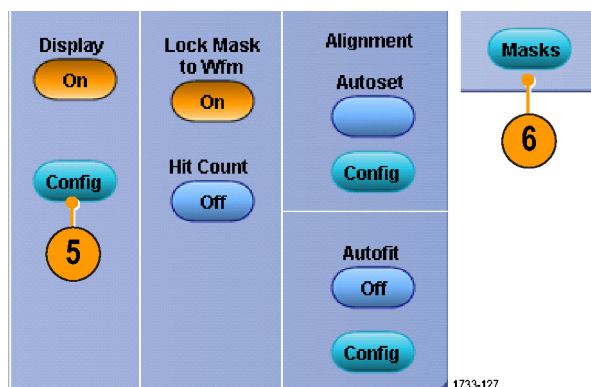


6. Щелкните **Mask**, чтобы вернуться в окно управления Mask Setup.


7. Выберите для элемента Lock Mask to Wfm значение **On**, чтобы маска отслеживала изменения параметров по горизонтали или вертикали.
8. Включите подсчет событий Hit Count, щелкнув **On**, чтобы выделять нарушения во время тестирования с маской.

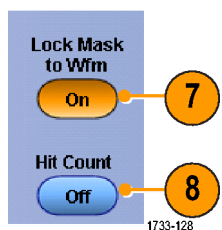

9. Щелкните **Autoset**, чтобы автоматически синхронизировать осциллограмму с маской на основе характеристик входного сигнала.

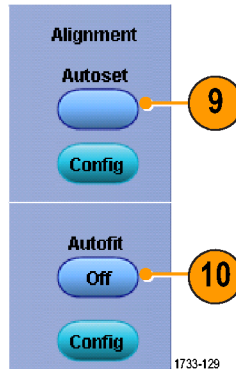


10. Включите функцию автоподбора Autofit, щелкнув **On**, чтобы автоматически изменять положение осциллограммы после каждой регистрации минимального значения.

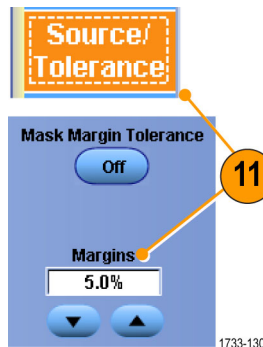


11. Откройте вкладку **Tolerance**, а затем задайте величину допуска. Значение допуска больше 0 % усложняет прохождение тестирования с маской, а меньше 0 % — упрощает. Если требуется использовать стандартную маску, используйте значение 0 %. Изменение процентного значения позволяет провести тестирование пределов маски.

12. Откройте вкладку **Pass/Fail Setup**, а затем настройте параметры этого теста. В режиме регистрации Waveform database, вместо заголовка # of Wfms будет отображаться Samples.

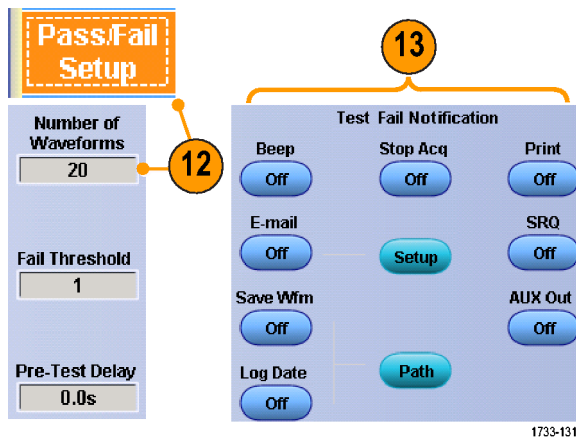


13. Выберите уведомления Pass/Fail Test Notifications.

14. Выберите полярность осциллограммы, которую требуется протестировать.
15. Включите параметр Repeat, щелкнув **On**, чтобы непрерывно повторять тестирование с маской.
16. Выберите требуемое уведомление после завершения проверки.

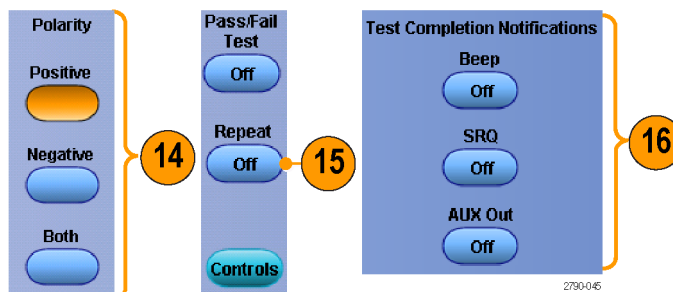

17. Откройте вкладку **Pass/Fail Results**, чтобы просмотреть результаты теста.
18. Выберите для элемента Pass/Fail Test значение **On**, чтобы запустить тестирование с маской.
19. Щелкните **Reset**, чтобы сбросить суммарные значения и все нарушения.

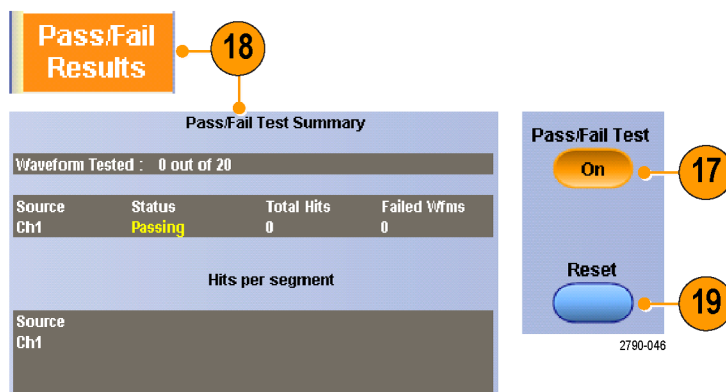


Советы

- Тестирование с маской осциллограмм цифровых каналов недоступно.
- Если сигнал находится вне маски, включите Autoset, чтобы отцентрировать сигнал в маске.


Использование предельного теста

Дополнительный предельный тест позволяет сравнивать активный сигнал с осциллограммой шаблона. Создайте осциллограмму шаблона из заведомо хорошего сигнала и используйте его для сравнения с активным сигналом для проведения тестирования.

1. Выберите **Mask > Limit Test Setup...** (маска > настройка предельного теста...).

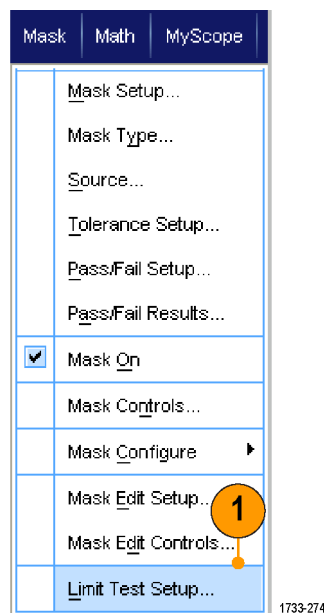


2. Создайте шаблон, выбрав Source, Destination и Tolerances. Настройте допуски, используя многофункциональные регуляторы. Допуски показывают величину допустимого отклонения сигнала, при превышении которого выдается ошибка.

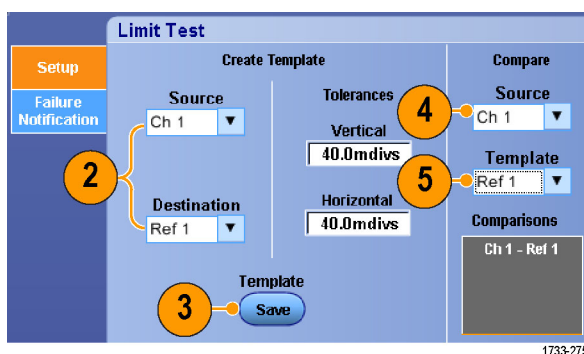


3. Нажмите кнопку **Save**. Можно создать несколько шаблонов и сохранить их для дальнейшего использования.
4. Выберите осциллограмму источника для сравнения с шаблоном.
5. Выберите шаблон для сравнения с осциллограммой источника. (Обычно это шаблон, который был создан в шаге 3.)

6. Щелкните **Failure Notification**, чтобы настроить уведомление в случае ошибки.
7. Выберите Failure Notification(s), а затем нажмите кнопку **Setup**, чтобы вернуться в окно управления настройкой.

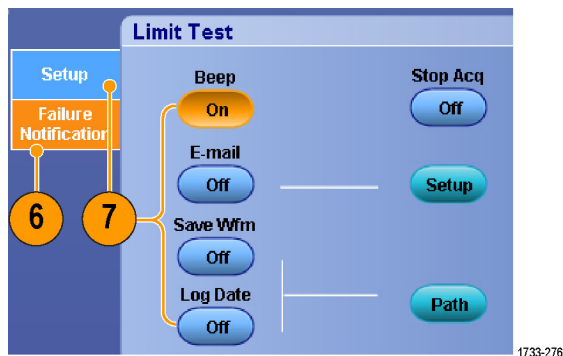


1733-276

8. Щелкните **Lock Template to Waveform On**, чтобы зафиксировать масштаб по вертикали или положение шаблона относительно исходной осциллограммы.
9. Щелкните **Highlight Hits On**, чтобы отобразить точки за пределами шаблона другим цветом.

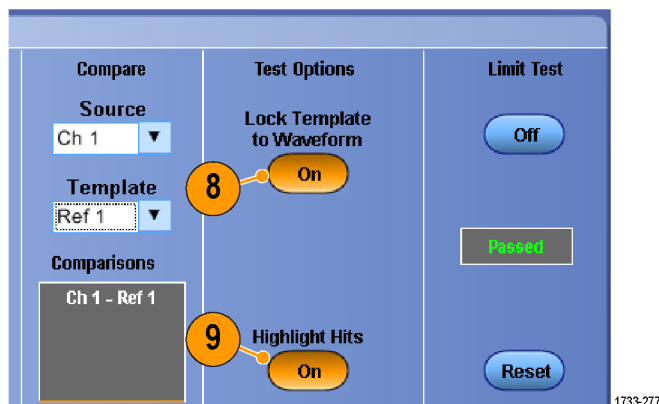

1733-277

10. Включите **Limit Test**, чтобы начать тестирование.
11. Щелкните **Reset**, чтобы сбросить все отклонения и восстановить исходное состояние теста.

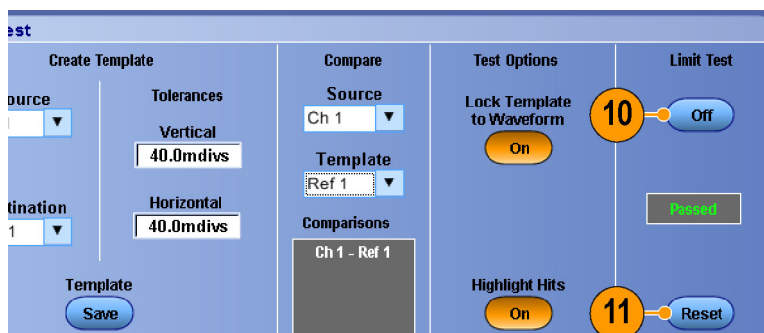

1733-278

Советы

- Для создания шаблона ограничительного теста можно использовать активные или сохраненные осциллограммы.
- В режиме Average создается более сглаженная осциллограмма шаблона.
- В режиме Envelope создается шаблон, допускающий случайные выбросы.


MyScope

Функция MyScope позволяет создавать собственные настраиваемые окна управления, содержащие только те элементы управления, которые приходится часто использовать. Вместо того, чтобы переключаться между несколькими окнами, поместите часто используемые элементы управления в настраиваемое окно управления.


В данном разделе описываются процедуры создания и использования окон управления MyScope. Подробные сведения по этой теме содержатся в интерактивной справке.

Создание окна управления MyScope


1. Выберите **MyScope > New Control Window...**

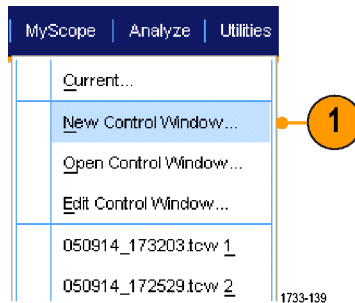


2. Щелкните знак +, чтобы развернуть категорию. В каждой категории содержатся элементы управления, которые можно добавить в окно MyScope. Категории соответствуют строке меню, что упрощает поиск элементов управления, используемых в повседневной работе.

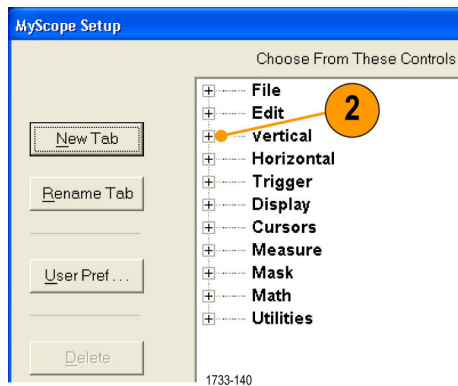


3. Для загрузки сохраненной в файле осциллограммы, прежде всего, выберите опорную область, в которой находится осциллограмма (от Ref 1 до Ref 4).

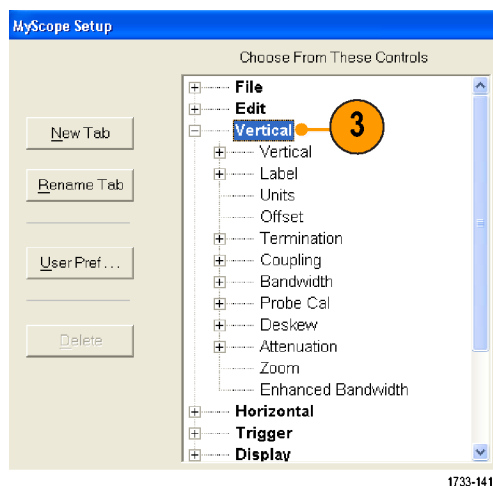


4. Дважды щелкните элемент управления или щелкните знак +, чтобы развернуть список элементов управления. (Если знак + отсутствует, значит, этот элемент управления не подлежит дальнейшей настройке.)

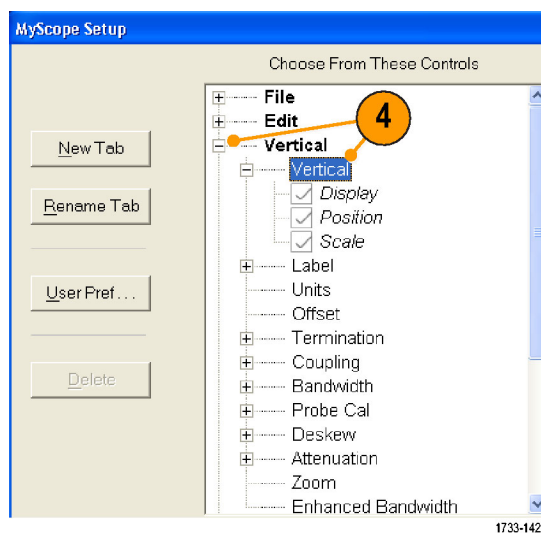




- Снимите флажки, чтобы убрать компоненты, которые не требуется включать в элемент управления.

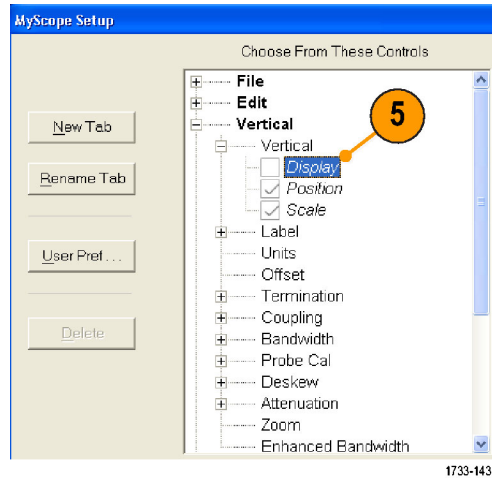

- Щелкните и перетащите элемент управления в окно управления MyScope. Когда вы отпустите кнопку мыши, элемент управления будет зафиксирован в ближайшей ячейке сетки. Можно изменить местоположение элемента управления в окне управления MyScope, щелкнув его и перетащив на новое место.

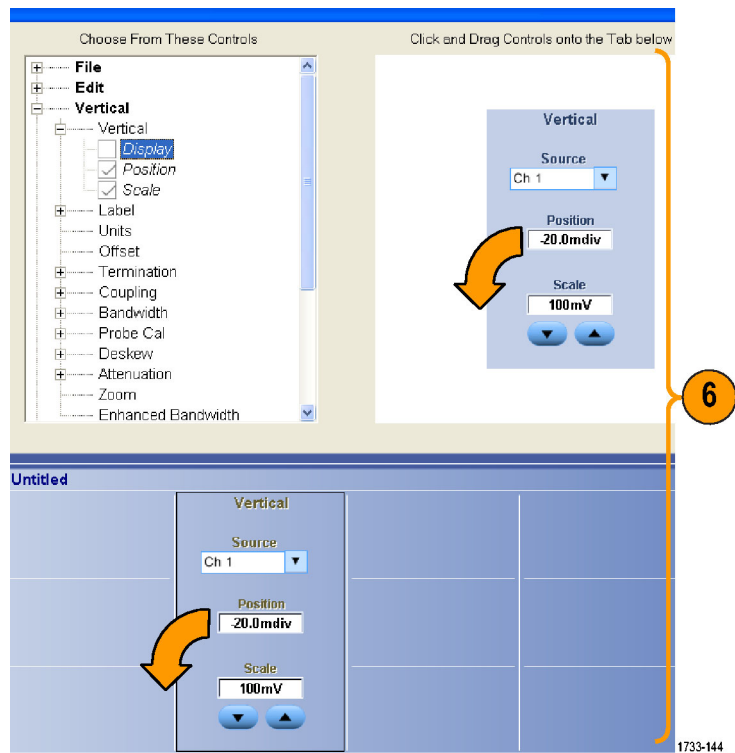

7. Щелкните **New Tab**, чтобы добавить вкладку в окно MyScope. Можно создать до шести вкладок.
8. Чтобы переименовать вкладку, выполните одно из следующих действий:
 - Щелкните **Rename Tab**.
 - Дважды щелкните вкладку, а затем введите новое имя.
9. Щелкните **User Pref...**, чтобы указать пользовательские настройки, загружаемые вместе с окном управления MyScope.
10. Чтобы удалить элементы управления, выполните одно из следующих действий:
 - Выберите вкладку и щелкните **Delete**. Удаляется вкладка и все элементы управления.
 - Выделите элемент управления и нажмите кнопку **Delete**. Удаляется только выделенный элемент управления.
11. Нажмите кнопку **Save** и введите имя окна управления MyScope или используйте имя, заданное по умолчанию.

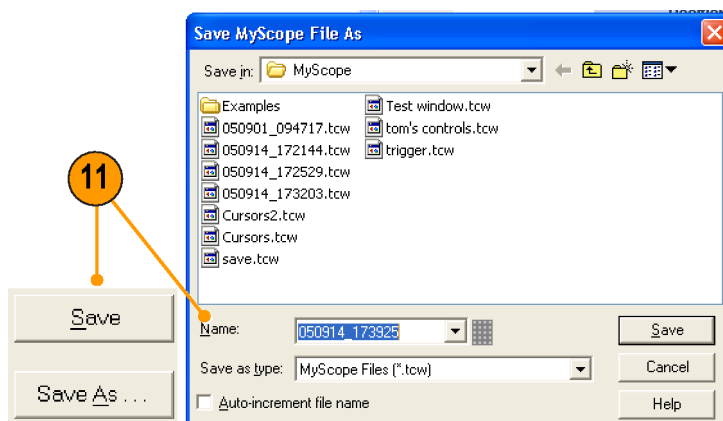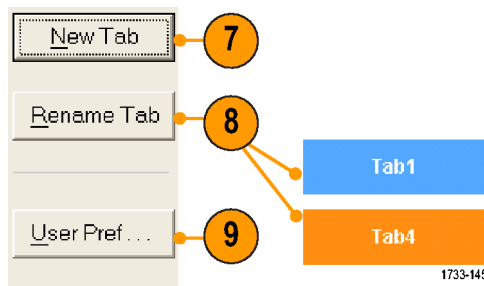

1733-147


Советы

- Чтобы перенастроить элемент управления, щелкните его и перетащите обратно в окно предварительного просмотра. Затем установите или снимите флажки, чтобы включить или убрать соответствующие компоненты элемента управления.
- Чтобы изменить порядок расположения вкладок, щелкните вкладку и перетащите ее в новое место.
- Чтобы удалить элемент управления, щелкните его и перетащите в верхнюю половину экрана (за пределы окна управления MyScope).


Использование окон управления MyScope

Чтобы открыть созданное ранее окно MyScope, выполните следующие действия.

1. Выберите **MyScope > Open Control Window...** или выберите одно из пяти недавно использованных окон MyScope.

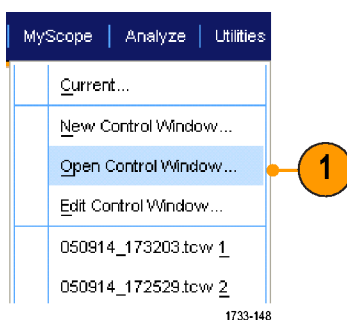


2. Выберите окно MyScope, которое требуется использовать, и щелкните **Open**.

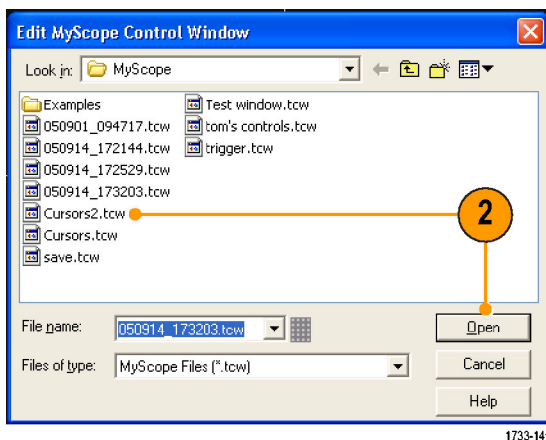


Чтобы вывести на экран активное окно управления MyScope, выполните следующие действия.

1. Щелкните вкладку **Recall Setups**.

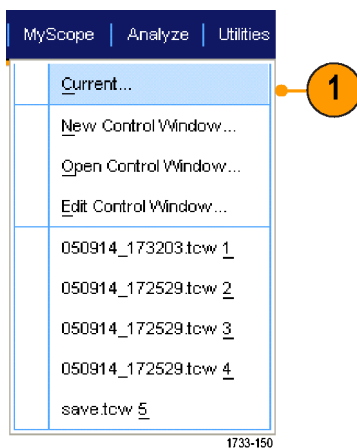


Чтобы изменить окно управления MyScope, выполните следующее.

1. Выберите последовательно **MyScope**
> **Edit Control Window...**

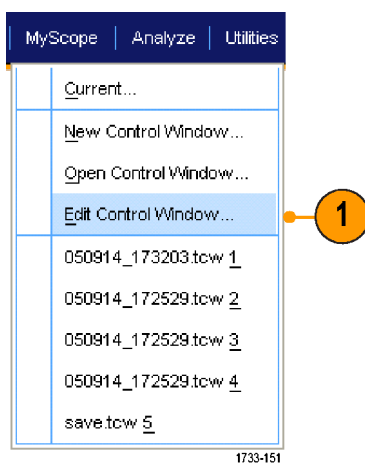

2. Выделите окно управления, которое требуется изменить, и щелкните **Open**.

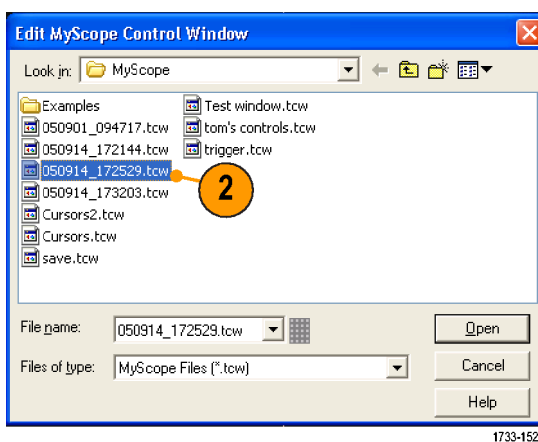

Советы


- Некоторые элементы управления функционируют в окне MyScope иначе, чем в обычном окне управления. Подробные сведения см. в интерактивной справке.
- Можно копировать окна управления MyScope (файлы с расширением TCW) на другие приборы серий DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C, DPO7000C и MSO/DPO5000.

Сохранение и загрузка информации


В настоящем разделе описываются действия по сохранению и загрузке экранных изображений и настроек, сохранения результатов измерений, использования буфера обмена и печати при помощи прибора. Подробные сведения по этой теме содержатся в интерактивной справке.

Сохранение изображений с экрана


1. Выберите последовательно **File > Save** или **Save As > Screen Capture...**

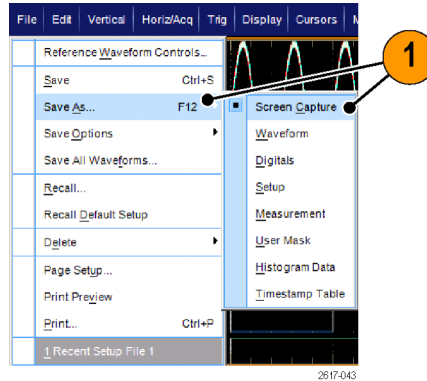

2. Чтобы настроить формат групп параметров Palette (палитра), View (вид), Image (изображение) или Screen Capture Format (формат изображения с экрана), щелкните **Options...** (параметры...) или перейдите к шагу 3.

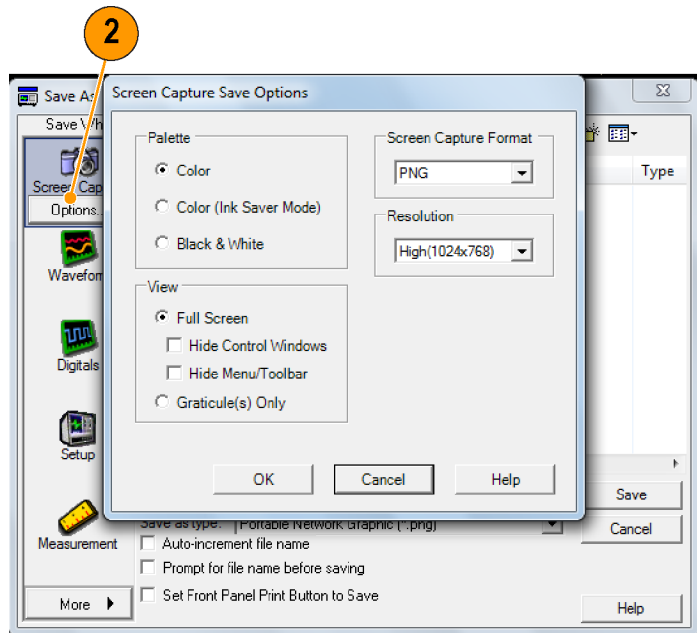

3. Выберите местоположение для сохранения изображения с экрана.
4. Введите имя изображения с экрана или используйте имя, данное по умолчанию, и выберите тип файла.
5. Нажмите кнопку **Save**.

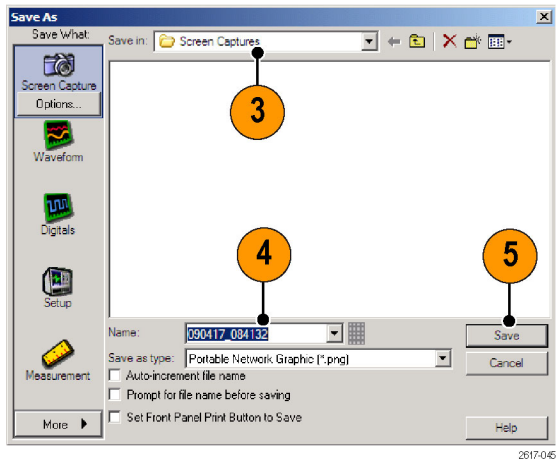


Совет


- Для быстрого сохранения нескольких изображений с экрана выберите **Set Front Panel Print Button to Save** и нажмите кнопку **Save**. Теперь можно экспортировать данные нажатием кнопки **Print** на передней панели.

Сохранение осциллограмм


1. Для сохранения осциллограмм выберите **File > Save** или **Save As > Waveform...**

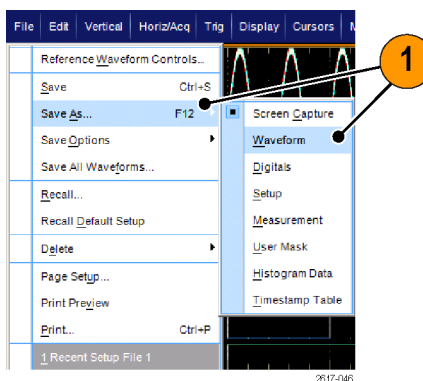

2. Щелкните **Waveform**.
3. Если вы хотите определить Waveform Data Range (диапазон данных осциллограммы), Fast Frame Data Range (диапазон данных быстрой записи кадров), Waveform Detail (форма сигнала), Data Destination (назначение данных), Source (источник) или Data Ordering (порядок данных), щелкните **Options...** (параметры...), в противном случае перейдите к шагу 4.

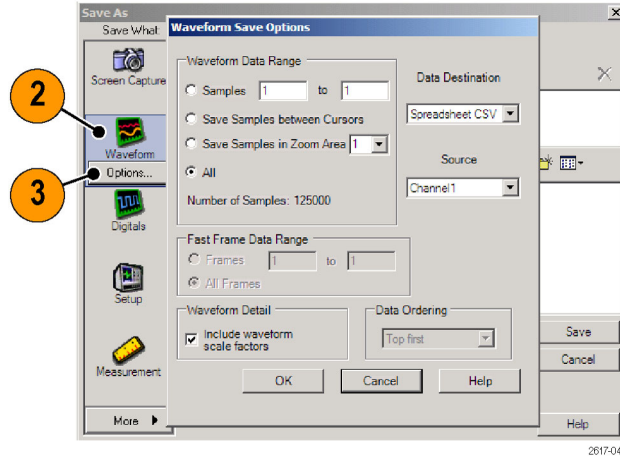

4. Выберите источник.
5. Можно сохранить осциллограмму как опорную в памяти прибора или как WMF-файл в каталоге Windows. Чтобы сохранить осциллограмму как опорную, выберите Ref 1-4. Для сохранения в качестве WFM-файла выберите место для сохранения осциллограммы.
6. При сохранении в качестве WFM-файла введите имя файла или используйте имя, заданное по умолчанию.
7. Нажмите кнопку **Save**.

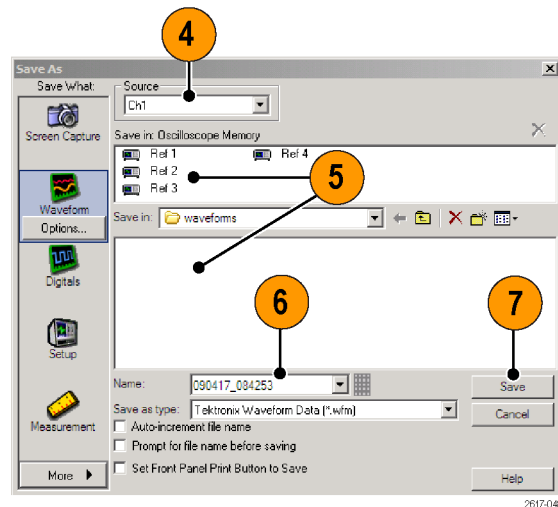


Советы


- Для того чтобы сохранить похожие осциллограммы, не вводя каждый раз очередное имя, выберите **Auto-increment file name** (автонумерация файлов).
- Для быстрого сохранения нескольких осциллограмм выберите **Set Front Panel Print Button to Save** и нажмите кнопку Save. Теперь можно сохранять осциллограммы нажатием кнопки Print на передней панели.

Загрузка осциллограмм


1. Выберите **File > Recall...**

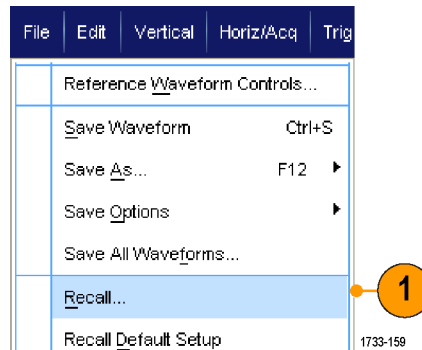

2. Щелкните **Waveform**.
3. Выберите формат данных для загружаемой осциллограммы.
4. Выберите загружаемую осциллограмму.
5. Нажмите кнопку **Recall**. При выборе команды Recall активируются опорные осциллограммы и окно управления ими.

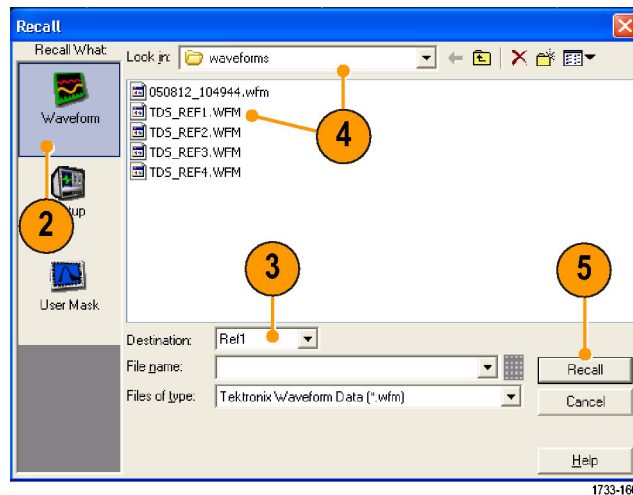

6. Используйте элементы управления для регулировки опорной осциллограммы. Еще один способ получить доступ к окну управления опорными осциллограммами - выбрать **File > Reference Waveform Controls...**

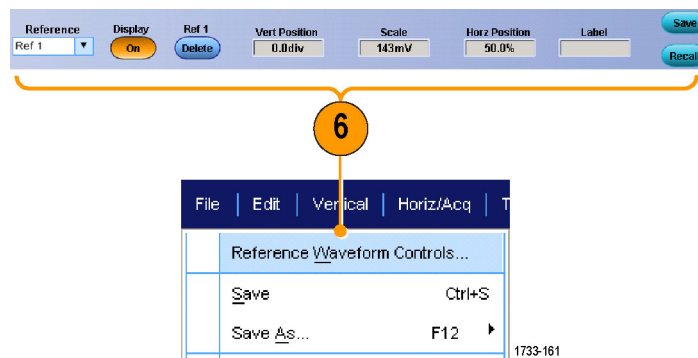


Совет

- Можно сохранить файлы в нескольких различных форматах, но загрузить можно только SET- и WFM-файлы.


Сохранение цифровых осциллограмм

В приборах серии MSO имеется возможность сохранять цифровые осциллограммы в файле формата CSV.

1. Для сохранения цифровых осциллограмм выберите **File > Save** (файл > сохранить) или **Save As > Digitals** (сохранить как > цифровой сигнал).

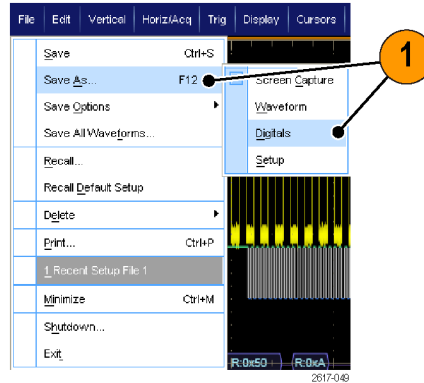


2. Щелкните **Digitals** (цифровой сигнал).
3. Цифровые осциллограммы можно сохранять только как файлы формата CSV в каталоге Windows. При сохранении файла осциллограммы в формате CSV выберите место, куда его желательно поместить.
4. Введите имя файла или используйте имя, заданное по умолчанию.
5. Нажмите кнопку **Save** (сохранить).

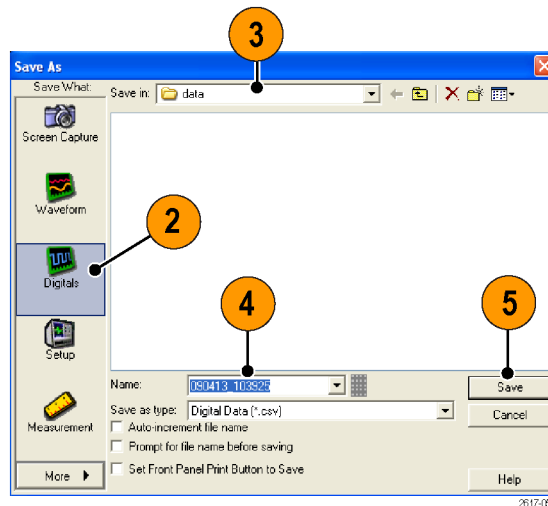


Сохранение настроек прибора

1. Выберите **File > Save** или **Save As > Setup...**

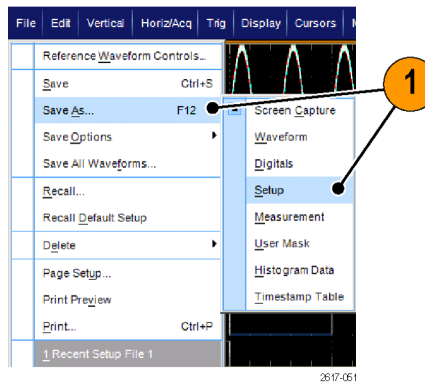

2. Щелкните **Setup** (настройка).
3. Выберите место для сохранения настроек. Можно сохранить настройки в памяти прибора в одном из десяти мест хранения или в качестве SET-файла в каталоге Windows.
4. Введите имя файла или используйте имя, заданное по умолчанию. Чтобы ввести имя файла настроек, сохраняемых в памяти прибора, воспользуйтесь виртуальной клавиатурой.
5. Нажмите кнопку **Save**.

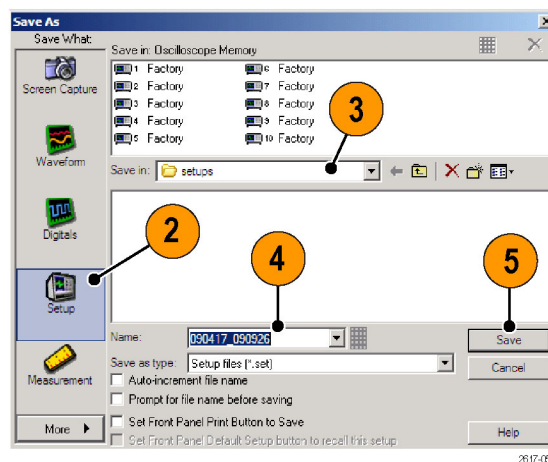


Советы

- Если сенсорный экран включен, то для маркировки файлов параметров настройки с целью упрощения идентификации используйте виртуальную цифровую клавиатуру.
- Чтобы сохранить похожие файлы, не вводя каждый раз полное имя файла, используйте автонумерацию.
- Для быстрого сохранения нескольких настроек выберите **Set Front Panel Print Button to Save** и нажмите кнопку Save. Теперь можно сохранять настройки нажатием кнопки Print на передней панели.

Загрузка настроек прибора


1. Выберите **File > Recall...**

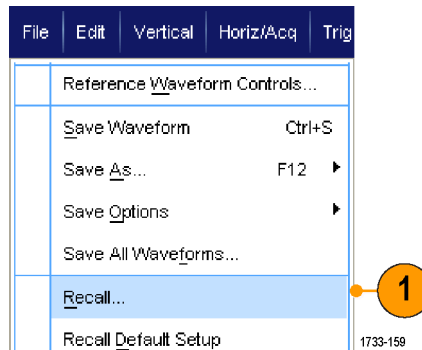

2. Щелкните **Setup**.
3. Выберите настройки, которые требуется загрузить. Файл настроек можно загрузить из одного из десяти мест хранения в памяти прибора или из каталога Windows.

Чтобы сохранить текущие настройки компенсации временного запаздывания, щелкните **Don't recall deskew values** (не вызывать значения компенсации временного запаздывания).

4. Нажмите кнопку **Recall**.

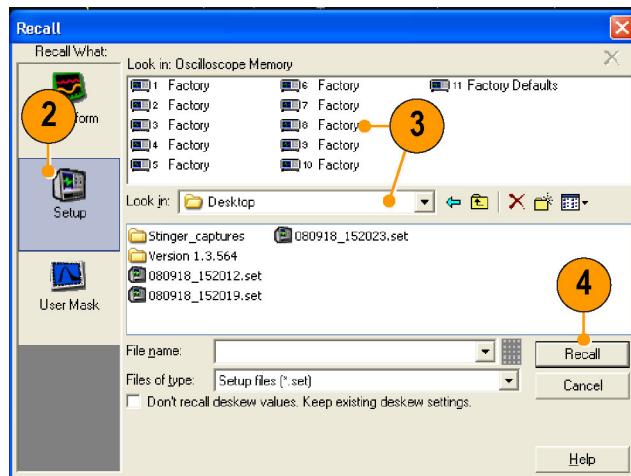


1733-164

Совет


- Для ускорения доступа можно загрузить любые сохраненные на диске настройки, после чего сохранить их, используя внутреннее место хранения настроек.

Сохранение результатов измерений


1. Выберите **File > Save** (файл > сохранить) или **Save As > Measurement...** (сохранить как > измерение...).

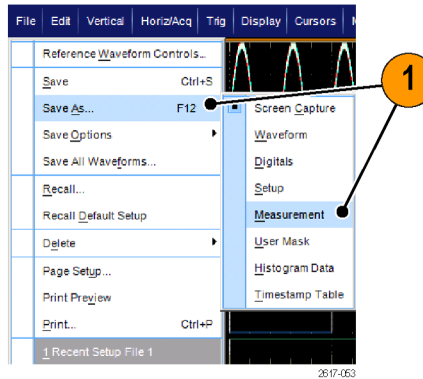

2. Чтобы определить Displayed Measurements (отображенные измерения), Measurement Snapshot (снимок измерения) или Measurement Format (формат измерения), нажмите кнопку **Options...** (параметры...). В противном случае перейдите к шагу 3.

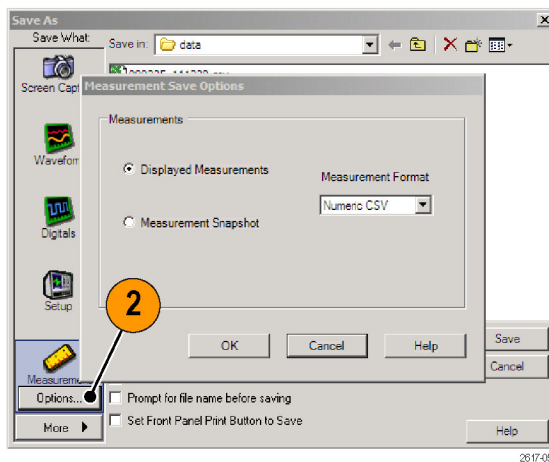


3. Выберите местоположение для сохранения результатов измерений.
4. Введите имя результатов измерений и выберите тип файла.
5. Нажмите кнопку **Save**.

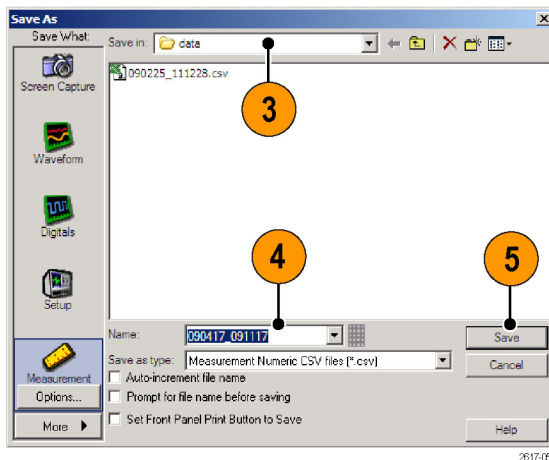


Сохранение масок пользователя

1. Выберите **File > Save** (файл > сохранить) или **Save As > User Mask** (сохранить как > маска пользователя).

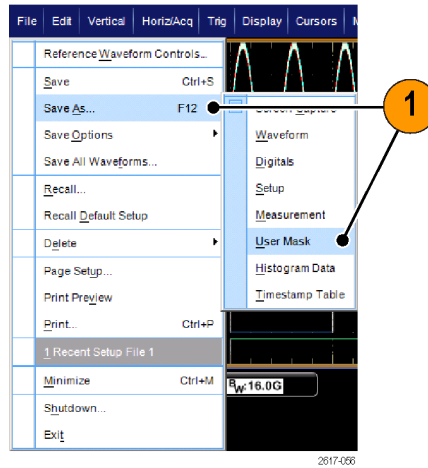


2. Щелкните пункт **User Mask** (маска пользователя).
3. Выберите местоположение для сохранения маски.
4. Введите имя маски и выберите тип файла.
5. Нажмите кнопку **Save** (сохранить).

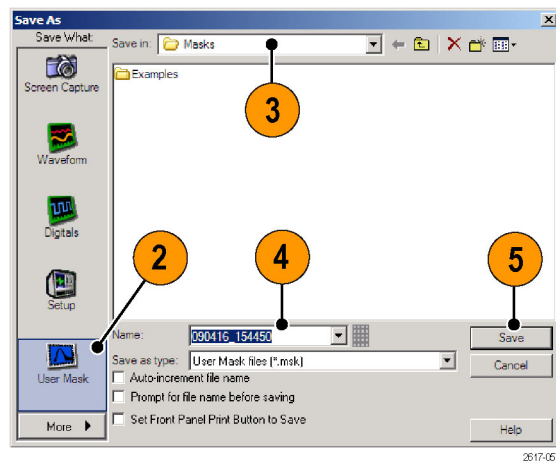

Сохранение данных гистограммы

1. Выберите пункты **File > Save** (файл > сохранить) или **Save As > Histogram Data** (сохранить как > данные гистограммы).

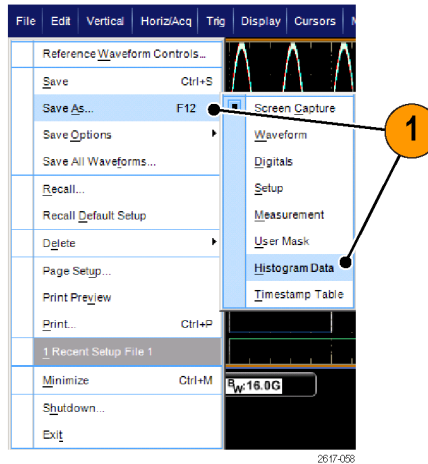


2. Выберите пункт **Histogram** (гистограмма). В зависимости от того, каким был предыдущий выбор, может возникнуть потребность перейти к пунктам меню **More > Histogram Data** (дополнительно > данные в виде гистограммы) для отображения данных в виде гистограммы.

3. Выберите местоположение для сохранения гистограммы.


4. Введите имя гистограммы и выберите тип файла.

5. Нажмите кнопку **Save** (сохранить).

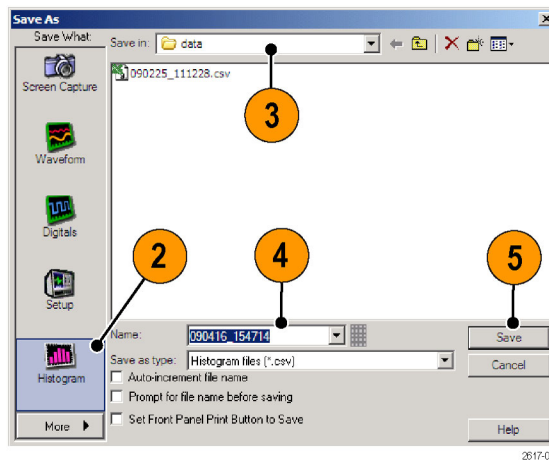


Сохранение меток времени

1. Выберите пункты **File > Save** (файл > сохранить) или **Save As > Timestamp Table** (сохранить как > таблица меток времени).

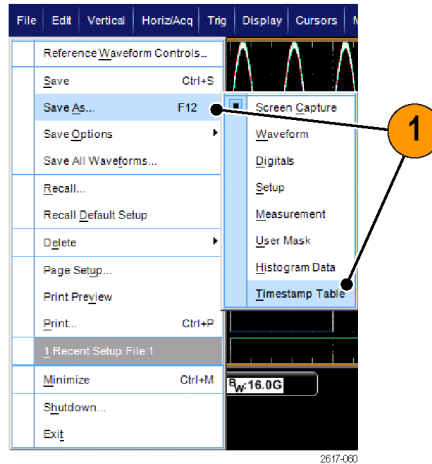


2. Выберите значок **Timestamp** (метка времени). В зависимости от того, каким был предыдущий выбор, может возникнуть потребность перейти к пунктам меню **More > Timestamp Table** (дополнительно > таблица отметок времени) для отображения выборки отметок времени.

3. Чтобы определить Source (источник) или FastFrame Data Range (диапазон данных быстрой записи кадров), нажмите кнопку **Options...** (параметры...). В противном случае перейдите к шагу 4.

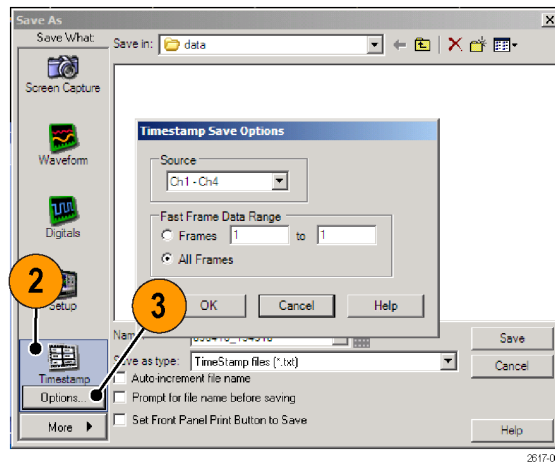


4. Выберите местоположение для сохранения метки времени.
5. Введите имя метки времени и выберите тип файла.
6. Нажмите кнопку **Save** (сохранить).

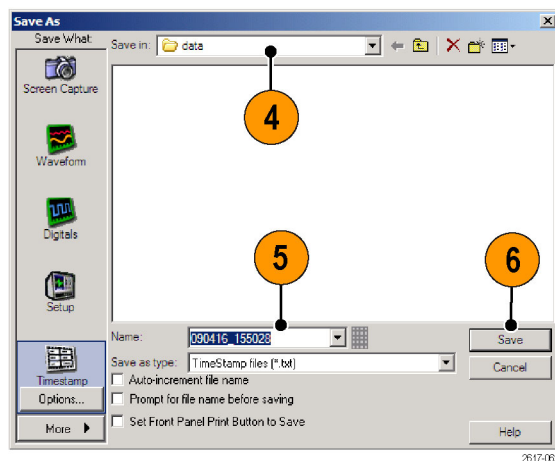


Копирование результатов в буфер обмена

Чтобы задать информационное наполнение и формат для копирования изображений, осциллограмм и результатов измерений в буфер обмена Windows, воспользуйтесь следующей процедурой.

1. Выберите **Edit > Copy Setup...**


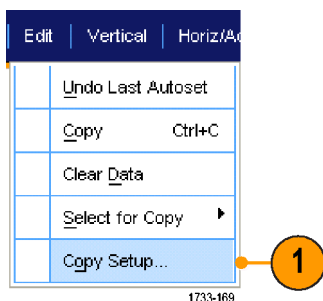


2. Щелкните вкладку **Images**, **Waveforms** или **Measurements** и выберите нужные параметры.

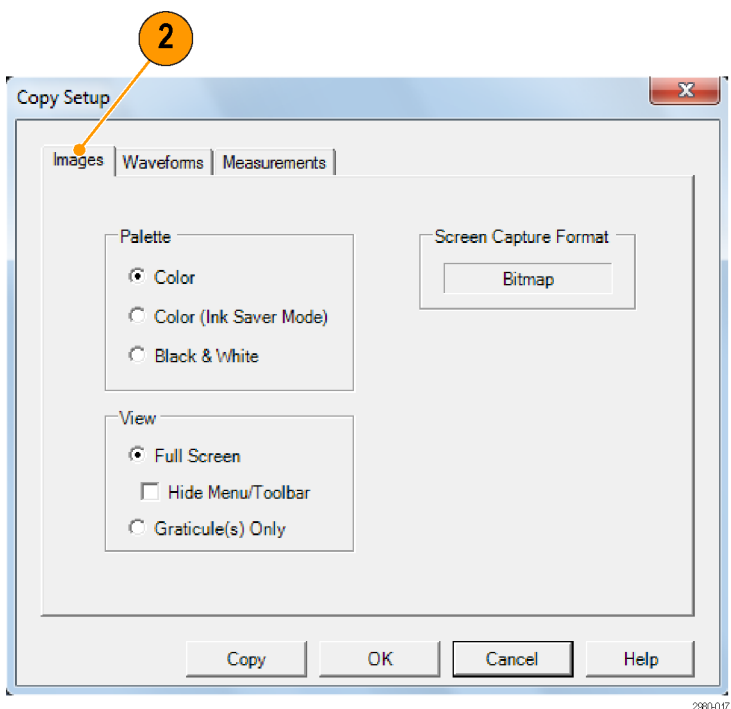


Для копирования изображений, осциллограмм или результатов измерений выполните следующие действия:

1. Выберите элемент для копирования.
2. Выберите **Edit > Copy** или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl + C**.
3. Для вставки элемента в приложение Windows нажмите комбинацию клавиш **Ctrl + V**.

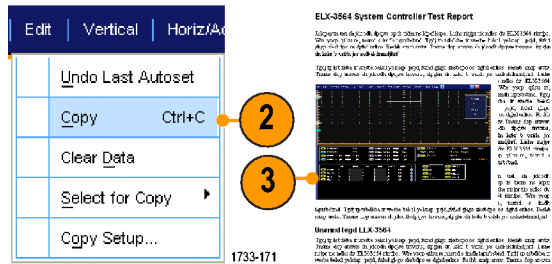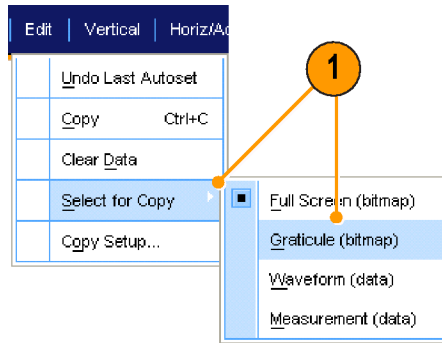


Настройка для печати

1. Чтобы распечатать копию документа, нажмите на кнопку печати или выберите пункты меню **File > Print** (файл > печать). При необходимости можно изменить ориентацию страницы в диалоговом окне Page Setup (настройка параметров страницы).

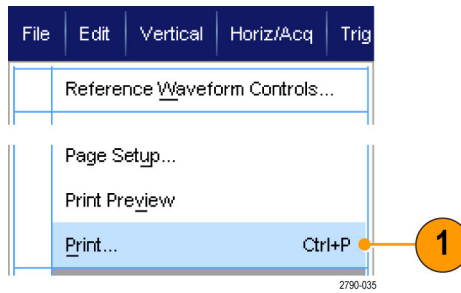


Диалоговые окна печати и настройки параметров страницы зависят от применяемого принтера.

2. Нажмите кнопку **Page Setup...**

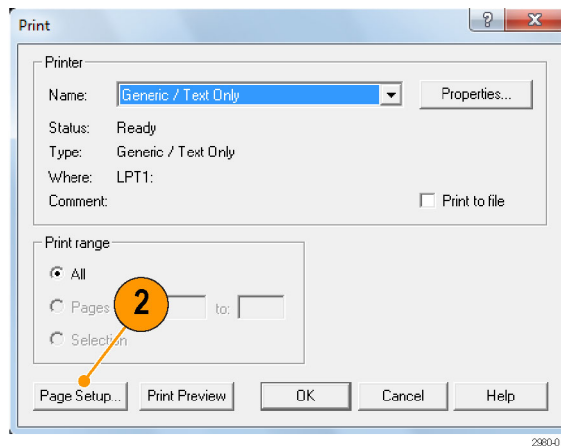

3. Выберите параметры печати.

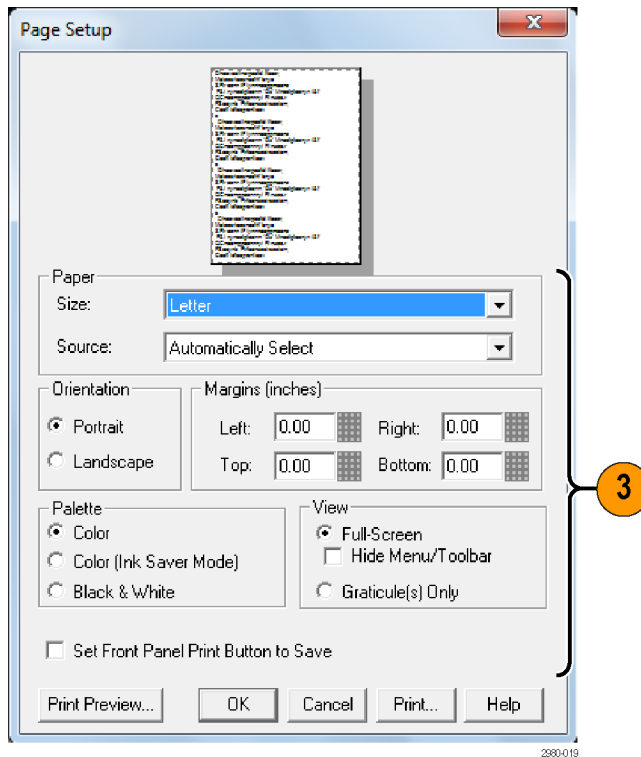


Запуск приложений

Для каждого приложения допускается сделать на приборе десять пробных запусков. Данные приложения обеспечивают специфические возможности проведения измерений. Ниже описаны некоторые примеры их использования. Кроме того могут быть доступны дополнительные пакеты. Некоторые приложения на данном приборе могут быть недоступны. Для получения дополнительных сведений обратитесь к представителю компании Tektronix или посетите веб-узел по адресу www.tektronix.com.

- Используйте приложение **DDRA** Memory Bus Analysis для автоматической идентификации считывания и записи DDR1, LP-DDR1, LP-DDR2, LP-DDR3, DDR2, DDR3, DDR4, DDR3L, GDDR3 и GDDR5.
- Используйте приложение **DJA** DPOJET Jitter and Eye Diagram Analysis, Advanced для надежного измерения сложных тактовых, цифровых и последовательных сигналов данных.
- Приложение **D-PHY** для отладки, определения параметров и проверки на совместимость передатчиков на базе решения MIPI D-PHY (требуется опция DJA).
- Приложение **DSAH** Digital Signal Analysis Bundle представляет собой аналитический пакет цифровых сигналов для приборов с полосой пропускания <12 ГГц.
- Приложение **DSAU** Digital Signal Analysis Bundle представляет собой аналитический пакет цифровых сигналов для приборов с полосой пропускания >12 ГГц.
- Используйте приложение **DSPT** Display Port Compliance Software для обоснования вашего проекта ИС, материнской платы и видеокарты.
- Программное обеспечение **DVI** Compliance Test Solution Software используется для испытаний на совместимость с физическим слоем DVI.
- Приложение **ERRDT** Frame and Bit Error Rate Detector, детектор коэффициента кадровых и битовых ошибок, предназначено для обнаружения ошибок в высокоскоростных последовательных стандартах (требуется опция ST6G).
- Приложение **ET3** предназначено для проверки соответствия коммуникационным стандартам 10/100/1000 Base-T ethernet.
- Приложение **HT3** HDMI Compliance Test Software предназначено для тестирования на соответствие стандарту интерфейса HDMI моделей с полосой пропускания ≥ 4 ГГц.
- Приложение **HT3DS** HDMI Direct Synthesis for HDMI 1.4 (требуется HT3) предназначено для анализа сигнала HDMI.
- Приложение **LSA** Serial Analysis Software предназначено для синхронизации и анализа протоколов CAN/LIN.
- Используйте приложение **LT** Waveform Limit Testing для сравнения полученной осциллограммы с установленными вами пределами допустимых отклонений.
- Программное обеспечение **MTH** Communication Mask Testing Software используется для тестирования с маской для моделей ≥ 4 ГГц.
- Приложение **MTM** Communication Mask Testing Software используется для проведения тестирования соответствия с маской на моделях с полосой пропускания <4 ГГц.
- Используйте тест совместимости **PCE3** PCI-Express для Gen3. Используется с DPOJET.
- Тест на совместимость **PCE** предназначен для Gen1 и Gen2. Может использоваться с DPOJET или RTE.
- Приложение **PS1** Power Solution Bundle предназначено для измерения и анализа источников питания.

- Приложение для измерения параметров источника питания **PWR** Power Measurement Software предназначено для быстрого измерения и анализа рассеяния энергии в импульсных источниках питания и магнитных элементах.
- Приложения **SLA** и **SLE** предназначены для эмуляции канала последовательных данных, отключения фиксации, добавления или удаления коррекции передатчика. SLA добавляет обработку сигналов с коррекцией.
- Приложение **SR-810B** используется для включения последовательной синхронизации и анализа сигналов 8B10B.
- Приложение **SR-AERO** предназначено для последовательной синхронизации и анализа MIL-STD-1553.
- Приложение **SR-AUTO** предназначено для последовательной синхронизации, устранения ошибок и анализа сигналов 2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, и RS-232/422.
- Приложение **SR-COMP** предназначено для включения последовательной синхронизации и анализа сигналов, передаваемых через интерфейсы RS-232/422/485/UART.
- Приложение **SR-DPHY** предназначено для анализа последовательного сигнала MIPI-DSI1 и MIPI-CSI2.
- Приложение **SR-EMBD** используется для включения последовательной синхронизации и анализа сигналов I2C и SPI.
- Приложение **SR-ENET** предназначено для последовательного анализа сигналов Ethernet.
- Приложение **SR-PCIE** предназначено для анализа совместимости последовательных данных (для последовательной синхронизации требуется ST6G).
- Приложение **SR-USB** используется для включения последовательной синхронизации и анализа сигналов LS, FS и HS USB.
- Приложение **SST** предназначено для модулей соответствия Serial ATA и Serial Attached SCSI с вариантом RTE.
- Приложение **ST1G** или **ST6G** Serial Protocol Trigger Software предназначено для синхронизации и декодирования 8-разрядных и 10-разрядных данных в высокоскоростных протоколах обмена данными и последовательных протоколах. Синхронизация протоколов с частотой до 6,25 Гвыб/с.
- Приложения **SVP**, **SVM** и **SVE** Spectral Analysis используются для обоснования широкополосных проектных решений и описания широкополосных спектральных событий.
- Приложение **SVO** предназначено для гибкого анализа OFDM, требует наличия SVE.
- Приложение **SVT** предназначено для организации временных измерений (частота и фаза), требует наличия SVE.
- Приложение **USB** предназначено для определения характеристик сигналов USB 2.0, включая тестирование с маской и параметрическое тестирование.
- Приложение **USB3** используется для проверки, описания, отладки и испытания на соответствие систем USB 3.0 (требует опции DJA).
- Приложение **VET** используется для активации визуального запуска и поиска.
- Программное обеспечение **VNM** CAN/LIN Protocol Analysis Software предназначено для проверки протоколов CAN и LIN (кроме синхронизации CAN).
- Приложение **XGBT** предназначено для испытания на электрическое соответствие физического уровня (PHY) подсоединения к физической среде (PMA) сети Ethernet поколения 10GBASE-T.

Для установки приложений следуйте прилагаемым к ним инструкциям. Чтобы запустить приложение, выберите **Analyze** и затем укажите нужное приложение.

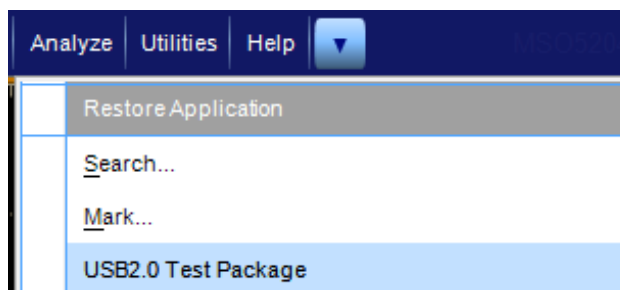

Примеры применения

В этом разделе описаны примеры применения прибора в типичных случаях устранения неполадок и способы расширения возможностей прибора.


Регистрация периодически возникающих аномалий

Одной из наиболее сложных операций, к которой сталкиваются инженеры-проектировщики, является отслеживание причины возникновения периодических аномалий. Если определен тип аномалии, которую нужно обнаружить, можно с легкостью настроить осциллограф на расширенную синхронизацию для устранения данной аномалии. Если неизвестно, что нужно обнаружить, процедура может затянуться и потребовать много времени для обнаружения редко встречающейся аномалии, особенно при низкой скорости регистрации сигналов на обычном цифровом запоминающем осциллографе.


Цифровой люминисцентный осциллограф с применением технологии DPX имеет высокоскоростной режим регистрации, называемый FastAcq, который позволяет обнаруживать аномалии, как в случае с секундами или минутами. Обычный цифровой запоминающий осциллограф для обнаружения такой же аномалии использует часы или дни.

Воспользуйтесь следующей процедурой для регистрации периодически возникающих аномалий.


1. Подсоедините пробник к источнику входного сигнала.

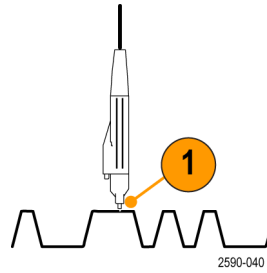

2. Нажмите кнопку **Autoset**.

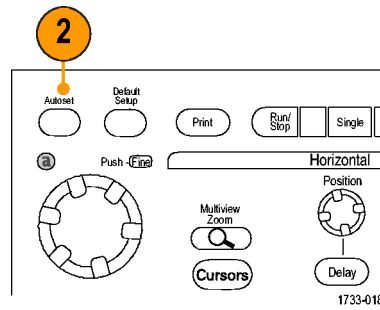


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

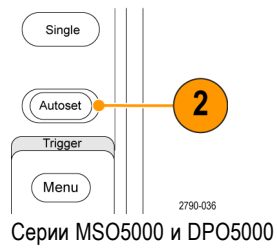


Серии MSO5000 и DPO5000


3. Выберите **Display > Display Persistence > Infinite Persistence**.
В данном примере требуется обнаружить тактовый сигнал. После наблюдения за сигналом в течение 1-2 минут, но перед началом поиска проблемы в другом месте, перейдите к шагу 4.

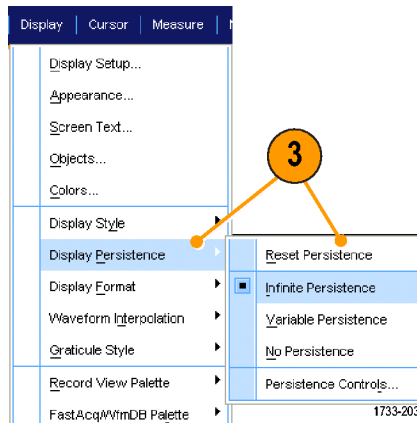

4. Нажмите кнопку **FastAcq**.

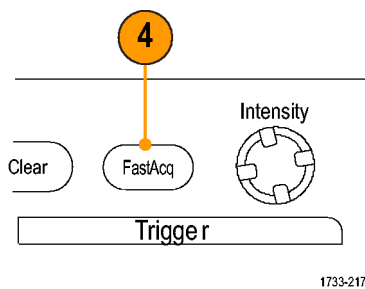


Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

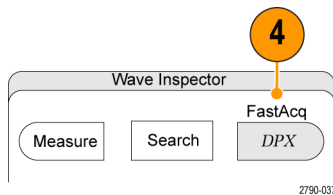


Серии MSO5000 и DPO5000

5. Найдите выбросы, переходные процессы и другие случайные аномалии сигнала. В данном примере с помощью функции быстрой регистрации FastAcq обнаруживается положительный выброс длительностью ≈ 300 нс по истечении нескольких секунд.

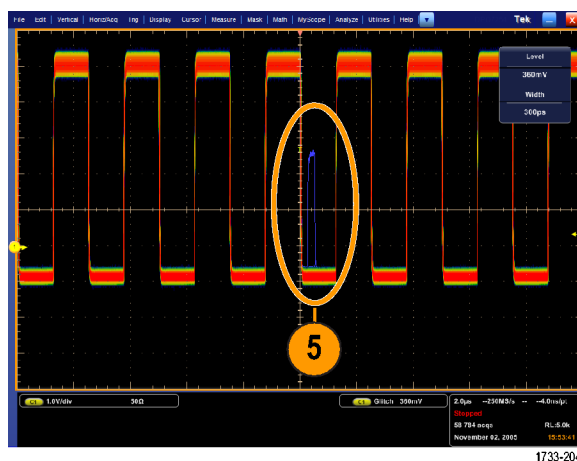


6. Чтобы установить запуск синхронизации по пику выброса, определенного при выполнении шага 5, выберите **Glitch Setup...** (Настройка выброса).
7. Выбор соответствующую полярность.
8. Щелкните **Level** (Уровень), а затем установите уровень, основываясь на данных, полученных в шаге 5.
9. Щелкните **Width** (Длительность), а затем установите длительность, основываясь на данных, полученных в шаге 5.

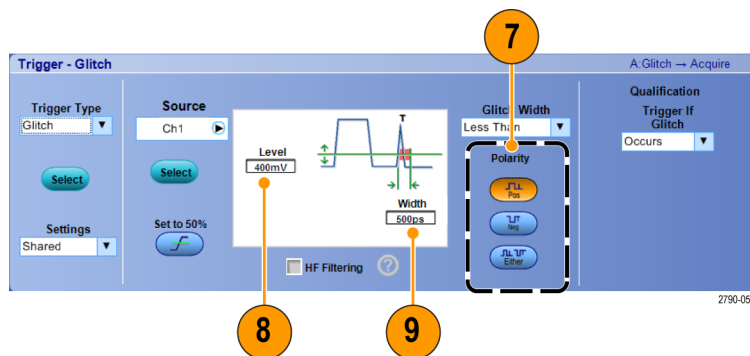


Установите флажок HF Filtering (фильтрация ВЧ), если требуется синхронизировать систему так, чтобы обрабатывать высокочастотную импульсную вспышку, как один импульс.


10. Выберите для элемента E-mail on Trigger (Электронная почта по сигналу запуска) значение **On**. (См. стр. 97, *Настройка отправки сообщения о событии по электронной почте.*)

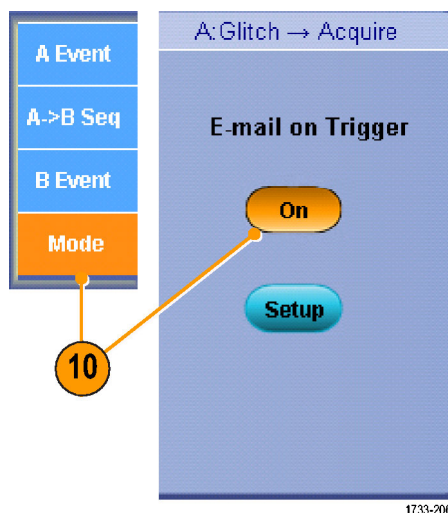

11. Нажмите кнопку **Single** для запуска по одному выбросу.

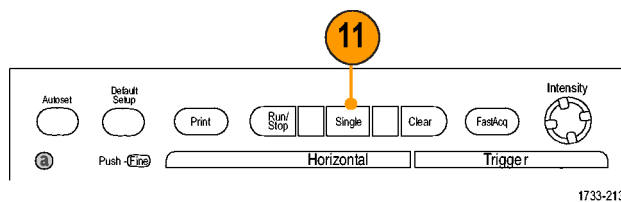

Серии DSA/DPO70000D, MSO/DSA/DPO70000C и DPO7000C

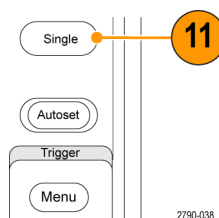

Серии MSO5000 и DPO5000


Использование расширенного рабочего стола и архитектуры OpenChoice для повышения эффективности документирования

Нередко возникает необходимость в документировании работы инженера в лаборатории для дальнейшего использования. Вместо сохранения снимков экрана и осциллограмм на компакт-диске или запоминающем устройстве USB для последующего создания отчета можно использовать архитектуру OpenChoice для документирования работы в реальном времени.


Чтобы превратить прибор в основное средство разработки и документирования, выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы на 64-разрядных системах потребуются совместимые с ними 64-разрядные драйверы устройств и прикладные программы.

1. Загрузите в прибор приложение Microsoft Word или Excel.
2. Подсоедините второй монитор.
(См. стр. 12, *Добавление второго монитора.*)

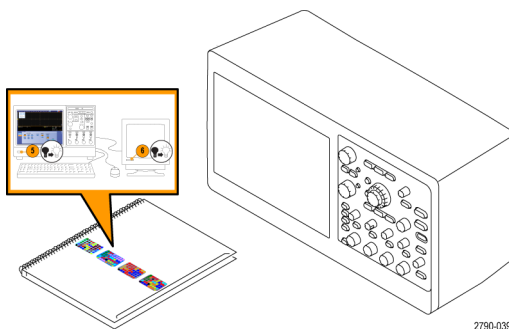


3. Откройте Microsoft Word и перетащите окно Word на расширенный рабочий стол.

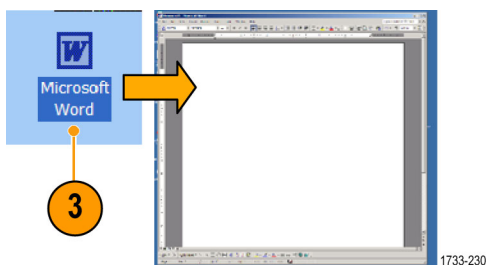

4. Щелкните **TekScope**, чтобы восстановить приложение прибора.



5. Выберите **Edit > Select for Copy > Full Screen (bitmap)**.

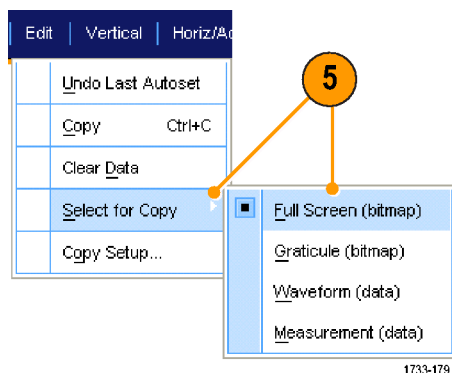

6. Нажмите клавиши **Ctrl+C**.
7. Щелкните место документа Word, в котором требуется разместить снимок экрана, и нажмите клавиши **Ctrl+V**.

Советы

- В комплект прибора входит несколько программных средств OpenChoice, предназначенных для обеспечения максимальной эффективности и возможности подключения к другим средствам разработки.

Синхронизация по шинам


Данный прибор можно использовать для синхронизации по шинам I²C, SPI, RS-232/422/485/UART, MIPI DSI-1, MIPI CSI-2, 8B10B, USB, CAN и параллельной. На экране прибора отображается физический уровень шины (в виде аналоговых осциллограмм), а также информация на уровне протокола (в виде цифровых осциллограмм и символов).

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые типы синхронизации на некоторых приборах недоступны.


Подробное описание процедур синхронизации шины приведено в разделах (См. стр. 88, Синхронизация по параллельной шине.) и (См. стр. 91, Синхронизация по последовательной шине.)

Для настройки синхронизации по шине необходимо выполнить следующие действия.


1. Выберите пункты **Vertical > Bus Setup** (по вертикали > настройка шины).

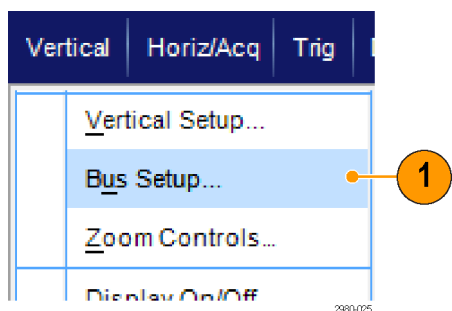


2. Выберите тип шины.
3. Если вы выбрали тип шины **Serial** (последовательная) в разделе Bus Type (тип шины), выберите тип последовательной шины.
4. Укажите компоненты.

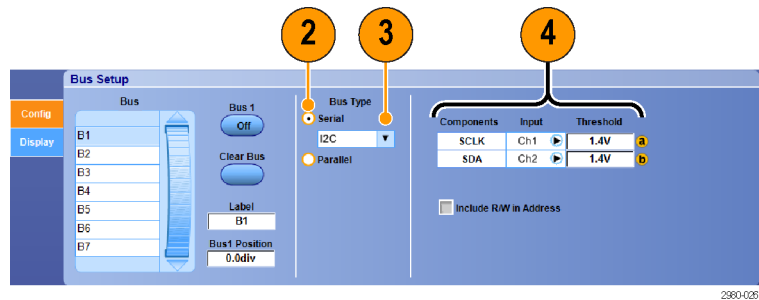

5. Выберите Trig > Bus Setup (синхронизация > настройка шины).

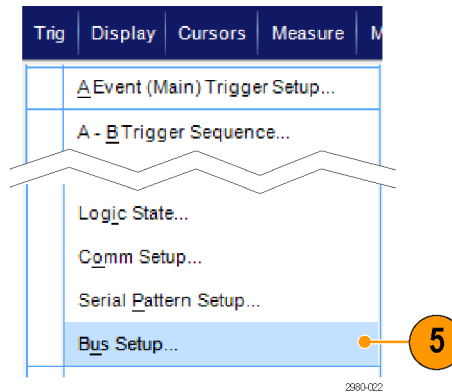

6. Выберите шину, которую вы настроили.
7. Выберите **Trigger On** (синхронизация по) для указания необходимого элемента для синхронизации.

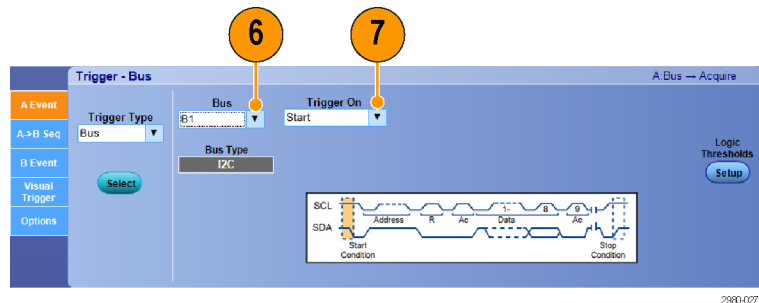

8. В зависимости от выбора **Trigger On** (синхронизация по), возможно, потребуется осуществить дополнительный выбор.


Синхронизация по видеосигналу

Устройство поддерживает синхронизацию сигналом NTSC, SECAM, PAL и сигналом высокой четкости.


Синхронизация по полям видеосигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип запуска по видеосигналу имеется в наличии только в приборах серий DPO7000C, MSO5000 и DPO5000.


1. Выберите **Trig > A Event (Main) Trigger Setup...**

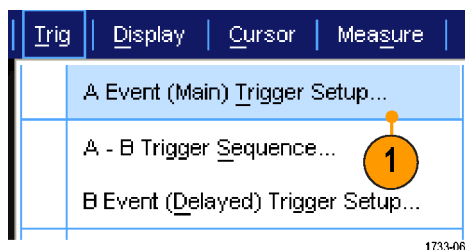

2. Задайте тип и источник синхронизации A на вкладке события A Event. Выберите **Format > 525i/NTSC**.

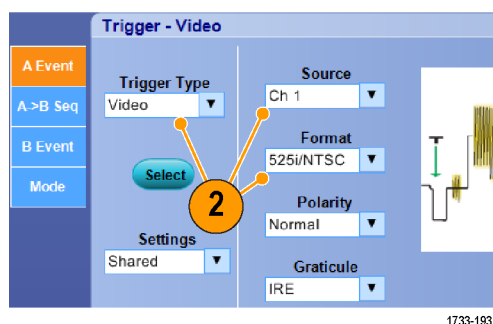


3. Выберите последовательно **Trigger On > Field**.
Выберите поле **Odd, Even** или **All**.

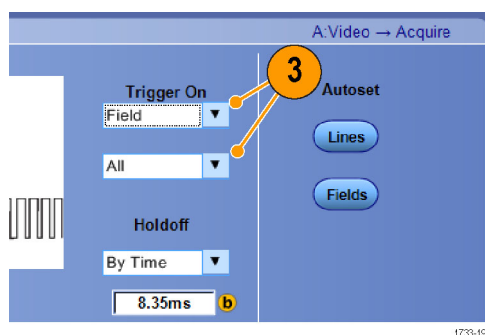


Синхронизация по строкам

Просмотр строк видеосигнала в пределах поля.


1. Выберите **Trig > A Event (Main) Trigger Setup...**

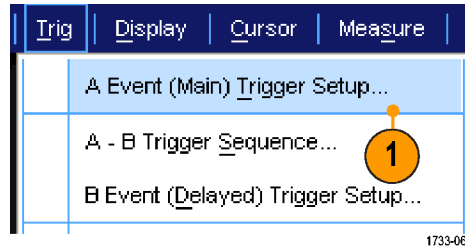

2. Задайте тип и источник синхронизации A на вкладке события A Event. Выберите **Format > 525i/NTSC**.

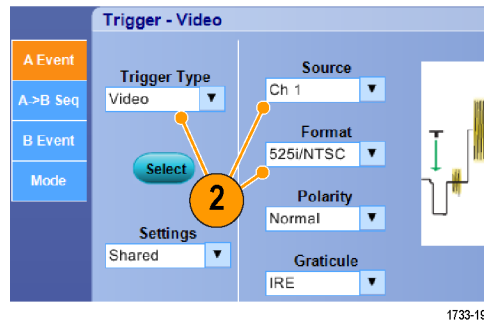

3. Выберите **Trigger On > All Lines**.

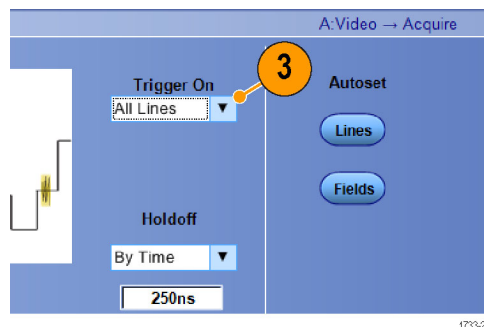


Сопоставление данных осциллографа и логического анализатора Tektronix

Как правило, разрабатываются быстродействующие устройства с крутыми фронтами тактовых сигналов и высокими скоростями передачи данных. Для таких разработок необходимо просматривать аналоговые характеристики высокочастотных цифровых сигналов с привязкой к сложным событиям в цифровом устройстве. Функция iView служит окном в цифровой и аналоговый мир одновременно. Возможности iView позволяют легко интегрировать и автоматически сопоставлять во времени данные, полученные с логических анализаторов и осциллографов Tektronix и одним щелчком мыши переносить аналоговые осциллограммы с осциллографа на экран логического анализатора. Совместный просмотр связанных во времени аналоговых и цифровых сигналов позволяет быстро обнаружить источники трудноуловимых выбросов и других неполадок.


Кабель iView для внешнего осциллографа (iView External Oscilloscope Cable) позволяет подсоединить логический анализатор к осциллографу Tektronix, устанавливая связь между этими приборами. Мастер добавления внешнего осциллографа, доступ к которому осуществляется через меню System приложения TLA, выполняет подключение кабеля iView между логическим анализатором и осциллографом.

Имеется также окно настройки, обеспечивающее проверку, изменение и тестирование настроек осциллографа. Прежде чем приступить к записи сигналов и просмотру осциллограмм, необходимо установить подключение между логическим анализатором и осциллографом Tektronix с помощью мастера Add External Oscilloscope (добавление внешнего осциллографа).

1. Выберите **Add iView External Oscilloscope...** в меню System логического анализатора.

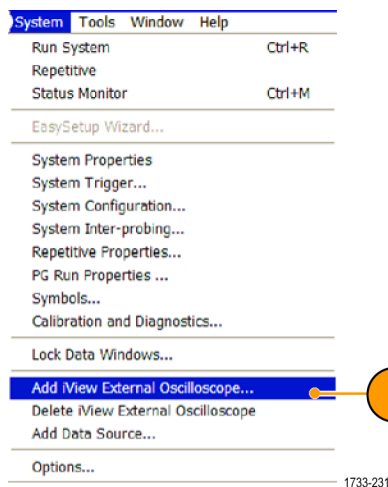

2. Выберите модель осциллографа.
3. Выполните инструкции на экране, а затем нажмите кнопку **Next**.
4. Дополнительные сведения о сопоставлении данных логического анализатора и осциллографа см. в документации логического анализатора Tektronix.

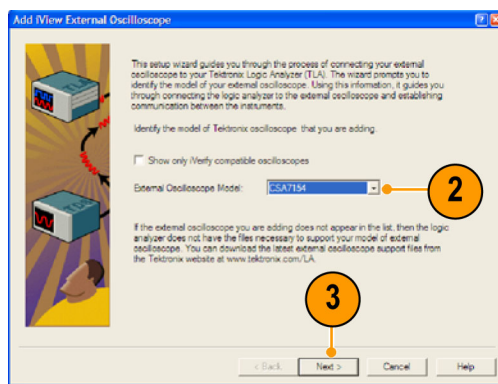

1733-232

Приложение А

Чистка

Для чистки прибора используйте нижеуказанные процедуры. Если необходима дополнительная чистка, ее могут выполнить квалифицированные специалисты по обслуживанию.

Чистка наружной поверхности

Чистка внешних поверхностей корпуса выполняется сухой тканью, не оставляющей волокон, или мягкой щеткой. Оставшееся загрязнение может быть удалено тканью или щеткой, смоченной в 75-процентном растворе изопропилового спирта. Узкие места вокруг элементов управления и разъемов следует прочищать щеткой. Не используйте для очистки шасси абразивные составы.

Выключатель On/Standby (Вкл/Ожидание) следует очищать увлажненной чистящей салфеткой. Не наносите очищающую жидкость непосредственно на выключатель.



ОСТОРОЖНО. Использование неподходящих способов чистки, чистящих средств или чрезмерные усилия могут привести к повреждению прибора. Не используйте химические чистящие вещества, которые могут повредить пластиковые элементы, используемые в осциллографе. При очистке кнопок меню или кнопок передней панели используйте только деионизированную воду. При чистке 75-процентным раствором изопропилового спирта остатки раствора следует удалять деионизированной водой. Перед использованием чистящих средств других типов проконсультируйтесь с представителями и сервисным центром Tektronix.

Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь прибора при внешней чистке, не используйте жидкости больше, чем это необходимо для увлажнения ткани или аппликатора.

Приложение В

Получение последнего приложения осциллографа и выпусков версий

Последняя версия дополнительно заказанного вместе с прибором приложения, может быть на нем не установлена. Приведенная ниже ссылка для загрузки — самый быстрый и простой способ получения новейшей версии программы.

Чтобы скачать самую последнюю версию программы, зайдите на домашнюю страницу веб-сайта Tektronix (www.tektronix.com) и найдите на ней раздел Downloads (загрузить). В текстовом окне ENTER MODEL NUMBER (введите номер модели) введите название приложения и в ниспадающем меню Select Download Type (выберите тип загружаемого материала) выберите пункт Software (программное обеспечение).

ПРИМЕЧАНИЕ. Находящийся на веб-странице файл Release Notes (Заметки о выпуске) может содержать больше свежей информации, чем файл readme.txt, содержащийся в загружаемом исполняемом файле.

Для определения критериев поиска используйте название приложения в текстовом окне ENTER MODEL NUMBER (введите номер модели). Например, используйте ключевое слово DPOJET для поиска и загрузки последней версии приложения DPOJET.

Если приложение было приобретено вместе с прибором, лицензионный ключ Tektronix позволит это приложение использовать.

Чтобы активировать приложение после его обновления, следуйте инструкциям раздела «Как установить новый лицензионный ключ Tektronix» в файле Readme.txt.

Приложение С

Инструкции по эксплуатации пассивных пробников TRP0500 и TRP1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10X

071-2809-xx

© Tektronix, Inc., Все права защищены.


Сведения по эксплуатации

Пробники TRP0500 и TRP1000 10X Passive Probes — компактные пассивные пробники с 10-кратным ослаблением, которые предназначены для использования с осциллографами Tektronix серий MSO/DPO4000B & 5000.

Эти пробники не содержат обслуживаемых пользователем или компанией Tektronix деталей.

Подсоединение пробника к осциллографу

Подключите пробник, как показано на рисунке внизу.

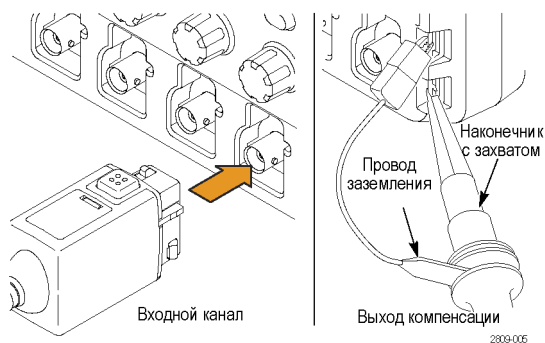

Компенсация пробника

MSO/DPO5000. Для компенсации пробника выполните следующие действия:

1. Подключите пробник к каналу осциллографа.
2. Подключите пробник к выходным клеммам компенсации пробника на передней панели осциллографа.
3. Выберите Vertical > Probe Cal (по вертикали > калибровка пробника).
4. Выберите вкладку, соответствующую каналу, к которому присоединен пробник.
5. В разделе меню Probe Compensation (Компенсация пробника) нажмите кнопку Compensate Probe (Компенсировать пробник).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание удара электрическим током подключайтесь к сигналу Probe Comp (компенсация пробника) осциллографа только при выполнении данной настройки.

Если компенсацию пробника выполнить не удалось, проследите, чтобы сигнальная шина и провод заземления были надежно подсоединены к контактам Probe Comp (компенсация пробника) на осциллографе. Проверьте также, чтобы провод заземления и наконечник жесткого штифта или штифта «рого» были надежно закреплены в головке пробника, а крючок был надежно соединен с наконечником.

Стандартные принадлежности


Ниже показаны стандартные принадлежности, входящие в комплект пробника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током при использовании пробника или его принадлежностей прикасайтесь к корпусу пробника или его принадлежности только выше предохранительного кольца.

Пункт


Описание

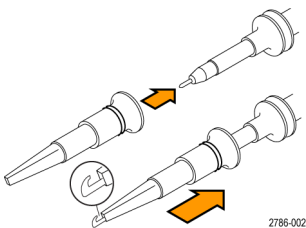

Наконечник с захватом

Наденьте наконечник с захватом на наконечник пробника и зафиксируйте захват на цепи.

Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0362-XX

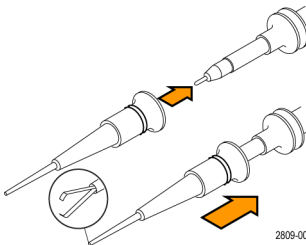


Миниатюрный наконечник с захватом

Этот наконечник используется для доступа к контрольным точкам в условиях дефицита пространства. Наденьте наконечник с захватом на наконечник пробника и зафиксируйте захват на цепи.

Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0363-XX

Пункт


Описание

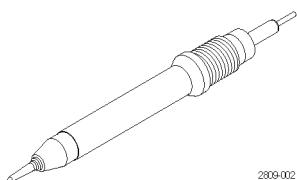

Жесткий штифт

Этот тип наконечника установлен на пробнике заранее.


Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 206-0610-XX

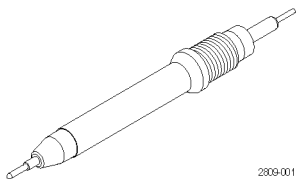

Штифт «рого»

Этот тип подпружиненного наконечника позволяет производить удовлетворяющее определенным требованиям тестирование монтажных плат.


Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 206-0611-XX

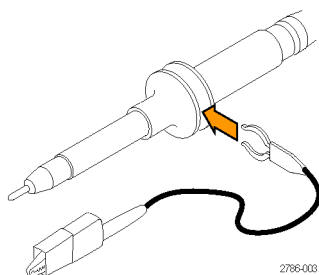

Провод заземления с зажимом типа «крокодил»

Прикрепите этот провод к «земле» головки пробника, а затем — к «земле» исследуемой цепи.

Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 196-3521-XX

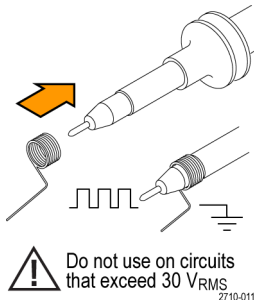

Заземляющие пружины

Прикрепите пружину к кольцу заземления наконечника пробника для проведения измерений в контрольных точках, которые поблизости имеют заземляющие соединения (<19 мм, стандарт; XX мм, короткая).

Номера по каталогу Tektronix для повторного заказа:

016-2028-XX (длинная, 2 шт.)

016-2034-XX (короткая, 2 шт.)


Дополнительные принадлежности

Для пробника можно заказать следующие принадлежности.

Принадлежность	Номер по каталогу Tektronix
Провод заземления с зажимом, 15,2 см	196-3198-xx
Провод заземления с зажимом «крокодил», 30,5 см	196-3512-xx
Наконечник пробника MicroSCT	206-0569-xx
Измерительный наконечник печатной платы/адаптер печатной платы	016-2016-xx
Измерительный наконечник печатной платы для компактного наконечника пробника	131-4210-xx
Проводник, катушка, 32 AWG	020-3045-xx

Замена наконечника пробника

Закажите по каталогу Tektronix деталь с номером 206-0610-xx для замены жесткого штифта или деталь с номером 206-0611-xx для замены штифта «рого».

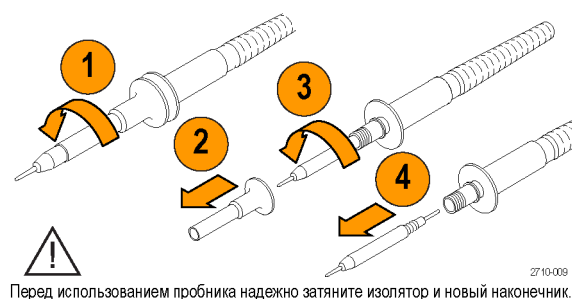



Перед использованием пробника надежно затяните изолятор и новый наконечник.

Технические характеристики

Таблица 1: Электрические и механические характеристики

Характеристика	TRP0500	TRP1000
Полоса пропускания (-3 дБ)	500 МГц	1 ГГц
Время нарастания системы (типичное значение)	< 350 пс	< 700 пс
Входная емкость системы	Жесткий штифт: $3,9 \pm 0,3$ пФ Штифт «рого»: $5,1 \pm 0,5$ пФ	
Погрешность ослабления системы	10:1 $\pm 2,2\%$	
Добавочное сопротивление пробника при постоянном токе	9,75 МОм $\pm 0,5\%$	
Входное сопротивление системы при постоянном токе	10 МОм $\pm 2\%$	
Задержка распространения	~5,67 нс	
Максимальное входное напряжение	300 В _{ср.кв.} КАТ. II	
Длина кабеля	1,3 м ± 3 см	

Графики рабочих характеристик

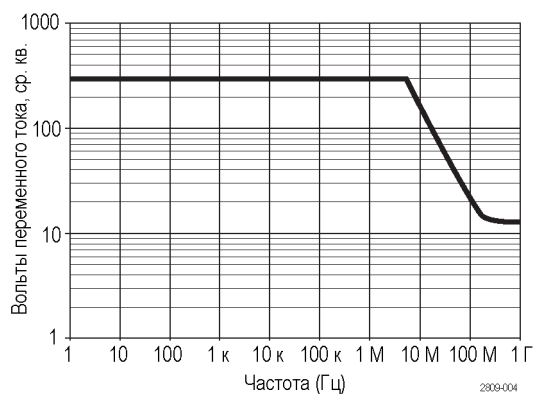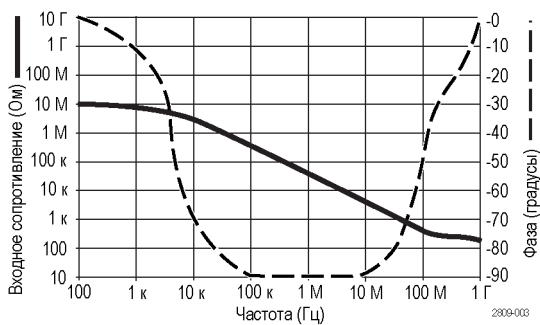

При проведении измерений в режиме изоляции от цепей заземления пользуйтесь приведенной выше кривой снижения параметров опорного вывода.

Таблица 2: Условия эксплуатации

Характеристики	Описание
Температура	
При эксплуатации	От -15 до 65 °С
При хранении	От -62 до 85 °С
Влажность	
При эксплуатации	Относительная влажность от 5 до 95 % при температуре до 30 °С
При хранении	Относительная влажность от 5 до 45 % при температуре от 30 до 50 °С
Высота над уровнем моря	
При эксплуатации	4,6 км, максимальная
При хранении	12,2 км, максимальная

Таблица 3: Сертификация и соответствие стандартам

Характеристики	Описание	
Соответствие стандартам по электромагнитной совместимости для Евросоюза	Проверено на соответствие перечисленным ниже спецификациям (как указано в Official Journal of the European Communities): Директива 2006/95/ЕС по низковольтному оборудованию: EN61010-031: 2002	
Описание категорий измерений	<i>Категория</i>	<i>Примеры продуктов, относящихся к категории.</i>
	Категория III	Линии электропередач, фиксированная установка
	Категория II	Линии питания в помещениях, бытовые электроприборы, портативное оборудование
	Категория I	Цепи, подключенные к линиям питания не напрямую
Уровень загрязнения 2	Не допускайте эксплуатации прибора в присутствии проводящих загрязняющих веществ (как определяет стандарт IEC 61010-1). Прибор предназначен только для использования в помещении.	
Дополнительные стандарты безопасности	Первое издание UL61010B-1 и первое издание UL61010B-2-031. CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92, и CAN/CSA-C22.2 No. 1010.2.031-94 IEC61010-031:2002	



Утилизация оборудования. Этот прибор соответствует требованиям Европейского Союза согласно Директиве 2002/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Более полные сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-узле Tektronix (www.tektronix.com).

Общие положения о безопасности

Во избежание травм, а также повреждений данного изделия и подключаемого к нему оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Используйте изделие в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска. Использование пробника или его принадлежностей не по назначению может привести к удару электрическим током или возгоранию.

Пожарная безопасность и предотвращение травм

Использование осциллографа для измерений относительно «земли». Не допускайте плавления потенциала на опорном выводе этого пробника при использовании осциллографов для измерений относительно «земли» (например, осциллографов серий DPO, MSO и TDS). Опорный вывод должен быть соединен с потенциалом «земли» (0 В)

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением пробника к тестируемой системе подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и опорный вывод от тестируемой системы.

Избегайте удара электрическим током. Во избежание травм, в том числе со смертельным исходом, не подсоединяйте и не отсоединяйте пробники и провода, когда они подключены к источнику напряжения.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением

прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Избегайте удара электрическим током. При использовании принадлежностей пробника никогда не нарушайте самый низкий номинал пробника или его принадлежности, независимо от того, какой из них ниже, включая категорию измерений и номинальное напряжение.

Избегайте перегрузок электросети. Во избежание получения травм или опасности возгорания не прикладывайте потенциал к какому-либо из входов, включая входы опорных сигналов, отличающихся от «земли» более, чем на максимальный номинал данного входа.

Избегайте открытых электрических схем и не работайте с прибором при снятом кожухе. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Осматривайте пробник и принадлежности. Перед каждым использованием осматривайте пробник и принадлежности на наличие повреждений (порезов, задигов, дефектов в корпусе пробника, принадлежностях, рубашке кабеля и т. д.). При наличии повреждений откажитесь от их использования.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора.

Условные обозначения и символы, относящиеся к безопасности, используемые в данном руководстве по эксплуатации

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы, встречающиеся на изделии. Ниже приводится список символов на изделии.



CAUTION
Refer to Manual

Как связаться с компанией Tektronix

Веб-узел: www.tektronix.com

Телефон: 1-800-833-9200

Адрес: Tektronix, Inc.
Отдел или имя (если известно)
14200 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

Электронная почта: techsupport@tektronix.com

Гарантийные обязательства

Информацию о гарантийных обязательствах см. на веб-сайте www.tektronix.com/warranty

Приложение D

Инструкции к логическому пробнику P6616 общего назначения


071-2831-00

© Tektronix, Inc., Все права защищены.

Описание прибора

Логический пробник P6616 общего назначения соединяет осциллографы смешанных сигналов Tektronix серий MSO5000 и MSO4000B с шинами передачи данных и сигналов исследуемой системы. Пробник имеет 16 каналов передачи данных, распределенных между двумя наборами проводов (ГРУППА 1 и ГРУППА 2).


Первый провод каждого набора имеет изоляцию синего цвета, а остальные семь проводов — изоляцию серого цвета. Все провода на конце оборудованы заземлением. Концы пробника можно подсоединять к исследуемой системе по отдельности, а можно группировать их при помощи держателей наконечников пробника.

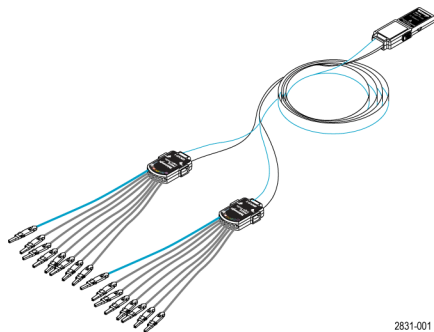

Подсоединение пробника к осциллографу

Подсоедините пробник, как показано на рисунке внизу.

1. Вставьте пробник этикеткой вверх в разъем осциллографа.
2. Чтобы извлечь пробник, нажмите кнопку на его боковой поверхности и потяните его на себя.

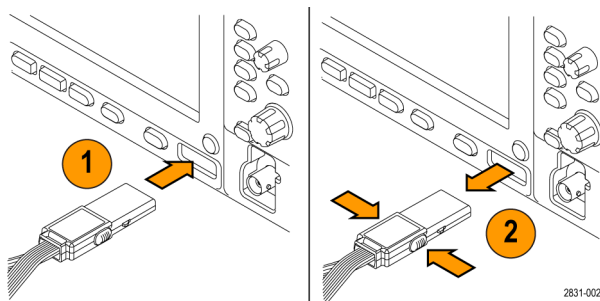

Подсоединение пробника к контуру

Присоедините пробник к цепи при помощи разъемов и адаптеров, изображенных на оборотной стороне данного руководства по эксплуатации. Выберите наиболее подходящий метод, после чего перейдите к разделу «Настройка пробника».

Настройка пробника

Для установки и просмотра параметров цифрового канала, выполните следующие действия.

На приборах серии MSO5000 выберите пункты меню Vertical>Digital Setup (по вертикали > установка цифрового канала) или нажмите кнопку **D15-D0**.

На приборах серии MSO4000B нажмите кнопку **D15-D0**.

Для каждого цифрового канала могут быть установлены приведенные ниже параметры.

- Пороговое напряжение и вертикальное положение (настройка порога по умолчанию равна 1,4 В)
- Высота и положение сигнала (устанавливается один раз для всех 16 каналов)
- Метка канала

Для настройки и просмотра характеристик шины выполните следующие действия.

На приборах серии MSO5000 используйте элементы управления меню Bus Setup (настройка шины).

На приборах серии MSO4000B нажмите кнопки **B1 — B4**.

Экраны настройки позволяют устанавливать и просматривать такие характеристики шины, как:

- Тип синхронизации
- Тип шины (последовательный или параллельный)
- Ширина шины
- Формат дисплея (шестнадцатиричный, двоичный или символы ASCII)

Информация по настройке параллельной шины содержится в памяти некоторых осциллографов. Однако для других шин, таких как шины SPI и I2C, необходимо иметь соответствующий выбор. Подробнее о номенклатуре и порядке оформления заказа см. в руководстве или спецификации своего осциллографа.

Проверка работоспособности


Активность логики сразу же отображается на всех подсоединенных, активных каналах. Если активного сигнала не видно:

1. Нажмите кнопку **Trigger** (синхронизация).
2. Выберите пункт Edge (фронт), чтобы установить тип синхронизации.
3. Выберите канал, который будет являться источником.
4. На приборах серии MSO4000В нажмите кнопку **Autoset** (автоустановка).

Если активного сигнала не видно, попробуйте использовать другой канал пробника (или аналоговый пробник), чтобы проверить активность контура в контрольной точке.

Типичный способ применения

1. Используйте пробник P6616 для просмотра цифровых сигналов на системной шине.
2. Используйте аналоговый пробник, такой как пассивный пробник TPP0500 или TPP1000, для просмотра информации в виде аналоговой осциллограммы.

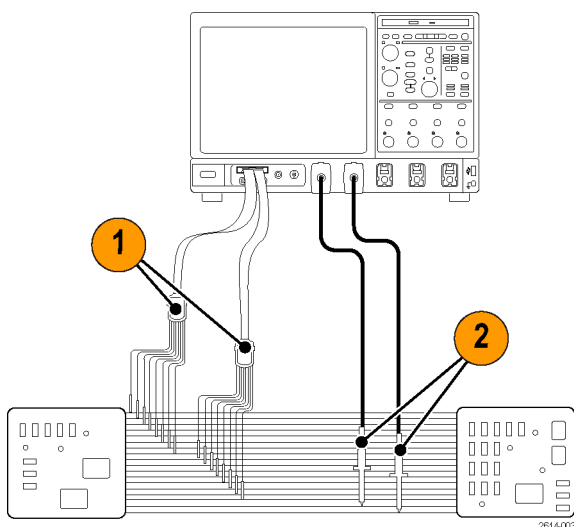

Принадлежности

Следующие стандартные принадлежности поставляются вместе с пробником и показаны на рисунке, расположенном на следующей странице.

Пункт	Описание	Количество	Номер по каталогу
—	Набор принадлежностей логического пробника	Пункт 1—6	020-2662-XX
1	Удлинительный наконечник для заземления	1 комплект из 20	020-2711-XX
2	Наконечник пробника	1 комплект из 10	131-5638-11
3	Захват для ИС	1 комплект из 20	020-2733-XX
4	Держатель наконечника пробника	2 шт.	352-1115-XX
5	Провод заземления 203 мм	1 комплект из 2	020-2713-XX
6	Провод заземления 76 мм	1 комплект из 8	020-2712-XX
	Руководство по эксплуатации ¹	1 шт.	071-2831-XX

¹ Руководство по эксплуатации входит в комплект пробника, но не входит в комплект принадлежностей. Руководство по эксплуатации можно также загрузить на веб-сайте www.tektronix.com/manuals.

Для пробника можно заказать следующие дополнительные принадлежности:

Описание	Номер по каталогу
Опорная площадка D-MAX пробника P6960 для адаптера с квадратными контактами	NEX-P6960PIN

Технические характеристики

Таблица 4: Электрические и механические характеристики

Характеристика	Описание
Входные каналы	16, цифровые
Входное сопротивление	100 кОм \pm 1,0%
Входная емкость	3,0 пФ
Размах входного сигнала	
Минимум	400 мВ размах
Максимальная	30 В размах, \leq 200 МГц (с центром около порогового напряжения постоянного тока) на наконечнике пробника 10 В размах, \geq 200 МГц (с центром около порогового напряжения постоянного тока) на наконечнике пробника
Максимальный нераз-рушающий входной сигнал	\pm 42 В
Пользовательский диапазон пороговых значений	\pm 40 В
Минимальная определяемая длительность импульса	1 нс
Сдвиг между цифровыми каналами	200 пс
Длина пробника	1,3 м

Таблица 5: Условия эксплуатации

Характеристика	Описание
Температура	
При эксплуатации	От 0 до 50 °С
При хранении	От -55 до 75 °С
Влажность	
При эксплуатации	относительная влажность от 5 до 95 %
При хранении	относительная влажность от 10 до 95 %
Высота над уровнем моря	
При эксплуатации	4,6 км, максимальная
При хранении	15 км, максимальная



Утилизация оборудования. Этот прибор соответствует требованиям Европейского Союза согласно Директиве 2002/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Более полные сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-узле Tektronix (www.tektronix.com).

Общие положения о безопасности

Используйте пробник в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением пробника к тестируемой системе подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и провод заземления от тестируемой системы.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Не используйте прибор с открытым корпусом. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Избегайте прикосновений к оголенным участкам цепи. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если у вас возникло предположение о возможной неисправности прибора, попросите квалифицированного специалиста сервисного центра проверить его.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности. Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора.

Условные обозначения и символы, относящиеся к безопасности, используемые в данном руководстве по эксплуатации

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы, встречающиеся на изделии. Ниже приводится символ, встречающийся на изделии:



ОСТОРОЖНО
См. руководство


Как связаться с компанией Tektronix

Веб-узел:	www.tektronix.com
Телефон:	1-800-833-9200
Адрес:	Tektronix, Inc. Отдел или имя (если известно) 14200 SW Karl Braun Drive P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077 USA
Электронная почта:	techsupport@tektronix.com

Гарантийные обязательства

Информацию о гарантийных обязательствах см. на веб-сайте www.tektronix.com/warranty.

Подсоединение пробника к цепи

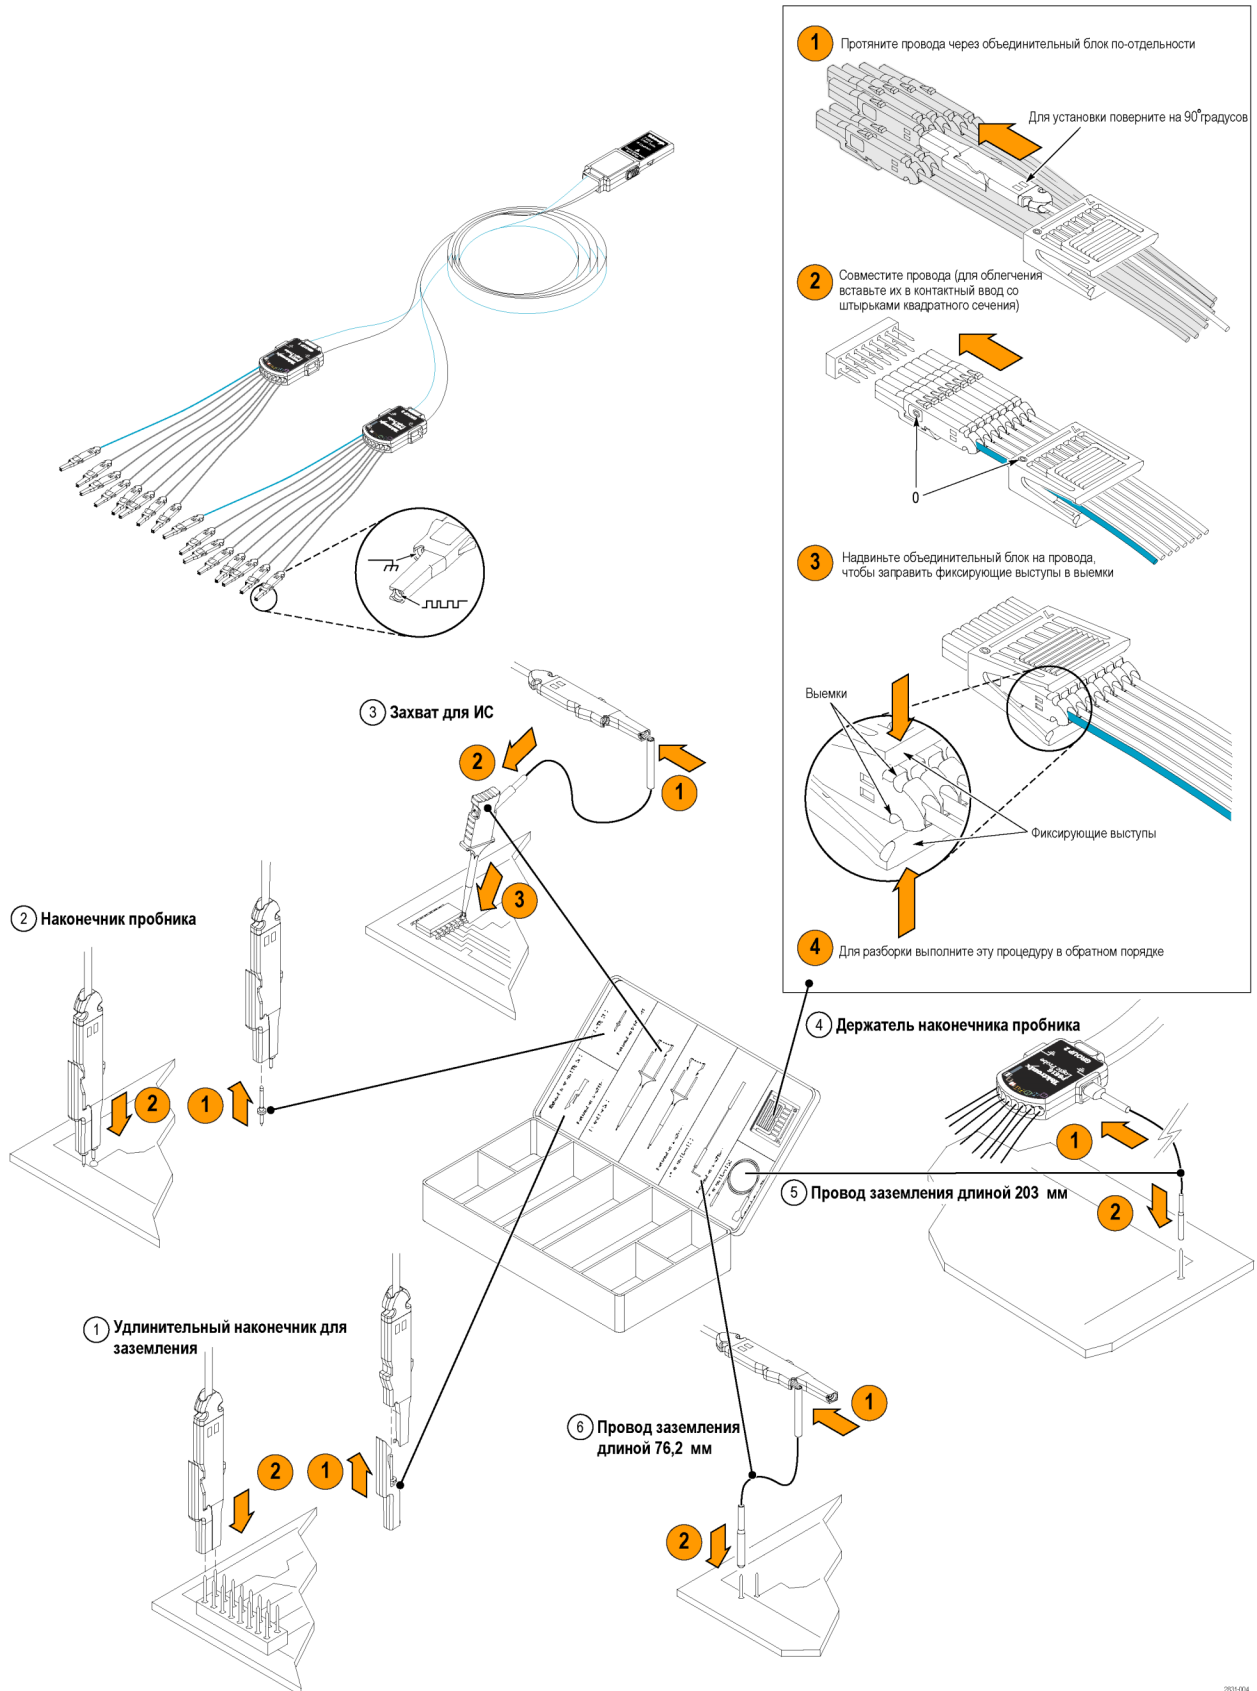

Предметный указатель

А

автопрокрутка, 112, 114
Анализ осциллограмм, 128

Б

бесконечное послесвечение, 101
блокировка увеличенных участков осциллограммы, 112, 114
Быстрая регистрация, 46, 186

В

В-курсор, 139
векторы
 стиль отображения осциллограмм, 100
взаимодействия режима прокрутки, 51
Видео
 Строки, 193
Видеосинхронизация, 192
 определение, 78
Визуальный запуск, 93
включение питания, 7
Воспроизведение-пауза, режим, 117
Восстановление операционной системы, 15
Вход сигнала, 33
Выбор типа запуска, 75
выборка
 в реальном времени, 38
 в эквивалентном времени, 39
 с интерполяцией в реальном времени, 38
Выборки повышенной яркости
 стиль отображения осциллограмм, 100
Выбросы
 регистрация, 41, 46, 186
 синхронизация по, 74
выключение питания, 9

Г

Г-курсор, 139
Гистограмма
 сохранение, 178

Горизонтальный маркер, 111
Горизонтальный режим
 выбор, 43

Д

дата и время, 106
Два монитора, 12
Действие по событию
 настройка, 95
Детектор ошибок, 149
Детектор последовательных ошибок, 149
диагностика, 30
Дисплей
 объекты, 106
Дистанционный дисплей, 11
Добавление фильтрации
 пользовательская, 144
Документация, xv
Дополнительная документация, xv
дополнительные измерения, 132

З

Загрузить
 настройку, 175
 осциллограммы, 172
Загрузка
 настройки прибора, 175
 осциллограммы, 172
Задержка по горизонтали, 99
Замок с тросиком, 11
Записи большой длины
 управление, 115
запись сигнала
 определение, 40

Запуск

выдержка, 74
интервал до запуска, 73, 74
интервал после запуска, 73, 74
наклон, 74
основные понятия, 73
принудительный, 73
режимы, 73
тип входа, 74
уровень, 74
экранная надпись, 80
запуск по видеосигналу
 определение, 77
запуск по выбросу
 определение, 77
запуск по длительности
 определение, 77
запуск по истечении заданного времени
 определение, 77
запуск по модели
 определение, 78
запуск по огибающей
 определение, 77
Запуск по окну
 определение, 77
запуск по переходу
 определение, 77
запуск по состоянию
 определение, 78
запуск по установке/фиксации
 определение, 78
запуск регистрации, 43

И

измерения, 128
 курсорные, 139
 опорные уровни, 138
 определение, 130
 снимок, 136, 137
 статистики, 136
Измерения
 комментарий, 137
 настройка, 135
 точность, 37
измерения амплитуды, 130
измерения времени, 131

измерения по гистограммам, 132
 Инструкция
 выполнение поиска и
 добавление меток на
 осциллограмме, 118
 Интервал до запуска, 73, 74
 Интервал запуска
 последовательная шина, 191
 Интервал после запуска, 73, 74
 интерполяция, 40, 103
 интерполяция функцией
 $\sin(x)/x$, 103
 Источник питания, 7

К

Как
 использование режима
 MagniVu, 60
 использовать функции Wave
 Inspector, 115
 работать с осциллограммами
 при большой длине
 записи, 115
 Калибровка, 31
 Кнопка
 Воспроизведение-пауза, 117
 Установить/сбросить
 метку, 119
 D15-D0, 60
 Кнопка воспроизведения-
 паузы, 117
 Кнопка установки и сброса
 меток, 119
 компьютерная сеть,
 подключение, 11
 Контекстное меню, 29
 Копирование, 180
 курсорные измерения, 139

Л

Линейная интерполяция, 103
 логический анализатор
 сопоставление данных, 194
 Лупа, 109

М

маркеры уровня
 синхронизации, 106

маска
 автоподбор, 157
 автоустановка, 157, 159
 пределы допуска, 158
 сохранение, 177
 тест «пройден-сбой», 158
 масштаб по горизонтали
 и расчетные
 осциллограммы, 145
 масштабирование, 115
 размер сетки, 116
 регулятор, 115
 масштабная сетка, стили, 105
 Математический функции
 осциллограмм, 143
 произвольные фильтры, 144
 редактор, 143
 цвета, 109
 Меню, 29
 Меню, появляющееся при щелчке
 правой кнопкой мыши, 29
 метка, 104
 Метка
 цифровой канал, 53
 шина, 54
 экранные сообщения, 104
 Метка времени
 сохранение, 179
 Метки, 118, 119, 121
 Метки времени, 64
 определение, 62

Н

наложение кадров, 64
 Напряжение согласованной
 нагрузки, 50
 настройка гистограммы, 141
 настройка по умолчанию, 35
 несколько увеличенных
 участков, 111

О

Общие положения о
 безопасности, в
 объекты
 экран, 106
 Обычный режим
 синхронизации, 73
 ограничение полосы
 пропускания, 49
 одиночный запуск, 43

опорные уровни, 138
 Основная синхронизация, 74, 80
 остановка регистрации, 43
 осциллогр.
 курсоры, 139
 поиск и метки, 118
 пользовательские метки, 118
 осциллограмма
 анализ, 128
 экран, 100
 Осциллограмма
 воспроизведение, 116
 воспроизведение-пауза, 117
 масштабирование, 115
 панорамирование, 115, 116
 пауза, 116
 Отключение питания, 10
 отмена автоустановки, 37
 отмена последней
 автоустановки, 37
 Отображение
 объекты, 106
 послесвечение, 101
 стиль, 100
 цвета, 108

П

палитра отображения записи, 107
 Панель управления, 17
 панорамирование, 115, 116
 регулятор, 116
 Параллельная, 191
 Первоначальная проверка, 30
 переменное послесвечение, 101
 Печатная копия, 182
 Печать, 182
 Питание
 отключение, 10
 по линии связи
 запуск, определение, 78
 измерения, 133
 Поиск, 118, 119, 121
 Положение запуска, 83
 Положение по вертикали, 34
 положение по вертикали и
 автоустановка, 37
 положение по горизонтали
 и расчетные
 осциллограммы, 145
 определение, 34
 пользовательская настройка, 37

Пользовательская цветовая палитра, 107
 Пользовательские метки, 118
 последовательные запуски, 80
 Последовательный интерфейс, 191
 Послесвечения экрана экран, 101
 предварительно определенные математические выражения, 143
 предварительно определенные спектральные математические выражения, 146
 Предельный тест, 160
 Предотвращение электростатических разрядов, 5
 Прикладное программное обеспечение, 183
 Примеры, 186
 Примеры применения, 186
 Принадлежности, 1
 Принудительная синхронизация, 73
 Пробник калибровка, 37
 компенсация, 37
 компенсация временного запаздывания, 37
 P6616, 206
 TRP0500, 198
 TRP1000, 198
 программное обеспечение дополнительные, 183
 Программное обеспечение версия, 197
 последний выпуск, 197
 прокрутка увеличенных участков осциллограммы, 112, 114
 процесс выборки определение, 37

Р

Рабочие характеристики, 3
 расширенная полоса, 47
 Расширенный рабочий стол, 12, 190

Регистрация данных входные каналы и цифровые преобразователи, 37
 выборка, 37
 Регулятор масштабирование, 115
 панорамирование, 116
 Режим автоматической синхронизации, 73
 режим прокрутки, 51
 Режим регистрации Average, 41
 Режим регистрации Envelope, 41
 Режим регистрации Waveform database (база данных сигналов), 41
 Режим сбора данных Hi Res (высокое разрешение), 41
 Режим сбора данных Peak Detect (пиковое детектирование), 41
 Режим Sample (выборка), 41
 Режимы регистрации определение, 41
 Режимы сбора данных изменение, 42

С

сегментированная память, 62
 серийное тестирование с маской, 156
 Сетка увеличения, размер, 110
 синхронизация параллельная шина, 88
 Сканирование события В, 84
 MultiScope Trigger, средство синхронизации с мультископом, 68
 Синхронизация визуальный запуск, 93
 выбор, 77
 параллельная шина, 191
 последовательная шина, 91
 состояние, 79
 типы, 77
 Электронная почта по сигналу запуска, 96
 синхронизация по фронту определение, 77
 Синхронизация по шине CAN определение, 78
 Синхронизация с блокировкой, 77
 Синхронизация с задержкой, 74, 80

Система синхронизации Pinpoint, 73
 Сканирование события В, 84
 Случайные шумы, 41
 снимок, 136, 137
 событие запуска определение, 73
 сообщение электронной почты в случае события настройка, 97
 Сохранение данные гистограммы, 178
 изображения с экрана, 169
 маски, 177
 метки времени, 179
 настроек, 174
 настройки прибора, 174
 осциллограмм, 170
 осциллограммы, 170
 результатов измерений, 176
 Сохранение цифровых осциллограмм, 173
 спектральное математическое выражение дополнительное, 147
 Спектральный анализ, 146
 Стандартный замок, для переносных компьютеров, 11
 статистики, 136
 Стиль масштабной сетки CrossHair, 105
 Стиль масштабной сетки Frame, 105
 Стиль масштабной сетки Full, 105
 Стиль масштабной сетки Grid, 105
 Стробирование, 135
 Схема боковой панели, 19
 Схема задней панели, 19
 Схема интерфейса, 22
 Схема панели управления, 24
 Схема передней панели, 17
 Схема экрана, 22

Т

тестирование с маской, 156
 Технические характеристики источник питания, 7
 при работе, 3
 Тип входа синхронизация, 74

точки
 отображение точек записи
 осциллограммы, 100

У

Увеличение полосы
 пропускания, 47
 Установка, 1

Ф

Формат отображения X-Y-Z, 102
 функция расширения полосы, 47

Ц

цвета для эталонных форм
 сигналов, 108
 Цветовая палитра Monochrome
 gray (монохромная
 серая), 107
 Цветовая палитра Normal, 107
 Цветовая палитра Spectral Grading
 цветовая палитра, 107
 Цветовая палитра Temperature
 grading (температурная
 градация), 107
 цветовые палитры, 107
 Цифровые каналы
 аналоговые
 характеристики, 61
 вход сигнала, 52
 установка, 53
 Цифровые осциллограммы
 сохранение, 173

Ч

Чистка, 196
 Чистка внешних
 поверхностей, 196

Ш

Шина, 191
 настройка, 58
 настройка параллельной
 шины, 57
 настройка последовательной
 шины, 55
 установка шины, 54
 Шины, 191

Ширина стробированной зоны
 и полоса пропускания
 разрешения, 148

Э

экранная надпись
 синхронизация, 80
 Экранные кадры
 сохранение, 169
 экранные курсоры, 139
 экранные сообщения, 104
 Экспорт *См.* Сохранение
 электронная почта по сигналу
 запуска, 96
 электронная справка, 28
 Электростатический разряд
 предотвращение, 5

А

ARM, индикатор состояния, 79
 Autoset, 36

С

CAN, 191

Д

D15-D0, кнопка, 60
 Display Remote, 11

Ф

FastAcq/WfmDB palette, 107
 FastFrame, режим быстрой записи
 кадров, 62
 Поиск кадров, 66

Н

Help (Справка), 28

І

I2C, 191
 iView, 194

М

MagniVu, 60
 MIPI CSI-2, 191

MIPI DSI-1, 191
 Monochrome green (монохромная
 зеленая) палитра цветов
 экрана, 107
 MultiScope Trigger, средство
 синхронизации с
 мультископом, 68
 MultiView, лупа, 109
 MyScope
 изменение, 167
 использование, 166
 создание окна
 управления, 162

О

OpenChoice
 пример, 190

Р

Pause (пауза), 116
 Play (воспроизведение), 116

R

READY, индикатор состояния, 79

S

SPI, 191

T

TekLink, 68
 TRIG'D, индикатор состояния, 79

W

Wave Inspector, функция, 115

X

X-Y, формат отображения, 102

Y

Y-T, формат отображения, 102